

انواع روش های ریخته گری و انواع کوره

energyenergy.ir

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
فصل اول : انواع ریخته گری	۸
۲-۱. ریخته گری از دیدگاه علمی و مهندسی	۱۰
۱-۲-۱. ریخته گری تجربی	۱۰
۲-۲-۱. ریخته گری فنی	۱۰
۳-۲-۱. ریخته گری مهندسی	۱۰
۳-۱. ریخته گری از دیدگاه فرآیندی	۱۱
۱-۳-۱. ریخته گری ماسه	۱۲
۲-۳-۱. ریخته گری در قالب های پوسته ای	۱۴
۳-۳-۱. قالب های ریخته گری گچی	۱۵
۴-۳-۱. قالب های سرامیکی	۱۶
۵-۳-۱. ریخته گری در قالب دائمی	۱۸
۶-۳-۱. ریخته گری مجوف	۱۸
۷-۳-۱. ریخته گری تحت فشار	۱۹
۸-۳-۱. ریخته گری گریز از مرکز	۲۱
۹-۳-۱. ریخته گری قالب کامل	۲۳
۱۰-۳-۱. ریخته گری مداوم (پیوسته)	۲۳
۴-۱. ارزیابی روشهای مختلف ریخته گری	۲۳
۵-۱. سهم استفاده از فرآیندهای ریخته گری برای تولیدچدن و فولاد	۲۴
فصل دوم : انواع کوره های ذوب	۲۵
۱-۲. تقسیم بندی کوره ها از نظر نوع سوخت مصرفی	۲۶
۱-۱-۲. کوره های مصرف کننده سوخت فسیلی	۲۷
۱-۱-۱-۲. کوره کوپل	۲۷
۲-۱-۱-۲. کوره های دوار	۳۴
۳-۱-۱-۲. کوره های بوته ای	۳۷
۴-۱-۱-۲. کوره های گامی	۴۰
۲-۱-۲. کوره الکتریکی	۴۳

- ۴۳..... ۱-۲-۱-۲. کوره های قوس الکتریکی
- ۴۶..... ۲-۲-۱-۲. کوره های القایی
- ۵۱..... ۳-۲-۱-۲. کوره های مقاومتی

energyenergy.ir

فهرست جداول

صفحه	عنوان
۸.....	جدول ۱-۱. انواع محصولات ریخته‌گری بر حسب کد آسبیک [۱].....
۱۱.....	جدول ۱-۲. خلاصه ای از انواع روش های ریخته‌گری ، به همراه مزایا و معایب آنها و مثالهایی در این زمینه [۳].....
۲۸.....	جدول ۱-۲. انواع کوره‌های ذوب ریخته‌گری [۱۰].....
۲۹.....	جدول ۲-۲. اطلاعات مربوط به کوره کوپل، شامل نرخ ذوب، مصرف ویژه انرژی و بهترین عملکرد [۱۲].....
۳۴.....	جدول ۲-۳. اطلاعات مربوط به کوره دوار، شامل نرخ ذوب و مصرف ویژه انرژی [۱۲].....
۴۳.....	جدول ۲-۴. اطلاعات مربوط به کوره قوس الکتریکی، شامل نرخ ذوب، مصرف ویژه انرژی و بهترین عملکرد [۹].....
۴۵.....	جدول ۲-۵. اطلاعات مربوط به کوره القایی، شامل نرخ ذوب، مصرف ویژه انرژی و بهترین عملکرد [۱۲].....

فهرست شکل ها

عنوان	صفحه
شکل ۱-۲. بار ریزی فلز در قالب.....	۹
شکل ۱-۳. اشیای فلزی ساخته شده به روش ریخته‌گری.....	۱۰
شکل ۱-۴. مراحل ریخته‌گری قالب ماسه ای [۴].....	۱۴
شکل ۱-۵. روش معمول ساخت قالب پیوسته ای [۵].....	۱۵
شکل ۱-۶. مراحل عملیات ساخت قالب سرامیکی [۶].....	۱۷
شکل ۱-۷. یک قالب سرامیکی برای ریخته‌گری قالب‌های فولادی فورج [۶].....	۱۸
شکل ۱-۸. پایه لامپ ریخته شده با روش ریخته‌گری مجوف [۲].....	۱۹
شکل ۱-۹. ریخته‌گری تحت فشار با محفظه داغ [۵].....	۲۰
شکل ۱-۱۰. ریخته‌گری تحت فشار با محفظه سرد [۵].....	۲۰
شکل ۱-۱۱. ریخته‌گری گریز از مرکز خالص [۶].....	۲۲
شکل ۱-۱۲. ریخته‌گری نیمه گریز از مرکز [۵].....	۲۲
شکل ۱-۱۳. مراحل ریخته‌گری گریز از مرکز [۵].....	۲۳
شکل ۱-۱۴. سهم هر فرآیند برای تولید چدن [۸].....	۲۵
شکل ۱-۱۵. سهم هر فرآیند برای تولید فولاد [۸].....	۲۵
شکل ۲-۱. سهم تولید هر یک از کوره‌های فسیلی و الکتریکی در تعدادی از کشورهای اروپایی در سال ۱۹۹۶ [۹].....	۲۷
شکل ۲-۲. شماتیکی از یک کوره کوپل.....	۲۹
شکل ۲-۳. نمایی از کوره کوپل سرد دم و گرم دم با جزییات [۱۳].....	۳۲
شکل ۲-۴. نمایی از یک کوره دوار.....	۳۴
شکل ۲-۵. نمایی از کوره بوته ای.....	۳۷
شکل ۲-۶. سهم انواع کوره‌های الکتریکی در کشورهای توسعه یافته [۹].....	۴۳
شکل ۲-۷. نمایی از یک کوره قوس الکتریک.....	۴۴

- شکل ۲-۸. نمایی از یک کوره القایی..... ۴۷
- شکل ۲-۹. راه های تلفات انرژی و مقدار آن در کوره های القایی [۹]..... ۴۸
- شکل ۲-۱۰. نمونه هایی از یک کوره مقاومتی..... ۵۱

energyenergy.ir

چکیده

ریخته‌گری، فرآیندی است که طی آن ماده مذاب به داخل قالب بارریزی می‌شود تا به شکل داخلی قالب، منجمد شده و از داخل آن خارج شود. در واقع ریخته‌گری جز اولین روش‌های تولید و شکل‌دهی مواد است که از گذشته‌های دور، برای تولید بسیاری از ابزار و قطعات از آن استفاده می‌شود.

در این گزارش انواع فرآیندهای ریخته‌گری به همراه مزایا و معایب قطعاتی که می‌توان با این روش ساخت، آورده شده است. ریخته‌گری را می‌توان از دو دیدگاه علمی، مهندسی و همچنین از دیدگاه فرآیندی مورد بررسی قرار داد. اساس کلیه فرآیندهای ریخته‌گری، تغذیه فلز مذاب به حفره قالب و سپس انجماد مذاب و ایجاد جسم جامد است. تفاوت فرآیندهای مختلف، اصولاً در چگونگی تهیه قالب است. علاوه بر این انواع کوره‌های ریخته‌گری به همراه توضیح مفصلی از آن گردآوری شده است. کوره‌ها از نظر مصرف انرژی به دو دسته عمده مصرف کننده سوخت فسیلی و همچنین گرمایش الکتریکی تقسیم بندی می‌شوند. انتخاب کوره با توجه به هزینه، کیفیت فلز، نیازهای تولیدی و نوع آلیاژ تعیین می‌شود. انعطاف پذیری کوره در شرایط مختلف، برای انواع تولید مزیت محسوب می‌شود.

فصل اول

انواع ریخته گری

فرآیند ریخته گری در طول تاریخ با تحولات بسیاری روبرو بوده است و در روند تکاملی خود تا به امروز، روش ها و تکنولوژی های مختلفی را به خود اختصاص داده است. آنچه امروز به عنوان صنعت ریخته گری شناخته می شود، حاصل این تحولات و تکامل تدریجی آن در طول زمان بوده است. تکنیک های مختلفی در طول زمان مورد استفاده قرار گرفته اند، اما آنهایی که مطلوب بوده و از نظر فنی و اقتصادی جوابگوی نیازهای بشر بوده اند، باقی مانده و آنهایی که در روند تکاملی با مسیر نیازهای بشر هماهنگ نبوده اند، به دست فراموشی سپرده شده اند. به طور حتم تکامل روش های ریخته گری به این مرحله از تاریخ بشر ختم نمی شود و در آینده روش های مدرن تر و مطلوب تری به صنعت معرفی خواهد شد.

از جمله خصوصیتی که سبب تولید قطعات به روش ریخته گری می شود را می توان موارد زیر عنوان کرد:

- پیچیدگی فنی قطعه و عدم قابلیت تولید آن از طریق سایر روش های تولید
 - عدم نیاز به خصوصیات و مشخصه های فنی خاص از نظر ساختار کریستالی مواد
 - هزینه نسبتاً پایین
 - امکان پذیری انجام کار مکانیکی مانند آهن گری^۱، نورد^۲ و یا روزن رانی^۳ پس از مرحله ریخته گری و ایجاد سطح صاف و ابعاد دقیق
- مطابق طبقه بندی وزارت صنایع و معادن، قطعات صنعتی چدنی و فولادی که از طریق ریخته گری تولید می گردند، دارای کدهای آیسیک^۴ گردآوری شده در جدول ۱-۱ می باشد [۱].

1. Forging
2. Rolling
3. Extruding
4. ISIC

جدول ۱-۱. انواع محصولات ریخته‌گری بر حسب کد آیسیک [۱]

ردیف	تعریف	ISIC code
۱	ریخته‌گری قطعات آهن	27311113
۲	شیرالات چدنی	27311155
۳	ریخته‌گری قطعات آهن به روش دقیق	27311114
۴	ریخته‌گری شیرالات آهنی و فولادی و چدنی	27311150
۵	انواع ریخته‌گری اتصالات	27311140
۶	انواع ریخته‌گری فولاد و آهن	27311110
۷	ریخته‌گری چدن چکش خوار (مالیبل)	27311118
۸	ریخته‌گری چدن سفید	27311116
۹	ریخته‌گری اتصالات فولادی	27311141
۱۰	ریخته‌گری چدن نشکن (داکتیل)	27311115
۱۱	ریخته‌گری قطعات فولادی	27311111
۱۲	ریخته‌گری اتصالات چدن	27311143
۱۳	ریخته‌گری چدن خاکستری	27311117
۱۴	ریخته‌گری قطعات فولادی به روش دقیق	27311112

نمونه‌ای از بارریزی فلز در قالب در شکل ۱-۲ و گروهی از اشیای فلزی ساخته شده به روش ریخته‌گری در شکل ۱-۳ نمایش داده شده است.



شکل ۱-۲. بار ریزی فلز در قالب



شکل ۱-۳. اشیای فلزی ساخته شده به روش ریخته‌گری

ریخته‌گری را می‌توان از دو دیدگاه علمی، مهندسی و همچنین از دیدگاه فرآیندی مورد بررسی قرار داد که در ادامه به تفصیل در مورد آن بحث خواهد شد.

۲-۱. ریخته‌گری از دیدگاه علمی و مهندسی

انواع ریخته‌گری از دیدگاه علمی و مهندسی عبارتند از: [۲]

۱-۲-۱. ریخته‌گری تجربی

واحدی است که تولید بر اساس مهارت‌های فردی صورت گرفته و مشخصات علوم و فناوری نوین بر آنها حاکم نیست. در این واحدها، رابطه منطقی مواد، فرآیند و خواص چندان مورد نظر نیست.

۲-۲-۱. ریخته‌گری فنی

در اینگونه واحدها، نتایج علمی و مهندسی محصول معیاری تجربی است. استفاده از روش‌های نو، ماشین آلات مدرن و نیمه مدرن در خط تولید از مشخصات این واحدهاست.

۳-۲-۱. ریخته‌گری مهندسی

واحدی است که در آن علوم مهندسی و فناوری در سه زمینه مواد، فرآیند و خواص به کار گرفته می‌شود.

۱-۳. ریخته‌گری از دیدگاه فرآیندی

اساس کلیه فرآیندهای ریخته‌گری تغذیه فلز مذاب به حفره قالب و سپس انجماد مذاب و ایجاد جسم جامد است. تفاوت فرآیندهای مختلف، اصولاً در چگونگی تهیه قالب است. برای اطلاع از روش ریخته‌گری، ابتدا به بررسی ریخته‌گری یک جسم ساده در قالب ماسه ای پرداخته می‌شود. ابتدا بایستی مدل^۱ جسم مورد نظر را از چوب، فلز یا مواد دیگر بسازیم. آنگاه قالب را با تراکم^۲ ماسه در اطراف مدل آماده سازیم. همه این موارد در داخل جعبه قالب گیری^۳ قرار می‌گیرد. معمولاً قالب دو قسمتی است که قسمت بالایی را درجه بالایی^۴ و قسمت پائینی را درجه پائینی^۵ می‌نامند.

اگر قطعه دارای حفره باشد قالب‌های مجزایی بنام ماهیچه^۶ ساخته شده و در داخل فضای باقیمانده مدل قرار می‌گیرد که در این صورت فضای بین حفره قالب و ماهیچه ریخته‌گری می‌شود.

برای بارریزی قطعه ریخته‌گری بایستی سیستم راهگاهی^۷ ایجاد شود که در ابتدای آن حفره باز و گشادی بنام حوضچه بارریز^۸ تعبیه شده تا بارریزی را ساده کند. فلز داخل حوضچه بارریز از طریق کانال قائم^۹ به ته راهگاه و سپس به داخل راهگاه‌های افقی^{۱۰} جریان یافته، سپس از طریق راهگاه‌های ورودی^{۱۱} به داخل قالب وارد می‌شود.

پس از کامل شدن انجماد، قطعه ریخته‌گری شده را از قالب خارج ساخته، ماهیچه‌ها را با ضربه از قطعه جدا می‌کنند و قطعات ریخته‌گری اولیه را برای ماشین کاری آماده می‌سازند.

در حین فرآیند انجماد، رشد دانه‌ها با کنترل جهت انتقال حرارت در قالب کنترل می‌شود. انجماد می‌تواند با استفاده از مبرد شروع شود. مبردها قطعاتی فلزی هستند که حرارت را به سرعت انتقال می‌دهند. از طرف دیگر با استفاده از مواد عایق یا ترکیبات گرمازا شرایط جریان گرما را می‌توان کنترل کرد و در قسمت معینی از قالب، انجماد را به تاخیر انداخت. در جدول ۱-۲ انواع فرآیندهای ریخته‌گری به همراه مزایا، معایب و نمونه‌هایی از قطعاتی که می‌توان با این روش ساخت آورده شده است.

- 1 . Pattern
- 2 . Packing
- 3 . Moulding box
- 4 . Cope
- 5 . Drag
- 6 . Core
- 7 . Gating system
- 8 . Pouring cup
- 9 . Sprue
- 10 . Down gate
- 11 . Ingate

جدول ۱-۲. خلاصه ای از انواع روش های ریخته گری ، به همراه مزایا و معایب آنها و مثالهایی در این زمینه [۳]

فرآیند	مزایا	معایب	نمونه ها
ماسه	هزینه پایین، گستره وسیعی از فلزات، اندازه ها و شکل ها	تلرانس زیاد، کیفیت سطح نامطلوب	سر سیلندر ها ، بدنه موتور ها
قالب پوسته ای	دقت بالا، نرخ تولید بیشتر و کیفیت سطح بهتر	محدودیت در اندازه قطعات	میله های اتصال ، جعبه دنده ها
مدل مصرف شدنی	گستره وسیعی از فلزات، اندازه ها و شکل ها	الگو ها استحکام پایینی دارند	سر سیلندر ها، اجزای ترمز
قالب گچی	اشکال پیچیده ، کیفیت سطح عالی	فقط برای فلزات غیر آهنی ، نرخ تولید پایین	نمونه های اولیه قطعات مکانیکی
قالب سرامیکی	اشکال پیچیده ، دقت بالا و کیفیت سطح خوب	فقط اندازه های کوچک	پروانه ها، تجهیزات قالب هاب تزریق
قالب دائمی	کیفیت سطح خوب، نرخ تولید بیشتر و تخلخل کم	اشکال ساده، گرانی قالب	چرخ دنده های و جعبه دنده ها
تحت فشار	دقت ابعادی عادی ، نرخ تولید بالا	گرانی قالب ، قطعات کوچک، فلزات غیر آهنی	چرخ های اتوموبیل، بدنه دوربین و چرخ دنده های دقیق
گریز از مرکز	احجام سیلندری شکل بزرگ، کیفیت خوب	محدودیت در شکل ، هزینه بالا	لوله ها ، بولر ها و چرخ طیارها
مجوف	اجسام توخالی و بدون استفاده از ماهیچه. سطح خارجی قطعات بسیار صاف	سطح داخلی ناصاف	قطعات تزئینی

در ادامه روشهای مختلف ریخته گری به تفصیل معرفی می شوند.

۱-۳-۱. ریخته گری ماسه

اغلب تولید قطعات ریختگی در ماسه انجام می شود. ریخته گری ماسه^۱، فرآیندی است که در آن از ماسه برای قالب گیری استفاده می شود. ماسه لازم برای یک تن ریخته گری حدود ۴ تا ۵ تن است. نسبت مصرف ماسه به فلز، بسته به نوع، اندازه قطعه ریختگی و روش قالب گیری، متغیر است. ماسه مورد استفاده در ریخته گری انواع مختلفی دارد که تحت دو دسته کلی ماسه طبیعی و ماسه ترکیبی (ماسه دریاچه) می توان آنها را طبقه بندی نمود. این ماسه ها دارای یک ماده نسوز به نام سیلیکا^۲ می باشند. دانه های شن باید بقدر کافی کوچک باشند تا بتوان آن ها را متراکم کرد، و در عین حال باید آنقدر درشت باشند تا گازهای تشکیل شده در هنگام ریخته گری از بین منافذ آنها خارج شوند. در قالب های بزرگ تر، از ماسه سبز استفاده می کنند(ترکیبی از ماسه، خاک رس و مقداری آب). ماسه را می توان مجددا مورد استفاده قرار داد. همچنین زائده ها و فلزات اضافی بریده شده و مجددا استفاده می گردند.

قالب های ماسه ای دارای قسمت های زیر می باشند:

➤ دو قسمت اصلی قالب : قالب از دو قسمت اصلی درجه بالایی و درجه پایینی تشکیل شده است.

1 . Sand casting

2 . SiO₂

مذاب در فضای بین دو درجه که حفره قالب نام دارد، جاری می‌گردد. هندسه طرح توسط یک قطعه چوبی که مدل نام دارد، ایجاد می‌شود.

➤ **حفره قیفی شکل:** بالای این قیف ظرف مذاب ریزی قرار دارد. به قسمت لوله مانند قیف اسپرو^۱ گفته می‌شود. فلز مذاب در داخل ظرف مذاب‌ریزی ریخته شده و از طریق اسپرو به سمت پایین جاری می‌شود.

➤ **راهگاه‌ها:** کانال‌هایی عمودی و توخالی هستند که حفره قالب را به سطح آن متصل می‌کنند. منطقه‌ای که این راهگاه‌ها به حفره قالب می‌رسند، راهباره^۲ نام دارد. چندین حفره دیگر نیز درون قالب تعبیه می‌شوند که با سطح آن در تماسند. اضافه مذابی که درون قالب ریخته می‌شود، به داخل این حفره‌ها که "لوله‌های تغذیه" نام دارند جاری می‌گردد. این لوله‌ها مانند مخازن ذخیره مذاب عمل می‌کنند. همینطور که مذاب در داخل حفره قالب در حال جامد شدن است حجم آن کم می‌شود. برای جلوگیری از ایجاد حفره در داخل قطعه، مذاب جبران کننده از داخل این لوله‌ها به قالب وارد می‌شود.


➤ **منافذ هوا:** لوله‌های باریکی هستند که حفره قالب را به فضای بیرون متصل می‌کنند و به گازها و هوای داخل قالب اجازه می‌دهند که از قالب خارج شوند.

➤ **ماه‌یچه‌ها:** بسیاری از قطعات ریخته‌گری دارای سوراخ‌های داخلی (فضا‌های خالی) هستند، یا برخی حفره‌های موجود در ساختار آنها که از هیچ کجای قالب قابل دسترسی نیستند. این سطوح درونی به وسیله ماه‌یچه‌ها ایجاد می‌گردند. ماه‌یچه‌ها از طریق آمیختن ماسه با یک سری چسب‌های خاص تهیه می‌شوند. این چسب باعث می‌شود که ماه‌یچه شکل خود را حفظ کند. قالب از طریق قرار دادن ماه‌یچه در داخل حفره درجه پایینی و قرار دادن درجه بالایی روی آن و قفل کردن دو درجه به هم، ساخته می‌شود. بعد از انجام عملیات ریخته‌گری، ماسه‌ها کنار زده می‌شوند و ماه‌یچه بیرون کشیده شده و معمولاً شکسته می‌شود.

فرآیند ریخته‌گری ماسه دارای مزایای بسیار بوده و یک فرآیند انعطاف پذیر، ساده و اقتصادی است. از معایب آن می‌توان به عدم امکان ریخته‌گری قطعات نازک و قطعات با ابعاد و اندازه‌های دقیق اشاره کرد. در شکل ۱-۴ مراحل انجام ریخته‌گری به این روش به طور شماتیک نشان داده شده است.

1. Sprue

2. Gate

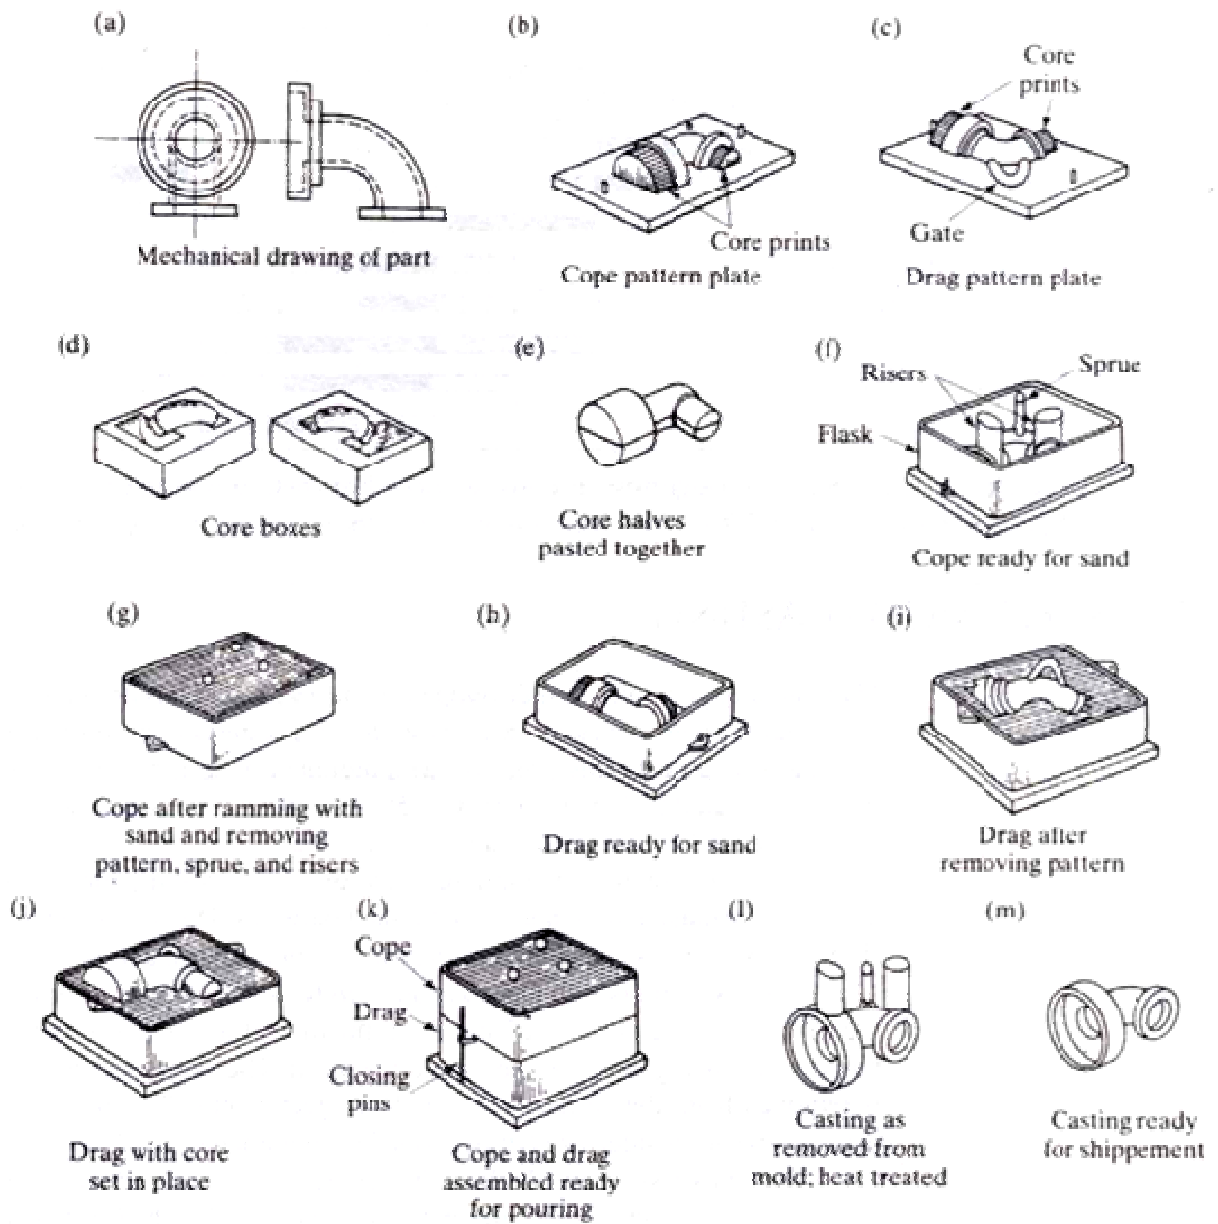


شکل ۱-۴. مراحل ریخته‌گری قالب ماسه ای [۴]

۲-۳-۱. ریخته‌گری در قالب‌های پوسته‌ای

روش ریخته‌گری در قالب‌های پوسته‌ای برای اولین بار در دهه ۱۹۴۰ مطرح و به سبب توانایی این روش ریخته‌گری در تولید فلزات با دقت ابعادی بالا، کیفیت سطح خوب و قیمت پایین، استفاده از آن به طرز چشمگیری گسترش پیدا کرد. در این روش مدل ساخته شده از آلومینیوم یا فلزات آهنی تا دمای $175-370^{\circ}\text{C}$ حرارت داده می‌شود، سپس توسط موادی مانند سیلیکون پوشش داده می‌شود و درون یک محفظه یا جعبه قرار داده می‌شود.

این محفظه حاوی ذرات ریز ماسه به همراه 2.5%-4% رزین ترموست^۱ (نظیر فنل فرمالدئید) که پوشش دهنده ماسه است، می باشد. این محفظه دوران می کند و مخلوط ماسه بر روی مدل ریخته می شود، سپس مجموعه برای مدت اندکی به منظور عمل آمدن رزین در داخل کوره قرار داده، پوسته دور مدل سخت و توسط میله بیرون انداز از روی مدل برداشته می شود (شکل ۱-۵).

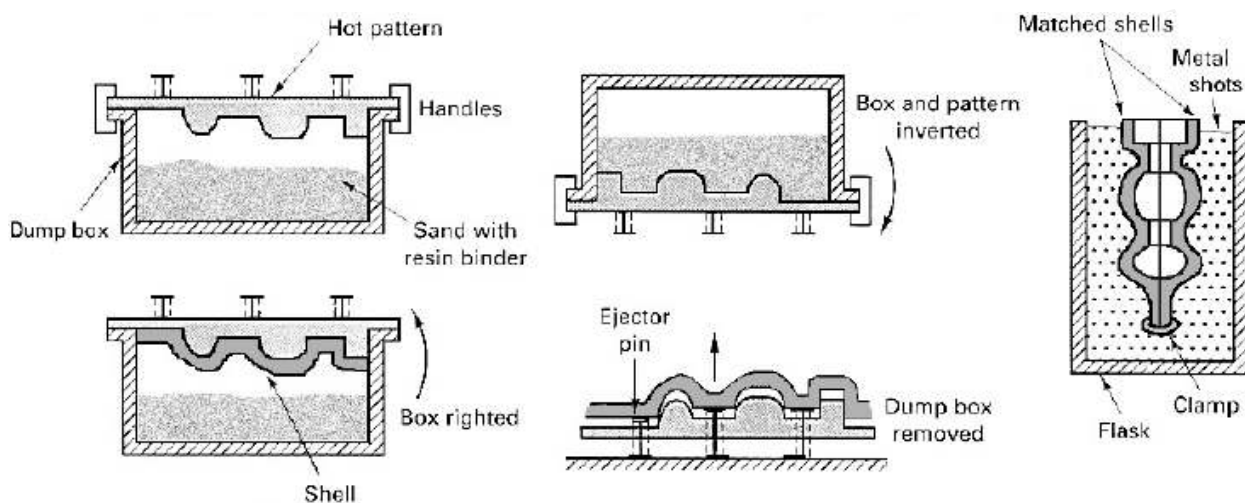

شکل ۱-۵. روش معمول ساخت قالب پوسته ای [۵]

با کنترل زمان تماس قالب (پوسته) با مدل می توان ضخامت پوسته را به دقت محاسبه نمود. این پوسته ها سبک و نازک بوده و خواص حرارتی آنها با قالب های ضخیم تفاوت دارد. معمولاً کیفیت بالای قطعه ریخته گری با این روش هزینه های مربوط به تمیزکاری، ماشینکاری و عملیات پایانی را کاهش می دهد. با این روش اشکال پیچیده را می توان بدون داشتن مهارت زیاد تولید کرد. این فرآیند را می توان به آسانی به صورت اتوماتیک در آورد. با این روش می توان قطعات مکانیکی نظیر پوسته دنده ها، سرسیلندر، شاتون و ... که نیاز به دقت بالا دارند را تولید نمود. از این روش همچنین در تولید دقیق ماهیچه های قالب ها استفاده می شود. تلسرانس در این روش $\pm 0.25mm$ می باشد. از معایب این روش هزینه زیاد می باشد [۴]، [۵] و [۶].

۳-۳-۱. قالب های ریخته گری گچی^۲

در فرآیند ریخته گری با قالب های گچی، قالب از گچ با پودر تالک^۳ و سیلیکافلور^۱ اضافی برای بهبود استحکام و

1. Thermostat
2. Plaster Mold
3. Talc

کنترل زمان لازم برای سفت شدن تهیه می شود. این مواد با آب مخلوط شده و دوغاب در داخل یک مدل ریخته می شود. بعد از آنکه گچ خشک شد، معمولاً ظرف مدت ۱۵ دقیقه، مدل برداشته می شود و قالب خشک و رطوبت زدایی می گردد. دو نیمه قالب روی هم سوار می شوند تا کل قالب را تشکیل دهند. این دو نیمه تا دمای حدود ۱۲۰ درجه سانتیگراد برای مدت ۱۶ ساعت نگهداری می شوند. بعد از این مراحل می توان فلز مذاب را داخل آن ریخته گری نمود. به سبب اینکه قالب های گچی نفوذپذیری بسیار کمی دارند، گازهای ایجاد شده در طی فرآیند نمی توانند فرار کنند. بنابراین فلز مذاب در داخل خلا و یا تحت فشار ریخته می شود.

معمولاً مدل های مورد استفاده در قالب های گچی از جنس آلیاژهای آلومینیوم، پلاستیک های ترموست، برنج و یا آلیاژهای روی می باشند. مدل های چوبی برای ساخت تعداد بالای این نوع قالب ها مناسب نیستند، چراکه مدل این نوع قالب ها به طور مداوم در معرض گچ خیس (دوغاب) می باشند. از آنجا که گچ حداکثر دمای 1200°C را می تواند تحمل کند، از قالب های گچی فقط برای ریخته گری آلومینیوم، منیزیم، روی و بعضی آلیاژهای پایه مسی استفاده می شود.


قطعات ریخته گری شده دارای دقت و کیفیت سطح خوب هستند. به سبب آنکه قالب های گچی دارای ضریب هدایت حرارتی پایین تری نسبت به سایر قالب ها می باشند، خنک شدن به آهستگی صورت می گیرد و بنابراین ساختار دانه های یکنواخت تر، تاب برداشتن کمتر و خواص مکانیکی بهتری خواهیم داشت. این روش ریخته گری به همراه ریخته گری توسط قالب های مومی و سرامیکی به عنوان روش های ریخته گری دقیق شناخته میشوند چراکه دارای دقت ابعادی بالا و کیفیت سطح خوب هستند. از قطعاتی که با این روش تولید می شوند می توان به قفل ها، دنده ها، شیرها، ابزار و وسایل تزئینی اشاره کرد [۴] و [۶].

۱-۳-۴. قالب های سرامیکی

شبهه به قالب های گچی می باشند با این تفاوت که مواد مورد استفاده از این نوع قالب ها تحمل حرارت های بالا را دارند و برای کارکرد در دماهای بالا مناسبند. دوغاب شامل ترکیبی از ریزدانه زیرکون^۲ اکسید سیلیسیوم به همراه رزین می باشد. بعد از گرفتن دوغاب قالب ها (صفحات سرامیکی) خشک شده و سوزانده می شود تا مواد تبخیر شدنی خارج و قالب نیز پخته شود (شکل ۱-۶).


1. Silica Flour

2. ZrSiO_2

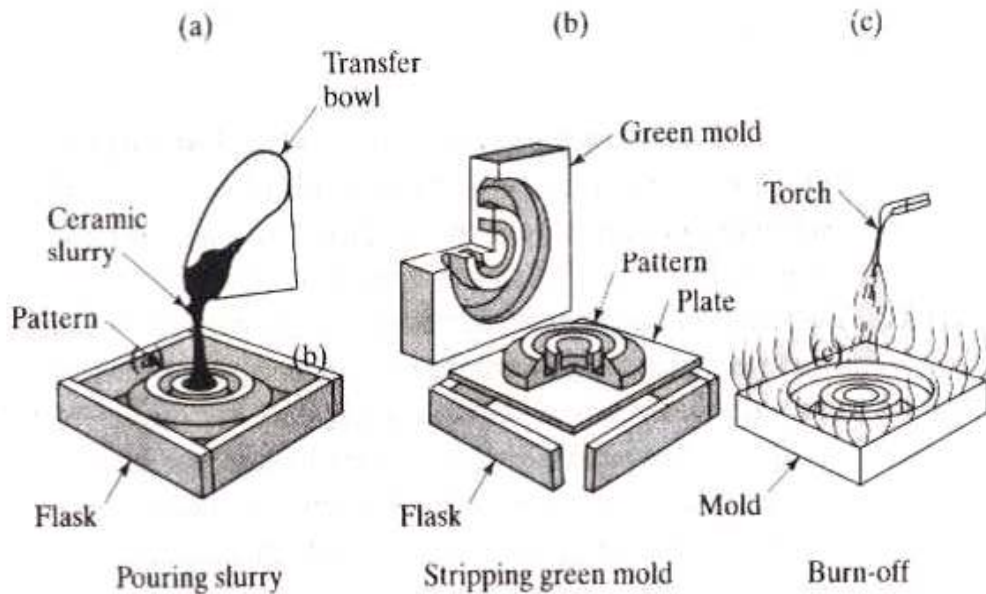

شکل ۱-۶. مراحل عملیات ساخت قالب سرامیکی [۶]

مدل می‌تواند از چوب یا فلز باشد. بعد از قرار دادن مدل و ریختن دوغاب، قالب برداشته، خشک و سوزانده می‌شود تا مواد بخارشدنی آن از بین برود، سپس قالب پخته می‌شود. قالب‌ها محکم بسته و به عنوان قالب تمام سرامیکی مورد استفاده قرار می‌گیرند. در فرآیند شاول^۱ و جوه سرامیک برای حصول به استحکام توسط خاک نسوز پخته می‌شود. سپس این جوه سرامیکی روی هم سوار و آماده ریخته‌گری می‌شود (شکل ۱-۷).

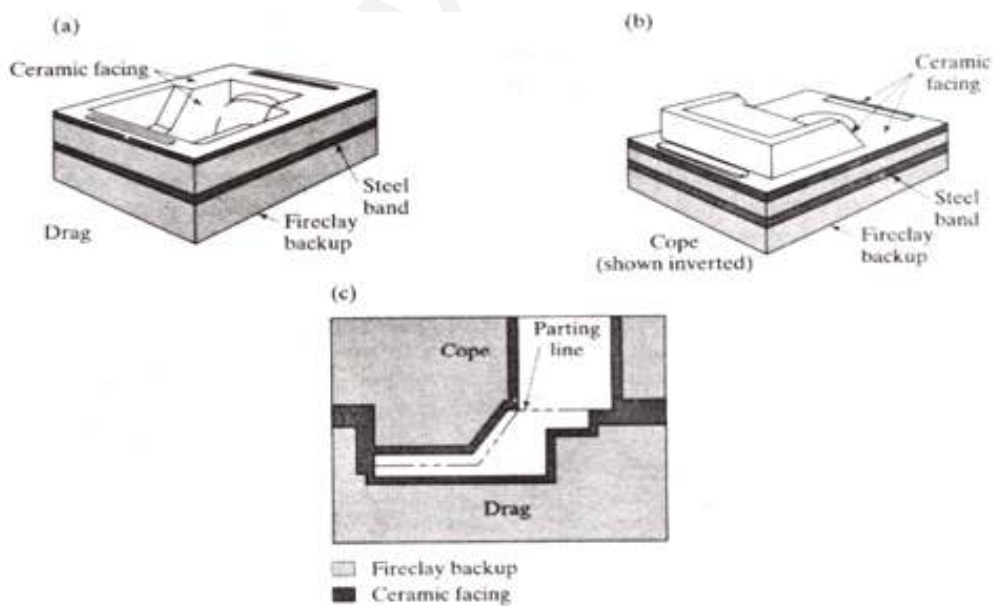

شکل ۱-۷. یک قالب سرامیکی برای ریخته‌گری قالب‌های فولادی فورج [۶]

مقاومت این قالب در دماهای بالا سبب شده است این نوع قالب برای ریخته‌گری فلزات آهنی و آلیاژهای دما بالا، فولاد زنگ نزن و فولادهای ابزار استفاده شوند. قطعه ریخته‌گری شده دارای دقت ابعادی بالا و کیفیت سطح خوب می‌باشد. قطعات ریخته‌گری شده با این روش می‌توانند دارای اشکال پیچیده با ابعاد مختلف باشند. این فرآیند یک روش تولید گران قیمت می‌باشد. قطعاتی که معمولا با این روش تولید می‌شوند، پره‌های توربین، ابزار برش ماشینکاری، قالب‌های مورد استفاده در شکل‌دهی فلزات و قالب‌های مورد استفاده برای قطعات پلاستیکی و یا لاستیکی می‌باشد. با این روش می‌توان قطعاتی با وزن بیش از 700 kg را نیز تولید کرد [۴] و [۶].

۱-۳-۵. ریخته‌گری در قالب دائمی

همانطور که از اسم آن پیداست، قالب‌های دائمی به صورت مکرر مورد استفاده قرار می‌گیرند. این قالب‌ها به گونه‌ای طراحی می‌شوند که قطعه ریخته‌گری شده به آسانی بتواند از داخل آن برداشته شود تا بتوان دوباره از قالب برای ریخته‌گری قطعه بعدی استفاده نمود. برای ساخت این قالب‌ها از فلزاتی که در دماهای بالا استحکام دارند استفاده می‌شود. از آنجاییکه قالب‌های فلزی دارای هدایت حرارتی بهتری نسبت به قالب‌های غیردائمی می‌باشند، انجماد قطعه ریخته‌گری سریع انجام می‌شود که این موضوع بر روی میکروساختار و اندازه دانه ریخته‌گری تأثیر می‌گذارد.

در قالب‌های دائمی دو نیمه قالب از موادی نظیر فولاد، برنز و گرافیت ساخته شده و حفره‌های قالب و سیستم راهگامی در داخل قالب ماشینکاری می‌شود. معمولا از چدن خاکستری و فولاد کم کربن به عنوان ماهیچه استفاده می‌شود. استفاده از چدن خاکستری به عنوان ماده خام ماهیچه معمولتر است. برای افزایش عمر قالب‌های دائمی، سطوح حفره‌های قالب توسط دوغابی از مواد مقاوم پوشانده می‌شود و یا بعد از تولید چند قطعه با اسپری لایه‌ای از گرافیت روی آن قرار می‌گیرد.


با این فرآیند می‌توان قطعاتی یکنواخت با کیفیت سطح خوب، تلرانسهای کم و خواص مکانیکی خوب در تیراژ بالا تولید نمود. قطعات معروف تولید شده با این روش پیستونهای موتورهای احتراق داخلی، سرسیلندر و وسایل آشپزخانه می‌باشد [۴] و [۶].

۱-۳-۶. ریخته‌گری مجوف^۱

در روش دیگری از ریخته‌گری که بنام ریخته‌گری مجوف شناخته می‌شود، برای تولید اجسام توخالی از قالب

1 . Slush casting

دائمی ولی بدون استفاده از ماهیچه استفاده می گردد. برای این کار بارریزی در قالب انجام شده سپس آن را به مدت معینی به حال خود می گذارند تا پوسته جامدی تشکیل شود. آنگاه قالب را واژگون کرده تا مذاب منجمد نشده تخلیه شود. سطح خارجی این قطعات بسیار صاف است اما سطح داخلی آنها ناصاف می باشد. این روش شبیه ریخته گری دوغاب سرامیکی است. در شکل ۸-۱ نمونه ای از یک پایه لامپ ریخته شده با روش ریخته گری مجوف نشان داده شده است. [۲]

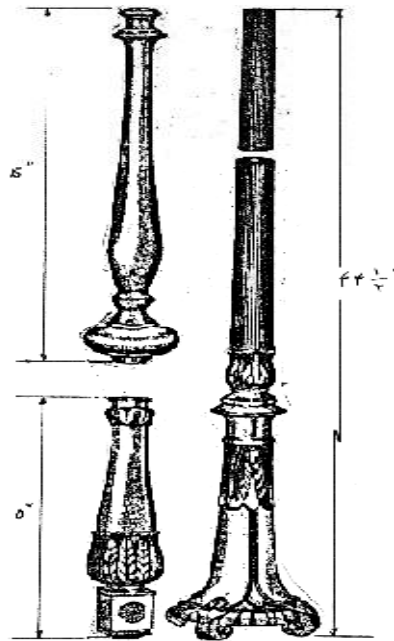

شکل ۸-۱. پایه لامپ ریخته شده با روش ریخته گری مجوف [۲]


۱-۳-۷. ریخته گری تحت فشار^۱

تفاوت ریخته گری تحت فشار با ریخته گری در قالب دائم، فشار مثبت اعمال شده در این روش است که این فشار مثبت در طول انجماد اعمال می شود. برای ریخته گری با فشار زیاد از فشارهایی در حدود چند هزار psi استفاده می شود. روش مذکور به طور معمول شامل دو فرآیند محفظه داغ و محفظه سرد می باشد که در ادامه تشریح می گردد. [۷]

الف- ریخته گری تحت فشار با محفظه داغ

در ریخته گری تحت فشار با محفظه داغ، مخزنی از فلز مذاب در کوره مربوط به دستگاه نگهداری می شود. سپس پمپ دستگاه بداخل فلز مذاب فروبرده می شود و پمپ، مذاب را به داخل قالب می راند (شکل ۱-۹). استفاده از


فرآیند محفظه داغ به فلزات زودگداز عمدتاً آلیاژهای روی که در دمای ۴۰۰ تزریق صورت می گیرد، منحصر می شود.

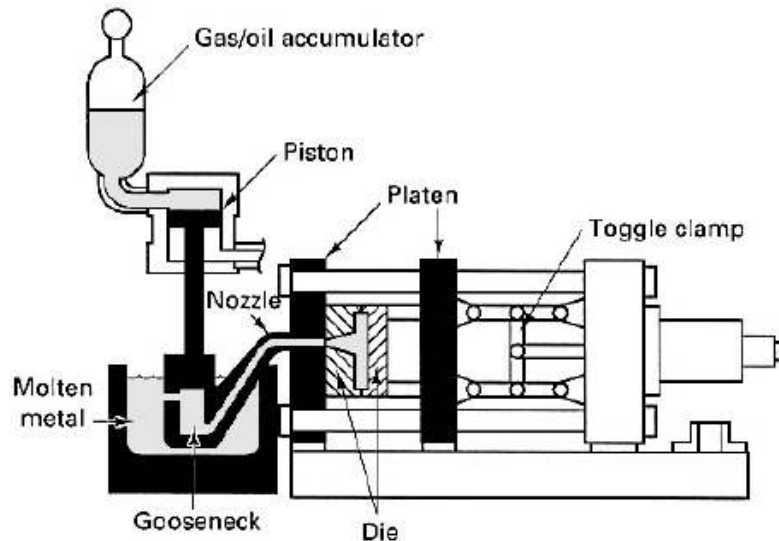

شکل ۱-۹. ریخته گری تحت فشار با محفظه داغ [۵]

ب- ریخته گری تحت فشار با محفظه سرد

روش ریخته گری تحت فشار با محفظه سرد برای آلیاژهایی که دمای ذوب بالائی دارند مانند آلیاژهای آلومینیم که تزریق در بالاتر از ۵۰۰ درجه سانتیگراد صورت می پذیرد، مورد استفاده قرار می گیرد. در این روش محفظه در مجاورت قالب با فلز مذاب، بارگیری شده و سپس مذاب با فشار به داخل قالب رانده می شود. در این روش فشار اعمال شده در حدود 4000-15000psi می باشد. شکل ۱-۱۰ شماتیکی از این روش را نشان می دهد.

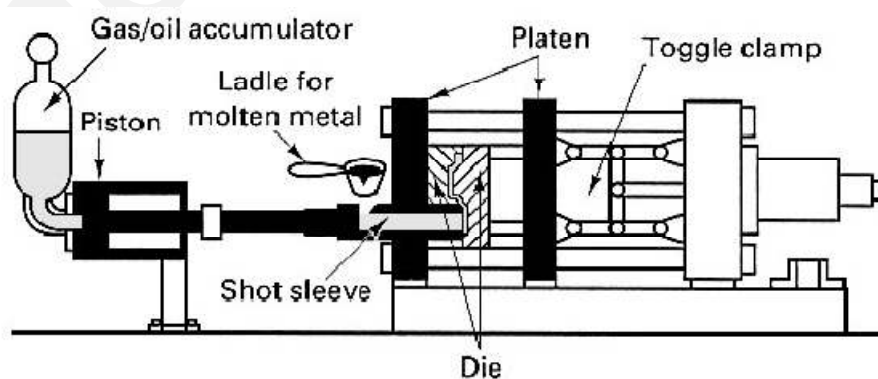

شکل ۱-۱۰. ریخته گری تحت فشار با محفظه سرد [۵]

۱-۳-۸. ریخته‌گری گریز از مرکز^۱


همانطور که از نامش پیداست در فرآیند ریخته‌گری گریز از مرکز مذاب توسط نیروی گریز از مرکز داخل حفره‌ها پخش می‌شود. این روش برای اولین بار در دهه ۱۸۰۰ پیشنهاد شد. سه نوع ریخته‌گری گریز از مرکز وجود دارد: ریخته‌گری گریز از مرکز خالص^۲، ریخته‌گری نیمه گریز از مرکز^۳ و ریخته‌گری گریز از مرکز^۴.

الف- ریخته‌گری گریز از مرکز خالص

قطعات استوانه‌ای شکل نظیر لوله‌ها، لوله‌های تفنگ و ... توسط ریخته‌گری گریز از مرکز خالص تولید می‌شوند. در این روش فلز مذاب در داخل قالب در حال گردش ریخته می‌شود. محور چرخش معمولاً افقی است ولی برای قطعات کوچک می‌تواند به صورت عمودی نیز باشد. قالب از فولاد، آهن و گرافیت ساخته می‌شود و با آلیاژهای مقاوم حرارتی پوشش داده می‌شود. سطوح قالب را می‌توان به اشکال مختلف ساخت، بنابراین می‌توان با این روش لوله‌هایی با سطوح خارجی مختلف نظیر مربع، چند ضلعی و ... تولید نمود. سطح داخل قطعه همچنان استوانه‌ای باقی می‌ماند چراکه فلز مذاب به خاطر نیروی گریز از مرکز به صورت یکنواخت پخش می‌شود. البته به دلیل اختلاف دانسیته المانهای سبکتر نظیر تفاله، ناخالصیها و قطعات آلیاژهای مقاوم حرارتی بر روی سطح داخلی ریخته می‌نشینند. سیلندرهایی از قطر 13 mm و با طول 3 m با ضخامتی از 6 mm تا 125 mm را می‌توان با این روش تولید نمود.

ریخته‌گری با کیفیت خوب، دقت ابعادی بالا و سطوح خارجی دقیق را می‌توان با این روش داشت. علاوه بر لوله‌ها، قطعاتی نظیر بوش‌ها، رینگ‌های آب‌بندی و بوش‌های سیلندر موتور با این روش تولید می‌شود. در شکل ۱-۱۱ نمونه‌ای از این روش آمده است [۵] و [۷].


1. Centrifugal casting
2. True Centrifugal Casting
3. Semi-Centrifugal Casting
4. Centrifugal Casting

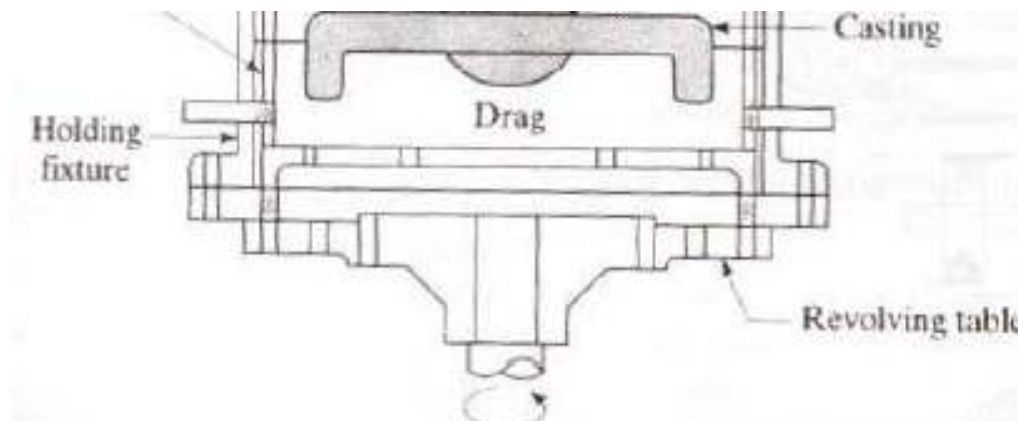

شکل ۱-۱۱. ریخته‌گری گریز از مرکز خالص [۶]

ب- ریخته‌گری نیمه گریز از مرکز


از این روش برای تولید قطعاتی با تقارن محوری استفاده می‌شود. در شکل ۱-۱۲ مثالی از استفاده از این روش آمده است.

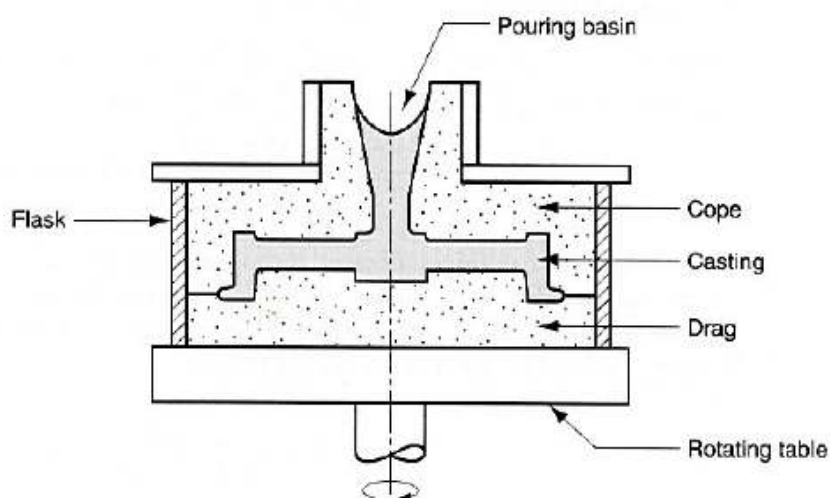

شکل ۱-۱۲. ریخته‌گری نیمه گریز از مرکز [۵]

ج- ریخته‌گری گریز از مرکز

در این روش قالب با هر شکلی در مکان مشخصی نسبت به محور دوران قرار می‌گیرند. فلز مذاب از مرکز ریخته می‌شود و به خاطر نیروی گریز از مرکز به داخل قالب فشرده می‌شود. در این روش خواص ریختگی با فاصله از دوران تغییر می‌کند. در شکل ۱-۱۳ مراحل کلی این روش دیده می‌شود.

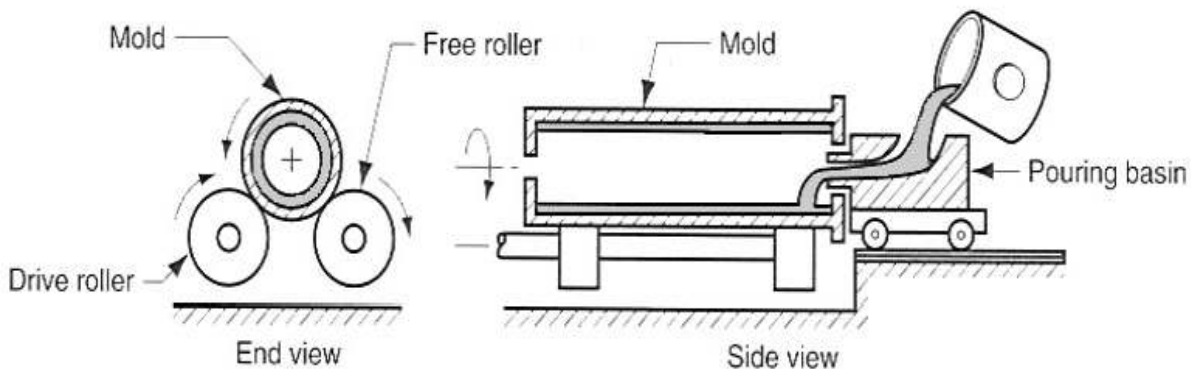

شکل ۱-۱۳. مراحل ریخته‌گری گریز از مرکز [۵]

۹-۳-۱. ریخته‌گری قالب کامل^۱

ریخته‌گری قالب کامل یا قالب بدون حفره، روشی است که اخیراً ابداع شده است و مفهوم اصلی آن بسیار ساده است. مدل را از ماده مناسبی (معمولاً پلی استیرن) که قابل احتراق یا قابل تبخیر شدن است، می‌سازند. سپس قالب در اطراف آن تشکیل می‌شود. مدل را از قالب جدا نمی‌سازند بلکه فلز مذاب را به داخل قالب کامل بارریزی می‌کنند. با جلو رفتن مذاب، مدل سوخته و از بین می‌رود تا قالب پر شود. از این روش برای ریخته‌گری قطعات پیچیده استفاده می‌کنند [۲].

۱۰-۳-۱. ریخته‌گری مداوم (پیوسته)^۲

از ریخته‌گری مداوم (پیوسته) برای تولید شمش‌های فلزی استفاده می‌کنند. در این روش، مذاب از داخل پاتیل مخصوص به داخل قالب گرافیتی یا فلزی که با آب سرد می‌شود و ته آن باز است بارریزی می‌شود. پیوسته ای از فلز جامد به سرعت در سطح مشترک قالب و مذاب تشکیل شده و به علت انقباض از دیواره قالب جدا می‌شود. برای جلوگیری از خارج شدن مذاب از قالب در شروع بارریزی، شمش فلزی در ته قالب قرار داده می‌شود و سپس با ادامه بارریزی به بیرون کشیده می‌شود [۲].

۴-۱. ارزیابی روشهای مختلف ریخته‌گری

مقایسه و ارزیابی روشهای ریخته‌گری برای انتخاب اقتصادی ترین روش بسیار مهم است اما به علت این که عوامل مختلفی بر ریخته‌گری اثر می‌گذارند، این ارزیابی مشکل است. انتخاب اقتصادی ترین فرآیند برای تولید یک

1. Full-Mould Casting

2. Continuous Casting

قطعه ریختگی، به نوع آلیاژ، پیچیدگی و اندازه قطعه، میزان تولید، دقت ابعاد و سطح تمام شده آن بستگی دارد. همه این عوامل، اهمیت اقتصادی یکسانی ندارند بلکه ممکن است یکی از این عوامل در شرایط به خصوصی تعیین کننده باشد.


مهم ترین عامل مربوط به مواد که بر انتخاب روش ریخته گری موثر است، دمای ذوب می باشد. فرآیندهایی که در آنها از مواد نسوز و دیرگداز به عنوان قالب استفاده می شود (ریخته گری ماسه و ریخته گری دقیق)، برای ریخته گری اغلب آلیاژها کاربرد دارند، در صورتیکه فرآیندهایی که نیاز به قالب های فلزی دایمی دارند، بایستی برای آلیاژهای زودگداز مانند آلیاژهای آلومینیم، منیزیم، روی، و مس استفاده شوند.

فرآیندهای ریخته گری نسبت به اندازه و وزن قطعه فوق العاده انعطاف پذیرند. به طور مثال برای تولید قطعات بزرگ از روش ساده ریخته گری ماسه و برای تولید قطعات کوچک از ریخته گری دقیق استفاده می شود. قابلیت هر فرآیند ریخته گری برای تکرار تولید قطعات پیچیده به روش ساده، از اهمیت زیادی برخوردار است. تولید پیچیده ترین اشکال به مدل های مصرف شونده نیاز دارد. هزینه زیاد ساخت قالب های فلزی و ضرورت سهولت جدا شدن قطعه از قالب، باعث محدودیت پیچیدگی قطعه شده و استفاده از قالب های دایمی را با مشکلاتی مواجه می سازد. از دیگر عوامل مهم می توان به حداقل ضخامت قطعه که می تواند در یک فرآیند تولید شود، اشاره نمود. این عامل تابع سطح تمام شده قالب، روش ورود مذاب به قالب و همچنین محفظه قالب است. دقت ریخته گری (ابعاد و سطح تمام شده) فرآیندهای مختلف با هم متفاوت است. دقت زیاد ابعاد و سطح تمام شده خوب در فرآیندهایی که از قالب فلزی دایمی استفاده می شود، بالاتر است.


۱-۵. سهم استفاده از فرآیندهای ریخته گری برای تولیدچدن و فولاد

همانطور که در قسمت های قبل توضیح داده شد، فرآیندهای تولید چدن و فولاد تنوع بسیاری دارد. در شکل ۱-۱۴ و شکل ۱-۱۵ به ترتیب سهم هر فرآیند برای تولید چدن و فولاد آورده شده است.

Figure 22 - Iron Casting Processes

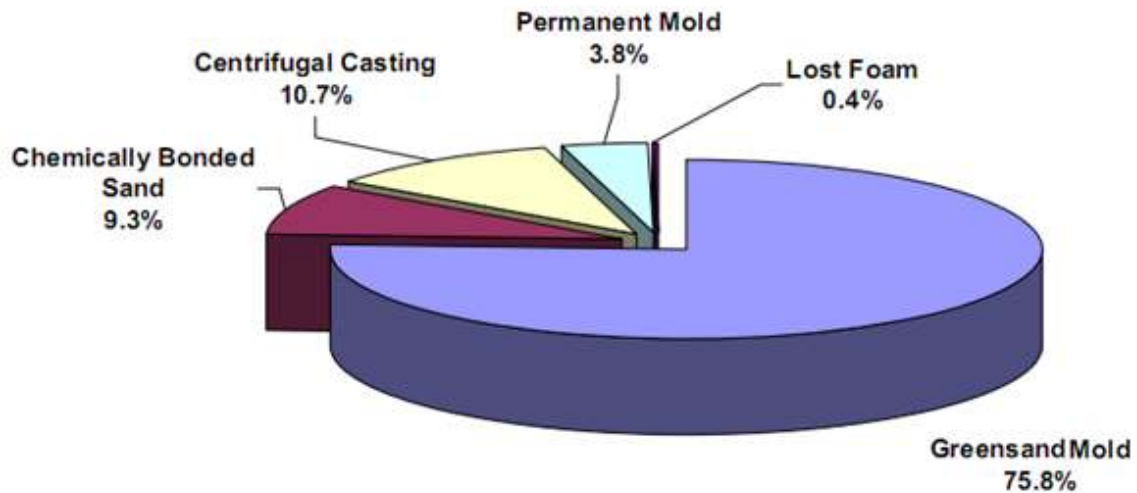

شکل ۱-۱۴. سهم هر فرآیند برای تولید چدن [۸]

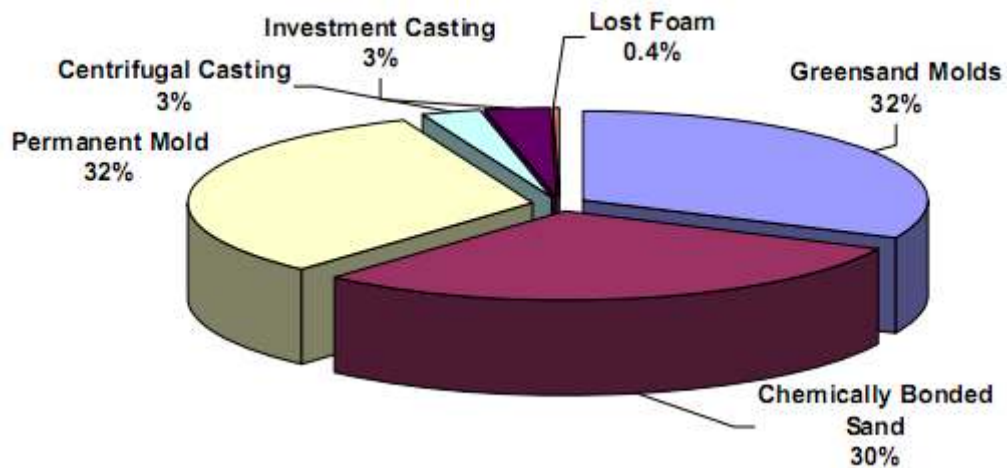

شکل ۱-۱۵. سهم هر فرآیند برای تولید فولاد [۸]

فصل دوم

انواع کوره های ذوب

زیربنای صنایع سنگین هر کشور، صنایع ذوب فلزات آن می باشد. زیربنای صنایع ذوب نیز صنایع کوره سازی است. لذا از اینجا اهمیت صنایع کوره سازی به وضوح روشن می گردد. در این فصل انواع کوره های ریخته گری به همراه توضیح مفصلی درباره ی هر کدام آورده شده است.

۱-۲. تقسیم بندی کوره ها از نظر نوع سوخت مصرفی

ذوب فلزات اغلب به روش ناپیوسته^۱ صورت می گیرد. مورد استثنای قابل ذکر، ذوب پیوسته در کوره کوپل^۲ است، که اکثراً برای تولید چدن استفاده می شود. انتخاب کوره با توجه به هزینه، کیفیت فلز، نیازهای تولیدی و نوع آلیاژ تعیین می شود. انعطاف پذیری کوره در شرایط مختلف، برای انواع تولید مزیت محسوب می شود. کوره ها از نظر کاربرد به سه گروه پیش گرم، ذوب و نگه دارنده و از لحاظ مصرف انرژی به دو دسته عمده تقسیم بندی می شوند:

۱. کوره های مصرف کننده سوخت فسیلی

۲. کوره های با گرمایش الکتریکی

در شکل ۱-۲ سهم تولید هر یک از کوره های فسیلی و الکتریکی در تعدادی از کشورهای اروپایی نشان داده شده است.


به طور کلی کنترل دقیق ترکیب شیمیایی، داشتن حداقل تلفات و حداکثر تمیزی در کوره های حاصل می شود که بار کوره از فرآیند احتراق جدا باشد، که در این موارد خطر آلودگی بار کوره با عناصر گازی و گوگرد ناشی از احتراق کاهش می یابد. بنابراین بر این اساس می توان گفت کوره های بوتله ای بر کوره های وانی و اجاق دار برتری دارند.

از طرف دیگر در مواقعی که به واکنش بین سرباره و فلز نیاز باشد، شرایط گرمایی کوره های وانی ترجیح داده می شود، زیرا اثر گرما دهی از قسمت فوقانی، فرآیند خالص سازی را تسریع می بخشد. در حالت خاص تولید چدن خاکستری، تماس مستقیم بین سوخت و بار کوره یک مزیت به شمار می آید، چرا که کک هم نقش سوخت و هم نقش عامل کربورایزینگ^۳ را بازی می کند. در این صورت کوره کوپل منحصر به فرد است.

1. Batch

2. Cupola Furnace

3. Carburizing

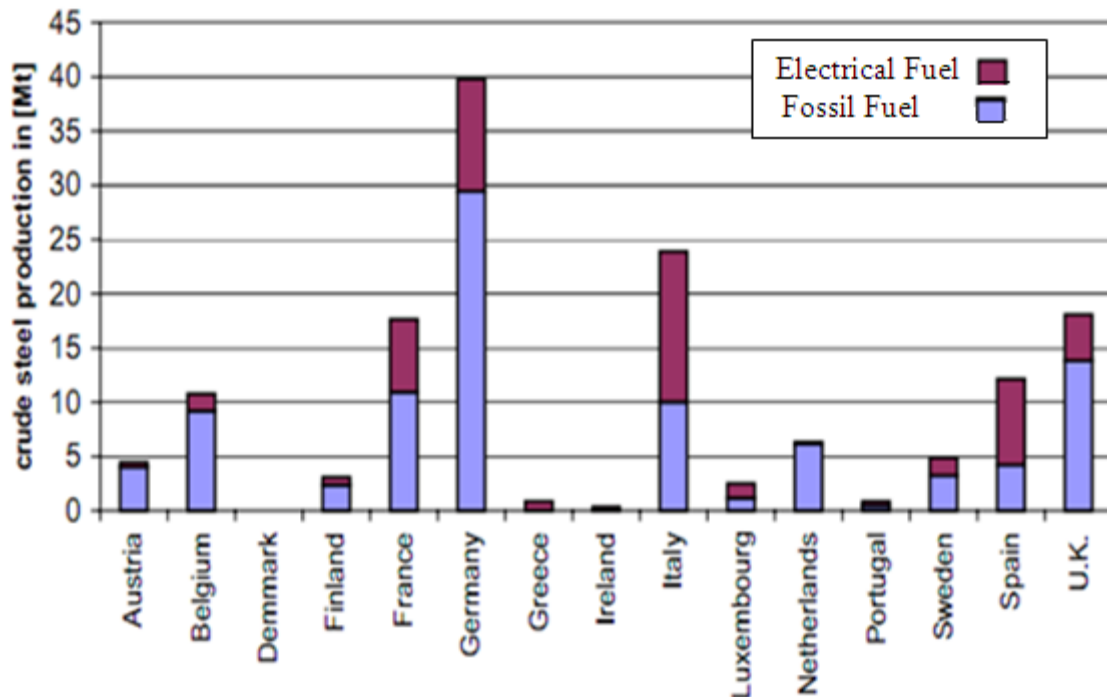

شکل ۲-۱. سهم تولید هر یک از کوره های فسیلی و الکتریکی در تعدادی از کشورهای اروپایی در سال ۱۹۹۶ [۹]

ظرفیت ذوب نیز از دیگر عوامل محدود کننده به حساب می آید. برای میزان ذوب در حدود یک تن و بالاتر، از کوره وانی که ضخامت نسوز آن قابل ملاحظه بوده و پوسته ای فلزی دارد، استفاده می شود. بر عکس بوتنه ها برای ریخته گری های کم، بسیار مناسب و قابل انعطاف می باشند. در جدول ۲-۱ انواع کوره های ذوب ریخته گری ارائه شده است.

در ادامه هر یک از انواع کوره، به تفصیل معرفی خواهد شد.

۲-۱-۱. کوره های مصرف کننده سوخت فسیلی

کوره های سوخت فسیلی تنوع بسیاری دارند که در زیر به شرح تعدادی از آنها پرداخته می شود.

۲-۱-۱-۱. کوره کوپل

کوره کوپل دارای مکانیزم عملکرد ساده بوده و بیشتر برای ذوب قراضه های چدنی استفاده می شود. همچنین نحوه کار این کوره با کوره بلند شباهت زیادی دارد. تفاوت آنها در این است که کوره بلند برای احیای سنگ معدن آهن استفاده می شود. این نوع کوره ذوب در اندازه های متنوع و با قدرت ذوب بین ۱۰۰ کیلوگرم تا چند ده تن چدن وجود دارد. در شکل ۲-۲ شماتیکی از یک کوره کوپل نمایش داده شده است [۱۱].

جدول ۱-۲. انواع کوره های ذوب ریخته گری [۱۰]

انرژی	شکل اصلی	نوع کوره	روش گرم کردن	زمینه اصلی کاربرد
احتراقی	وانی	کوره کوپل	کک (بار با سوخت مستقیماً در تماس است)-ذوب پیوسته	چدن، فولاد
		کوره دوار	سوخت گاز، مایع و جامدپودری	آلیاژهای غیرآهنی، چدن (مالیبل)
	بوته ای	کوره بوته ای ثابت	سوخت مایع	اغلب آلیاژهای غیر از فولاد
			سوخت جامد	اغلب آلیاژهای غیر از فولاد
		کوره بوته ای چرخان	سوخت مایع	ریخته گری های تحت فشار
			سوخت مایع	ریخته گری های کوچک
الکتریکی	قوسی	مستقیم	قوس به بار کوره	فولاد، چدن
		غیر مستقیم	تشعشع قوس	آلیاژهای غیرآهنی، فولادهای آلیاژی
	مقاومتی	تشعشع میله مقاومتی	فولاد، چدن، آلیاژهای مس	
		المانهای گرمایی	آلیاژهای غیرآهنی	
	القایی	القایی بی هسته	القایی فرکانس بالا	فولاد، مخصوصاً فولادهای آلیاژی
			القایی با هسته	چدن و آلیاژهای غیرآهنی، برای ریخته گری تحت فشار



شکل ۲-۲. شماتیکی از یک کوره کوپل

اطلاعات مربوط به کوره کوپل که شامل نرخ ذوب، مصرف ویژه انرژی و بهترین عملکرد این نوع کوره در جدول ۲-۲ آورده شده است.

جدول ۲-۲. اطلاعات مربوط به کوره کوپل، شامل نرخ ذوب، مصرف ویژه انرژی و بهترین عملکرد [۱۲]

نوع کوره	جنس فلز	نرخ ذوب	مصرف ویژه انرژی	بهترین عملکرد
		Ton/hr	Kwh/Ton	Kwh/Ton
کوپل	چدن	5.6-22.4	838.1-1430.2	823.5-1183

➤ اجزاء کوره کوپل

کوره کوپل به طور ساده به دو بخش اساسی تقسیم می‌شود:

- ساختمان اصلی که شامل بدنه فلزی، مواد نسوز، محل شارژ، ورودی هوا و خروجی مذاب می‌شود.
 - بخشهای جانبی که شامل محل توزین شارژ، تصفیه گازهای خروجی، پیش گرم هوا وریل شارژ می‌گردد.
- در ادامه به معرفی قسمتهای مختلف این نوع کوره ها پرداخته می‌شود.

• بدنه

بدنه کوره از جنس فولاد بوده و ضخامت آن در کوره‌های بزرگ به ۳۰ تا ۴۰ میلیمتر هم می‌رسد. بر روی بدنه محلهایی برای ورود مواد شارژ، هوای مصرفی، خروج سرباره و خروج مذاب تعبیه شده است. قسمت کف کوره به صورت درب بوده که برای تعمیر و خالی کردن مواد نسوز قبلی و جایگزینی مواد نسوز جدید استفاده می‌شود. همچنین این کوره به طور یکپارچه نبوده و این امکان را دارد که قسمتهای مختلف از یکدیگر جدا شوند. در دور بدنه یک قوطی فولادی به صورت کمربند قرار داده شده که هوای مصرفی کوره ابتدا وارد این قسمت شده و سپس وارد کوره می‌شود، این عمل برای یکنواختی در میزان هوای وارده به کوره از مجراهای موجود صورت می‌گیرد.

• مواد نسوز

مواد نسوز این نوع کوره ها بسته به نوع سرباره به دو دسته بازی و اسیدی تقسیم می‌شوند. همچنین در حالت ایده‌آل در قسمتهای مختلف کوره از مواد نسوز مختلف استفاده می‌شود، به این صورت که در محل خروج مذاب یا محل ذخیره مذاب از نسوز با خواص مکانیکی متوسط استفاده شده اما در قسمتی که مجرای ورود هوا قرار دارد از نسوزهای با خواص مکانیکی بالاتر استفاده می‌شود زیرا این محلها به شدت در معرض هوای وارده قرار دارد.

• محل شارژ

در این کوره‌ها شارژ از یک دریچه که در روی بدنه در قسمت بالای کوره قرار دارد انجام می‌شود. نحوه شارژ این

کوره ها بدین صورت است که ابتدا مقدار معینی کک در کوره ریخته تا مقداری دمای کوره را بالا برده و برای ذوب آماده سازد. سپس اقدام به ریختن متوالی قراضه چدن و فولاد و کک می نمایند.

• ورودی هوا

بر روی جداره خارجی کوره سوراخهایی وجود دارد که برای ورود هوا به داخل محفظه کوره تعبیه شده است، این سوراخ ها با یک محفظه به صورت کمر بند پوشیده شده است که ابتدا هوا از دمنده به داخل این کمر بند رفته و سپس وارد کوره می شود. این کمر بند نقش مهمی در یکنواختی هوای وارد شده به کوره را ایفا می کند.

• خروجی مذاب

محل خروج مذاب در پایین ترین قسمت کوره قرار دارد و مذاب در خود کوره تجمع یافته، سپس از کوره خارج می شود. اینک همزمان با ذوب، مذاب خارج می شود. در کارخانجات بزرگ مذاب تولید شده به داخل یک نگهدارنده ریخته می شود و پس از تجمع مقدار مناسب مذاب اقدام به تخلیه آن به پاتیل و ریخته گری می کنند. این نوع کوره ذوب برای تهیه انواع چدن معمولی و چدن چکش خوار مناسب می باشد. اصولاً دو نوع کوره کوپل وجود دارد: کوره کوپل سرد دم و کوره کوپل گرم دم.

الف - کوره کوپل با هوای سرد (سرد دم)

ساختمان این کوره متشکل از: ۱- دریچه ورودی بار ۲- جدار زرهی ۳- لوله های دمنده ۴- جعبه دم ۵- تنوره کوره ۶- کف بوته ۷- مجرای تخلیه ۸- پیش گرمگاه ۹- گدازگاه ۱۰- آتشفشان ۱۱- بوته تعداد لوله های دمنده معمولاً ۴ تا ۶ عدد است. دمنده ها در حالت عادی در ارتفاعی معادل قطر داخلی کوره از کف کوره به بالا قرار می گیرند و اغلب آنها شیب ملایمی به طرف پایین کوره دارند. در بالای کوره کوپل دودکشی وجود دارد که در بیشتر انواع آن یک جرقه گیر نصب شده است تا از خروج ذرات گداخته بار به خارج از کوره و در نتیجه امکان آتش سوزی جلوگیری شود.

هوایی که از لوله های دمنده به داخل کوره می رسد، خیلی زود داغ می شود و پس از سوزاندن کک، آنرا به گاز کربنیک، (CO_2) تبدیل می نماید. این عمل در سوختگاه انجام می شود. بر خلاف واکنش های احتراق که گرمازا هستند این واکنش گرماگیر است. آن قسمت از کوره که این واکنش در آن انجام می یابد منطقه احیاء نامیده می شود.

آهن در قسمت فوقانی تنوره در اثر تماس با گازهای متصاعد شده داغ می شود. هر چه نسبت سطح خارجی به حجم بیشتر باشد، به همان نسبت هم انتقال گرما از گازها بهتر صورت می گیرد. بعد از آنکه آهن به تدریج به طرف

پایین کوره سرازیر شد، در قسمت احیا یعنی در ابتدای گدازگاه ذوب می شود. (گدازگاه). قطرات مذاب از کک های داغ گذاشته، از قسمت زیرین محل احیا وارد سوختگاه می شود. حرارت آن در این محل بالاتر از نقطه ذوب می باشد و در اینجا تغییراتی در ترکیب شیمیایی آن به وجود می آید. در پایان همراه با سرباره تولید شده به بوته می رسد و از آنجا مستقیماً وارد حوضچه می گردد.

کوره کوپل سرد دم، ابتدا از طریق سوختن کک یا جریان هوا، گرم می شود. برای این که قبل از ورود بار فلزی کک سرخ شده و به حالت التهاب در آید، لازم است که دستگاه دم برای مدت کوتاهی روشن شود. سپس زمانی عمل بارگیری کوره انجام می شود که بلندی کک بستر به حد لازم رسیده باشد. در این موقع مواد گداز آور را متناوباً یا یکجا بر روی آهن و کک اضافه می نمایند و به محض این که کوره پر شد، جریان هوا را برقرار می سازند. آهن مذاب در بوته کوره جمع می شود یا مستقیماً به دخل حوضچه می ریزد.

ب: کوره های کوپل با هوای گرم (گرم دم)

ساختمان کوره های کوپل گرم دم در اصل شبیه ساختمان کوره های کوپل سرد دم است. با این تفاوت که کوره کوپل گرم دم همیشه استوانه ای نیست. این کوره به کمک گرم کننده هایی که به طریق بازگشتی هوا را گرم می کنند کار می کند. برای گرم کردن هوا غالباً از حرارت گازهای گلوگاه استفاده می شود، به طوری که گازهای گلوگاه را به وسیله دستگاه مکنده به رکوپراتور می رسانند تا در آنجا عمل انتقال گرما از گازها به هوای سرد صورت گیرد.

عمل مکیدن گازهای خروجی ممکن است به سه صورت انجام گیرد:

الف- کمی پایین تر از دریچه ورود بار


ب- کمی بالاتر از سوختگاه

ج- کمی بالاتر از دریچه ورود بار

عمل احتراق در اصل مانند احتراق در کوره های سرد دم است، اما اختلاف اصلی در این است که سوختگاه در کوره کوپل گرم دم، به علت استفاده از هوای پیش گرم شده به سطح دمنده ها نزدیکتر می شود. با کوچک شدن گدازگاه، حرارت کوره گرم دم از حد ماکزیمم کوره سرد دم تجاوز می کند.

درصد مقدار کک را در کوره کوپل گرم دم، اغلب به ۸ تا ۱۲٪ می رسانند. تحت این شرایط حرارت آهن به ۱۴۵۰ تا ۱۵۵۰ سانتیگراد می رسد. در کوره های کوپل گرم دمی که جدار آنها بازی است، مقدار بیشتری کک به کار برده می شود. (۱۵ تا ۲۵٪). بدین جهت کربن دهی در این کوره ها بیشتر انجام می گیرد. به این ترتیب می توان بار آنها را در مقایسه با بار کوره های اسیدی از موادی که دارای کربن کمتری هستند انتخاب نمود. امتیاز دیگر این کوره ها این است که به علت خاصیت بازی سرباره آنها، درصد گوگرد آهن پایین می آید. در آغاز ذوب، هوای گرم وجود ندارد، مگر آن که یک رکوپراتور با گرم کننده خارجی یا یک دستگاه گرم کننده دیگری موجود باشد. بالا رفتن درجه

حرارت هوا با گرم شدن رکوپراتور به وسیله گازهای خروجی نسبت مستقیم دارد.
در شکل ۲-۳ نمایی از کوره کوپل سرد دم و گرم دم با جزئیات آورده شده است.

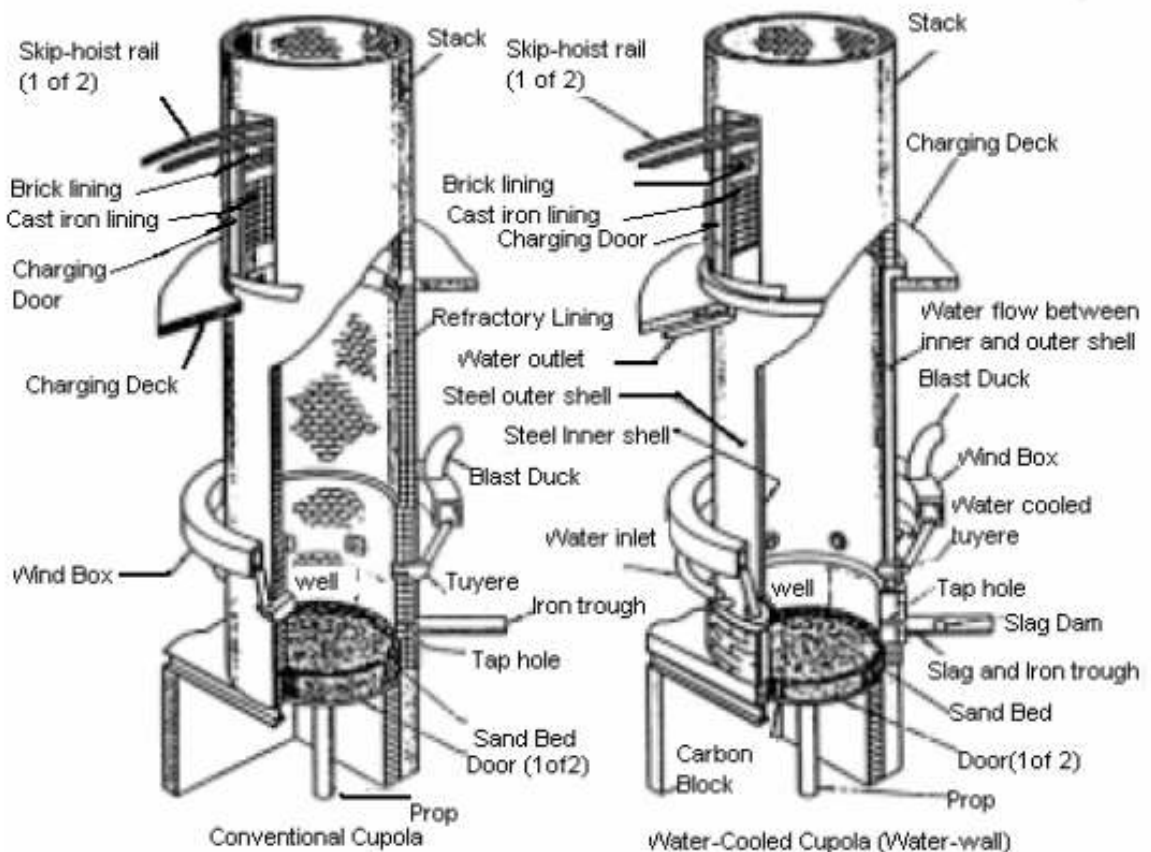

شکل ۲-۳. نمایی از کوره کوپل سرد دم و گرم دم با جزئیات [۱۳]

انواع سرباره گیری:

سرباره گیری مستقیم: در سرباره گیری مستقیم، سرباره و مذاب مشترکا به وسیله یک دریچه تخلیه خروجی از کوره خارج می شوند و به علت وزن مخصوص متفاوت در مخزنی که به این دریچه متصل است از یکدیگر جدا می شوند. در اینجا برای خروج سرباره، یک مجرا در قسمت بالای دریچه تخلیه در نظر گرفته می شود در حالی که مذاب در محل پایین تری توسط یک سیفون جاری می شود.

سرباره گیری غیرمستقیم: برای سرباره گیری و خارج کردن مذاب دو سیفون جداگانه مورد نیاز است. این روش برای کوره های کوپلی که در آنها مدتی طولانی بدون انقطاع ذوب می شود، مناسب تر می باشد زیرا سرباره سیفون آسان تر بازسازی می شود. برای تفهیم طرز کار می توان هر دو سیفون را به عنوان لوله های ارتباطی در نظر

گرفت.

energyenergy.ir

۲-۱-۱-۲. کوره های دوار^۱

کوره‌های دوار برای ذوب چدن در سال ۱۹۳۰ در آلمان ساخته شد ولی در حال حاضر در دنیا بیشتر انگلیسی‌ها از آن استفاده می‌کنند. این کوره‌ها شامل یک اسکلت فلزی می‌باشد که به شکل یک استوانه متصل به دو مخروط ناقص است و توسط فلنج روی استوانه و مخروط‌ها به یکدیگر متصل می‌شود. به طرف دهانه بزرگ مخروط‌ها و هر دو طرف استوانه فلنج نصب شده و روی استوانه دو غلطک وصل می‌شود. غلطک‌های محرک، کوره را با سرعت یک دور در دقیقه می‌چرخانند. در یک طرف مخروط ناقص مشعل و در طرف دیگر دودکش است، در بعضی از طرح کوره‌ها دود از سقف کارگاه با کانالی خارج می‌شود و در تعدادی از آنها نیز دود توسط کانالهایی به سیستم‌های بازیافت حرارت ارسال شده و از گرمای آن برای پیش گرم کردن هوای ورودی استفاده می‌کنند. تجربه نشان می‌دهد که به راحتی می‌توان با استفاده از گرمای دود، هوای ورودی را حدود ۲۵۰-۳۵۰ درجه سانتیگراد گرم کرد. این عمل باعث می‌شود راندمان حرارتی کوره بالا رود.

کوره های دوار مختلف با ظرفیت هایی بین ۲۵۰ کیلوگرم تا ۷۰ تن مذاب چدن و تا ۱۲ تن مذاب آلومینیوم موجود می‌باشد. سوخت این نوع کوره‌ها با توجه به مواد اولیه ورودی گاز، گازوئیل و مازوت است. کوره‌هایی با ظرفیت کمتر با دست و کوره‌های با ظرفیت بیشتر به کمک جرثقیل شارژ می‌شوند. کوره روی جکهای مربوطه به اندازه ۴۵ درجه بلند می‌شود و بعد از شارژ دوباره به جای خودش بر می‌گردد. جداره نسوز این کوره‌ها برای ذوب چدن خاک نسوز سیلیسی و برای ذوب آلیاژهای آلومینیوم خاک نسوز آلومینائی است. در شکل ۲-۴ نمایی از یک کوره دوار آورده شده است. [۱۱]



شکل ۲-۴. نمایی از یک کوره دوار

اطلاعات مربوط به کوره دوار که شامل نرخ ذوب و مصرف ویژه انرژی این نوع کوره در جدول ۲-۳ آورده شده است.

جدول ۲-۳. اطلاعات مربوط به کوره دوار، شامل نرخ ذوب و مصرف ویژه انرژی [۱۲]

نوع کوره	جنس فلز	نرخ ذوب	مصرف ویژه انرژی
		Ton/hr	Kwh/Ton
دوار	چدن	2.24-22.4	1250-2472

کوره‌های دواری را که بر اساس نوع سوخت مصرفی تقسیم بندی می‌کنند که به شرح ذیل می‌باشد:

- کوره دوار با سوخت جامد پودری شکل
- کوره دوار با سوخت مایع
- کوره دوار با سوخت گاز

۱. کوره دوار با سوخت جامد پودری شکل

در این نوع کوره مخلوط پودر زغال و هوا توسط مشعلی به درون این محفظه وارد شده و حرارت حاصل از احتراق آن، با سرعت کمی به درون کوره دمیده می‌شود. این نوع کوره‌ها با پودر آنتراسیت کار کرده و به دلیل آن که اشتعال آنتراسیت در مراحل ابتدایی ذوب با مشکلاتی روبروست لذا شروع کار کوره با مصرف سوخت‌های بیتومینه و یا دیگر سوخت‌های شعله دراز آغاز می‌گردد. در کوره‌های مدرن محفظه احتراق توسط یک فیدر حلزونی انجام شده و هوای مصرف شده نیز توسط یک دمنده دوار که فشار دبی هوای خروجی قابل تنظیم است تامین می‌گردد، لذا نسبت هوا به سوخت مصرفی دقیقاً کنترل می‌گردد. مشخصه شعله و راندمان حرارتی پودر زغال مصرفی بستگی به اندازه دانه‌های آن دارد.

۲. کوره دوار با سوخت مایع

سرعت ذوب در این نوع کوره‌ها ۲۵ درصد بیشتر از کوره‌های با سوخت جامد است. در کوره‌های مدرن امروزی سیستم‌های کنترلی وجود دارد که سوخت مصرفی را به همراه هوا به صورت کاملاً اتمیزه شده وارد کوره می‌نماید. از آنجایی که تماس مستقیم سوخت با مذاب می‌تواند مشکلات زیادی را از نظر کیفیت مذاب فراهم آورد لذا تنظیم مقدار هوا به سوخت، دبی هوا، فشار هوا بایستی به دقت کنترل شده، نوع مشعل و ابعاد کوره نیز به درستی انتخاب گردند. این دستگاه مقدار دلخواه جریان سوخت را به نسبتی (نسبت سوخت به هوای احتراقی) که از قبل مشخص شده است ثابت نگه می‌دارد.

در صورتی که درجه حرارت گاز خروجی ۱۲۰۰ درجه سانتی‌گراد باشد افت حرارت در گاز خروجی دودکش با ۱۲ درصد هوای اضافی حدوداً ۵۸ درصد است در حالی که با ۵۰ درصد هوای اضافی افت حرارت تقریباً به ۷۵ درصد

می‌رسد.

۳. کوره دوار با سوخت گازی

تجاری که بر روی کوره‌های دوار نتیجه مطلوب داده اند دستگاه‌هایی هستند که افشانک سیستم سوخت آنها از هوای داغ استفاده می‌کند. تمامی دستگاههای احتراقی که همراه این کوره هستند شامل طرحهای ایمنی هستند.

ساختمان کوره دوار

در این جا ساختمان و تجهیزات یک کوره دوار (شعله ای) که شامل بدنه، شاسی الکتروموتور، گیربکس (جعبه‌دنده)، دودکش متحرک، رکوپراتور (گرم‌کننده هوا) ، لوله ورودی هوای سرد، لوله خروجی هوای گرم، ونتیلاتور (دستگاه دمنده) ، مشعل منبع سوخت، پایه نگهدارنده ونتیلاتور و تابلوی فرمان می‌باشد، شرح داده می‌شود.

- بدنه:

از یک استوانه و دو مخروط ناقص تشکیل یافته است که مخروطها از طرف قاعده بزرگ به طرفین استوانه متصل شده‌اند. پوسته خارجی بدنه، از ورقه فولادی به ضخامت ۸ تا ۱۰ میلیمتر ساخته می‌شود و جداره داخلی آن از مواد دیرگداز سیلیسی به همراه کائولن پوشش داده شده است. در روی پوسته خارجی بدنه، دو حلقه جوش داده می‌شوند. همچنین در وسط استوانه و در طرفین آن دو سوراخ برای تخلیه بار کوره تعبیه شده است.

- پایه یا شاسی:

از یک اسکلت فلزی فولادی تشکیل یافته است و بر روی بتن مسلح نصب می‌شود. در روی شاسی چهار قرقره وجود دارد و با قرار گرفتن رینگ‌های بدنه در داخل شیار این قرقره‌ها، بدنه کوره به طور آزاد بر روی شاسی مستقر می‌گردد.

- دودکش متحرک

این دودکش بر روی پایه ای نصب شده و در جلوی دهانه شارژ کوره قرار می‌گیرد و حول محوری حرکت چرخشی دارد. هنگام شارژ کوره، از دهانه شارژ فاصله گرفته و شارژ صورت می‌گیرد و سپس به حالت اول باز گشته و شعله و دود خارج شده از کوره از داخل آن عبور می‌کند و به طرف بالا هدایت می‌شود.

- رکوپراتور (گرم‌کننده هوا)

از یک استوانه دو جداره فلزی تشکیل یافته است . فضای خالی بین دو جداره، از قسمت پایین و بالا مسدود می‌باشد. روی سطح جانبی استوانه دو سوراخ تعبیه شده است. سوراخ پایینی برای ورود هوای سرد و سوراخ بالایی برای خروج هوای گرم می‌باشد. سوراخ هوای سرد به وسیله لوله‌ای به دستگاه دمنده هوا (ونتیلاتور) و سوراخ بالایی به وسیله لوله رابط (لوله هوا گرم) به فارسونگه متصل می‌شود. رکوپراتور در بالای دودکش متحرک قرار می‌گیرد و با عبور شعله و دود از درون آن، هوای سرد ورودی به هوای گرم تبدیل می‌شود.

- دستگاه دمنده هوا (ونتیلاتور)

همان طور که گفته شد برای ایجاد حرارت در این کوره‌ها باید سوخت و هوا با نسبت معینی مخلوط شود و بسوزد. هوای مورد نیاز به وسیله ونتیلاتور تامین می‌شود. در کنار دستگاه دم، دریچه‌ای وجود دارد که مقدار هوا را کنترل می‌کند.

عوامل موثر در طراحی کوره های دوار

- ۱- مقرون به صرفه بودن
- ۲- طراحی بر اساس نوع سوخت مصرفی (جامد- مایع- گاز)
- ۳- طراحی بر اساس ظرفیت کوره
- ۴- طراحی بر اساس انتقال حرارت کوره

۲-۱-۱-۳. کوره‌های بوتله ای^۱

همانطور که از نام آنها پیداست برای عمل ذوب از بوتله استفاده می‌شود. حرارت در این کوره‌ها بیشتر از طریق هدایت به مواد موجود در داخل بوتله انتقال می‌یابد. در شکل ۲-۵ یک کوره بوتله‌ای نمایش داده شده است.



شکل ۲-۵. نمایی از کوره بوتله ای

در ادامه انواع کوره‌های بوتله ای به تفصیل معرفی شده است.

➤ کوره بوتله ای ثابت (زمینی)

با سوخت جامد:

این نوع کوره‌ها عموماً سنتی هستند که از سوخت جامد زغال سنگ یا کک برای عمل ذوب استفاده می‌نمایند. این کوره نیاز به برق نداشته و با هوای طبیعی که از زیر کوره از لابه‌لای میله‌های کف به داخل کشیده می‌شود زغال

سنگ یا ککها را مشتعل می‌سازد. برای ذوب فلزات مخصوصاً چدن بوته را در داخل ککها دفن کرده تا هم از بالا و هم از بغل و هم از زیر حرارت به فلز برسد و ذوب فلز به خوبی و کامل انجام شود.

با سوخت مایع:

این نوع کوره برای ذوب ۱۰۰-۱۵۰ کیلوگرم چدن مورد استفاده قرار می‌گیرد. سوخت این کوره‌ها گازوئیل یا مازوت است و می‌توان با استفاده از بوته های گرافیتی در آن، چدن را ذوب نمود. مشعل آن یک نوع مشعل ساده صنعتی که از طریق یک لوله رابط به یک ونتیلاتور (دمنده هوا) وصل شده است. نوع ونتیلاتور بسته به ظرفیت کوره انتخاب می‌شود. بدنه کوره از اسکلت فلزی است و در این کوره‌ها شعله مستقیماً به مذاب نمی‌خورد، زیرا اگر مستقیماً به مذاب بخورد موجب اکسیده کردن آن می‌شود.

➤ کوره بوته ای چرخان

این نوع کوره‌ها از دو نوع تشکیل شده اند:

- ۱- چرخان حول محوری که تقریباً کمی بالاتر از مرکز ثقل است
- ۲- چرخان حول محور ناودانی کوره

طراحی کوره

اصولاً برای طراحی این نوع کوره بایستی چند فاکتور را در نظر گرفت:

۱- ارتفاع کوره بایستی در حد اپتیمم باشد. یعنی حدی که بالاترین راندمان حرارتی و اقتصادی را دارا باشد. می‌دانیم که هر چه ارتفاع کوره زیاد باشد مقدار گرمای حاصل در کوره بالا خواهد رفت. و ضمناً سوختها راندمان بیشتری خواهند داشت، اما بالا بودن ارتفاع کوره مشکلات دیگری را در پی خواهد داشت، از جمله: خارج کردن بوته از داخل کوره و مصرف بیش از حد مصالح ذوب. با توجه به موارد بالا بایستی حداقل ارتفاعی که بالاترین راندمان حرارتی را جهت ریخته‌گری به وجود آورد را در نظر گرفت.

۲- برای حفظ راندمان حرارتی در بالاترین حد خود، طراحان شرایطی را فراهم می‌آورند که حرارت بیشتر در کوره مستقر شده و کمتر تلف شود برای این کار در بیشتر موارد در حد فاصل بین انتهای ته بوته‌ای و حدود ۲۵ سانتی‌متر به دهانه کوره (درب کوره) قطر داخلی کوره را بیشتر انتخاب می‌کنند (شکم می‌دهند) در این صورت کوره تقریباً به شکل خمیره‌ای در خواهد آمد.

کوره‌های زمینی به روش‌های مختلفی ساخته می‌شود و در زیر ساده‌ترین و متداول‌ترین روش برای ساخت کوره زمینی تشریح می‌گردد.

یک کوره زمینی از قسمتهای مختلف زیر ساخته می‌شود.

۱- بدنه استوانه‌ای فلزی

با توجه به شرایط طراحی کوره می‌توان بدنه خارجی کوره را از ورق آهن به ضخامت ۵^{mm} تا ۱۰^{mm} تهیه نمود.

ته این بدنه استوانه‌ای نیز از جنس خودش بوده و به وسیله دریچه‌ای متحرک باز و بسته می‌گردد. ضمناً سوراخ کوچکی در یک گوشه دریچه پایین جهت خروج اشغال و شیرهایی ته کوره تعبیه گردیده است. دریچه پایین در موقع تعمیر ته کوره باز و بسته می‌گردد. ضخامت جداره کوره نبایستی از حد معینی (حدود 5^{mm}) کمتر باشد زیرا ضخامت کمتر از این مقدار باعث تغییر شکل جداره در اثر گرما گردیده و در نتیجه باعث از هم پاشیدگی کوره خواهد شد.

۲- جداره نسوز کوره

جداره نسوز کوره از مواد نسوز تشکیل گردیده است. امروزه کوره‌های زمینی را بیشتر آجرهای نسوز تشکیل می‌دهند.

نحوه چیدن آجرها از ته کوره تا دهانه آن بایستی با توجه به طراحی کوره انجام گیرد. ضمناً دهانه فارسونگاه نیز آجر فرم مخصوص خود دارد اما می‌توان آجرهای جداره کوره را فرم داده و جای آجر فارسونگاه به کار برد. ته کوره نیز از آجرهای نسوز حدود ۳ سانتی‌متر می‌پوشانند و روی آن را با خاک نسوز با اندک شیبی به طرف سوراخ خروج ته کوره اندود می‌کند.

آجرهای شاموتی معمولاً مناسب‌ترین دیرگداز و اقتصادی‌ترین آجرها برای ساخت کوره‌های زمینی می‌باشد. این آجرها در شرایط مذاب گیری این نوع کوره‌ها عمر نسبتاً خوبی دارند. آنها دارای مقاومت در برابر شوک حرارتی خوبی بوده و نقطه زینتر بالائی دارند.

جهت بالا بردن عمر و راندمان کوره بهتر است نکات زیر رعایت گردد.

۱- استفاده از مواد نسوز مرغوب باعث بیشتر شدن عمر کوره می‌شود.

۲- مشعل و دمنده مناسب انتخاب شود زیرا راندمان بهتر و عمر جداره کوره بیشتر شده و زمان ذوب کاهش می‌یابد.

۳- در موقع چیدن آجر از کمترین مقدار ملات استفاده گردد. هرگاه ضخامت ملات زیاد باشد پس از خشک شدن و حرارت دیدن انقباض پیدا کرد و در بین آجرها ترک ایجاد شده و آجرها لق می‌شوند و سرباره در آنها نفوذ کرده و جداره کوره را از هم می‌پاشد.

۴- پس از ساخت کوره بهتر است که کوره به تدریج خشک و آماده کار شود.

۵- در هر بار روشن کردن کوره جهت ذوب فلزات بهتر است در ده دقیقه اول سرعت دم و مقدار سوخت پایین باشد و به تدریج بالا رود.

۶- سعی شود در هیچ شرایطی مذاب به جداره کوره نپاشیده و ته کوره نریزد.

۷- شمش‌ها را به طور عمودی در بوته قرار دهید زیرا در اثر افقی قرار دادن در بوته، انبساط در شمش‌ها حاصل شده و بوته را می‌شکند و در نتیجه مذاب در کوره ریخته و کوره را خراب می‌کند.

سوخت کوره های زمینی

سوخت کوره های زمینی مایع یا گاز است. در حالی که سوخت کوره مایع باشد بایستی توجه داشت که هر چه ویسکوزیته مذاب کمتر باشد (هر چه سیالیت بیشتر باشد) سوخت کامل تر انجام می شود از طرفی هر چه سیالیت سوخت مایع بیشتر باشد قیمت آنها نیز افزایش می یابد، ضمناً در سوختهای مایع حرارت باعث بالا رفتن سیالیت آنها می شود روی این اصل بهتر است از سوختهایی با سیالیت کم (مازوت) و ارزان استفاده کرده و قبل از مصرف آنها را پیش گرم کرد.

۲-۱-۱-۴. کوره های گامی

کوره ها معمولاً بسته به شکل قطعه و نوع انتقال آن در کوره طراحی و ساخته می شوند. به عنوان مثال در یک کارخانه لوله سازی ابتدا قطعه در قالب یک شمش $1/5 - 1$ متری در کوره پیش گرم کننده که بصورت دوار می باشد شارژ می شود اما بعد از اینکه شکل لوله را به خود گرفت، نیاز به کوره هایی با طول بیشتری پیدا می کند که در اینجا این مشکل توسط کوره های گامی حل گردیده است. دلیل اینکه این کوره ها گامی نام گرفته اند این است که قطعه بعد از شارژ بصورت گام به گام و حرکت چرخشی به سمت درب دشارژ هدایت می شوند.

مشخصات کوره مذکور

- کوره ای است به شکل مکعب مستطیل با طول ۱۵ و عرض $7/5$ متر و با ارتفاع $4/5$ متر (ارتفاع محفظه داخلی کوره حدوداً $1/5$ متر است).
- سوخت کوره گاز طبیعی می باشد.
- قدرت حرارتی کوره ۷۰۰۰ کیلوکالری در ساعت می باشد.
- دارای ۴۸ مشعل گازی در یک طرف کوره می باشد.
- ماکزیمم تولید در ساعت ۲۵۰ تن است

قابلیت های کوره مذکور

- قابلیت بالا بردن دما تا ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد
- کنترل آسان دما و اتمسفر کوره
- قابلیت نگهداری لوله ها در داخل کوره همراه با چرخاندن
- هزینه نگهداری پایین
- قابلیت ردیابی دقیق لوله ها در داخل کوره
- قابلیت پایش وضعیت داخل کوره در حین کار

مکانیزم کاری و تجهیزات مکانیکی کوره

کوره از قسمت‌های مختلف به شرح ذیل تشکیل شده است

۱- اسکلت کوره

۲- میز های گامی و سایر تجهیزات مربوط به انتقال لوله در داخل کور

۳- سیستم سوخت و احتراق کوره

۴- ایستگاه هیدرولیک , پنوماتیک و گریس کاری

۵- سیستم خنک کاری کوره

۶- کابین فرمان کوره

۷- نسوزهای داخل کوره

اسکلت کوره

اسکلت کوره شامل اسکلت نگهدارنده , ورق های کف , سقف و بدنه کوره , درب‌ها , کانال‌های انتقال دود و ... می‌باشد. اسکلت نگهدارنده خود از دو قسمت ثابت و متحرک تشکیل شده است. اسکلت ثابت به بدنه اصلی کوره متصل است و سایر اجزا روی آنها سوار هستند. اسکلت متحرک از دو قسمت تشکیل شده است که یکی از آنها حرکت افقی و دیگری حرکت عمودی میز گامی را به عهده دارد.

میز با حرکت افقی توسط یک جک پنوماتیکی و غلطک‌های که در زیر آن قرار دارد به حرکت در می‌آید.

میز با حرکت عمودی توسط یاتاقان‌های خارج از مرکز و جک‌های هیدرولیکی کمکی به حرکت در می‌آید.

میز های گامی^۱

از دو مجموعه متحرک و ثابت تشکیل شده است و وظیفه انتقال لوله ها در عرض کوره را عهده دار می‌باشند. مجموعه ثابت آن به بدنه اصلی متصل است و هیچ‌گونه حرکتی ندارد اما مجموعه متحرک آن به اسکلتی که حرکت افقی دارد متصل است که به واسطه آن حرکت عمودی و خود آن حرکت افقی را اعمال می‌کند.

سیستم سوخت و احتراق کوره^۲

سیستم گاز این کوره بدین صورت می‌باشد که گاز طبیعی بعد از اینکه از فیلتر های مخصوص گذرانده شد به نسبت ۱ به ۱۱ با هوای احتراق مخلوط می‌گردد و توسط ونتیلاتورهای دمنده به مشعل های گاز رسانده می‌شود.

1 . walking beam

2 . Air Combustion & Gas Pipe System

ضمنا هوای احتراق از قبل با حرارت دودکش‌ها داغ شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد تا راندمان کوره بالا رود. همچنین با تغییر نسبت گاز به هوا می‌توان محیط کوره را احیایی یا اکسیدی نمود.

ایستگاه هیدرولیک , پنوماتیک و گریس کاری

تجهیزات فوق الذکر در زیر زمینی پایین تر از زیرزمین اصلی کوره قرار گرفته‌اند و هر کدام وظایفی را به عهده دارند.

- ایستگاه هیدرولیک که شامل یکسری پمپ های قوی است که توسط لوله هایی با جک‌های هیدرولیکی در تماس است و نیروی مربوط به آنها را تامین می‌کند.
- ایستگاه پنوماتیک نیز با جک‌های پنوماتیکی در ارتباط است و در بعضی موارد هوای فشرده جهت خنک کاری را نیز تامین می‌کند.
- ایستگاه گریس نیز کار گریسکاری تجهیزات را بطور اتوماتیک انجام می‌دهد مثل گریس کاری یاتاقانهای خارج از مرکز.

سیستم خنک کاری کوره

- خنک کاری به دو صورت انجام می‌شود : با آب و با هوا
- خنک کاری با هوای معمولی برای زیر زمین کوره استفاده می‌شود و هوای فشرده برای خنک نگهداشتن دوربین‌ها هنگامی که برای پایش وارد کوره می‌شوند استفاده می‌گردد.
- از خنک کاری با آب برای خنک نگه داشتن رولیک‌های داخل کوره که دائم در حال چرخیدن هستند، استفاده می‌شود.
- آب مصرفی توسط لوله هایی با فشار معینی به محل رسانده و بعد از خنک کاری در برج های خنک کننده سرد می‌شوند.

کابین فرمان

از داخل این کابین کلیه قسمت‌ها اعم از نسوز های داخل ،الکترموتور ها ،آب، هوا ،فشار ،پایش داخل کوره و... امکان پذیر است. چون سیستم توسط برنامه های الکترونیکی (plc) کنترل و راهبری می‌شود.

نسوزهای مربوط به کوره


- نسوز های این نوع کوره‌ها به دلیل پایین بودن دمای کاری از حساسیت بالایی برخوردار نیست. لذا از نسوز های معمولی استفاده می‌کنند.
- نسوز های کف کوره: از دو لایه بتن تشکیل شده که اولی بتن عایق و دومی شاموت از نوع ریختنی

می باشد.

- نسوز های مربوط به سقف: از نوع پشم سرامیک می باشد که تا دمای ۱۲۶۰ درجه تحمل دارد و توسط نگهدارنده هایی به نام استات که از نوع فولاد گرمکار می باشد به سقف متصل می شود.
- نسوز های مربوط به بدنه: از سه لایه تشکیل شده است. لایه اول یک عایق دست ساز از سرپاره ریخته گری بنام فنوپانل است به ضخامت حدود ۲ سانتیمتر بعدی یک لایه بتن عایق و در نهایت هم یک لایه آجر شاموتی بکار برده شده است.
- نسوز مربوط به زون ها هم از نوع بتن ۹۴٪ آلومینا می باشد.

۲-۱-۲. کوره الکتریکی^۱

در گذشته بیشتر از کوره های سوخت فسیلی برای ذوب فلزات استفاده می شد. راندمان پایین، سر و صدای زیاد، عدم یکنواختی مذاب، عدم توانایی ذوب فلزات دیرگداز و مسائلی از این قبیل مشکلاتی است که بر سر راه استفاده از کوره های احتراقی وجود دارد. استفاده از کوره های الکتریکی راه حل مناسبی برای غلبه بر این مشکلات می باشد. کوره الکتریکی شامل کوره های قوس الکتریکی، کوره های القایی، مقاومتی و ... می باشند که کوره قوس الکتریکی و القایی از مهمترین آنها می باشند. در شکل ۲-۶ سهم انواع کوره های الکتریکی در کشورهای توسعه یافته دیده می شود.

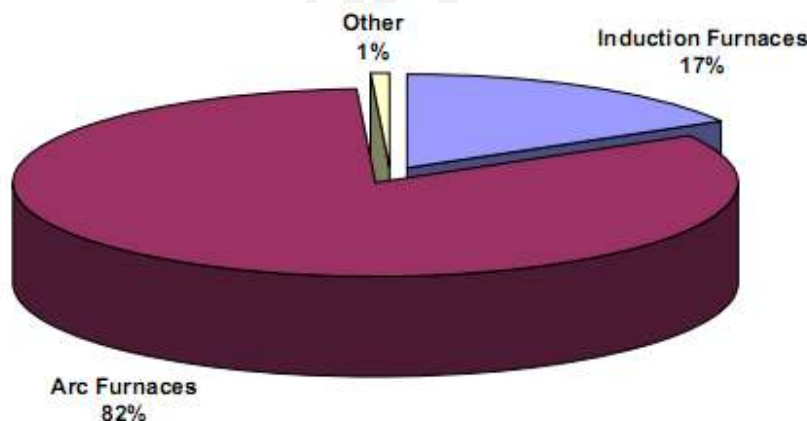

شکل ۲-۶. سهم انواع کوره های الکتریکی در کشورهای توسعه یافته [۹]

۲-۱-۲-۱. کوره های قوس الکتریکی^۲

کوره های قوس الکتریکی برای ذوب فولاد و به منظور فولادسازی مورد استفاده قرار می گیرد. در کوره های قوس

^۱ . Electric Furnace

^۲ . Electric Arc Furnace

الکتریکی، انرژی الکتریکی از طریق ایجاد قوس بین الکترودهای گرافیتی و شارژ فلزی و یا ایجاد قوس بین خود الکترودها، به حرارت تبدیل شده و موجب ذوب فلزات می گردد. به همین خاطر این کوره ها را بر دو نوع قوسی مستقیم (قوس به بار کوره) و قوسی غیر مستقیم (قوس بین الکترودها) تقسیم بندی می کنند. در شکل ۲-۷ یک کوره قوس نمایش داده شده است [۱۴].



شکل ۲-۷. نمایی از یک کوره قوس الکتریک

اطلاعات مربوط به کوره قوس الکتریکی که شامل نرخ ذوب، مصرف ویژه انرژی و بهترین عملکرد این نوع کوره در جدول ۲-۴ آورده شده است.

جدول ۲-۴. اطلاعات مربوط به کوره قوس الکتریکی، شامل نرخ ذوب، مصرف ویژه انرژی و بهترین عملکرد [۹]

نوع کوره	جنس فلز	نرخ ذوب	مصرف ویژه انرژی	بهترین عملکرد
		Ton/Hr	Kwh/Ton	Kwh/Ton
قوس الکتریکی	فولاد	112	446.43-535.71	451.3

چیدن شارژ درون کوره

قراضه های سنگین به ته کوره رفته و قراضه های سبک و تراشه روی آنها را می پوشانند، در نتیجه الکترود بدون اینکه آسیبی ببینند در داخل بار فرو رفته و سقف از تشعشع حرارتی محافظت می شود. لازم به ذکر است قبل از اینکه قراضه در کوره شارژ شود مواد کربن زا مانند کک، آنتراسیت و الکترودهای شکسته در ته کوره قرار گرفته تا جوشش بدلیل وجود کربن زیاد در کوره حاصل شود. مواد سرباره زای اکسیدی مانند اکسید آهن و سنگ آهک را می توان در سبد شارژ یا به همراه مواد کربن زا به کوره افزود.

این نوع کوره ها را شاید بتوان از نوع کوره های مقاومتی به حساب آورد، در اینجا مقاومت، فاصله هوایی است که

بین دو الکتروود و یا یک الکتروود و شارژ موجود می باشد. در اثر عبور جریان برق از این فاصله هوایی، قوس الکتریکی ایجاد می شود درجه حرارت قوس الکتریکی ایجاد شده بسیار زیاد بوده و به حدود ۳۸۰۰ درجه سانتی گراد در منطقه قوس می رسد.

کوره های قوسی را نسبت به مسیری که جریان الکتریکی در این کوره ها طی می کند می توان به دو دسته تقسیم نمود:

الف- در صورتی که قوس الکتریکی بین الکتروودها برقرار گردد، به آن کوره قوس الکتریکی غیر مستقیم گویند. حرارت ایجاد شده در اثر این قوس از طریق تشعشع و جابجایی به شارژ منتقل گشته و موجبات ذوب آن را فراهم می نماید. این نوع کوره ها نسبت به این که توسط یک یا سه فاز تغذیه شوند، دارای دو یا سه الکتروود بوده و بیشتر برای ذوب فلزات غیر آهنی و چدن مورد استفاده قرار می گیرند.

ب) در صورتی که جریان الکتریکی از طریق قوس الکتریکی ایجاد شده بین الکتروود و شارژ به شارژ منتقل شود آن را کوره قوس الکتریکی مستقیم نامند. این کوره ها ممکن است با جریان برق یک، دو یا سه فاز کار کنند، جریان برق ممکن است از طریق قوسی که بین یک الکتروود و شارژ ایجاد می شود به شارژ منتقل و پس از عبور از آن با ایجاد یک قوس الکتریکی دیگر به الکتروود مجاور منتقل شود و یا احتمال دارد جریان الکتریکی پس از ورود به شارژ (از طریق قوس الکتریکی که بین الکتروود و شارژ برقرار می باشد) با بدنه کوره منتقل و از آن جا توسط یک الکتروود دیگر (بدون ایجاد قوس) خارج شود.

کوره های قوس الکتریکی مستقیم دارای یک، دو یا سه الکتروود می باشند. متداولترین نوع کوره قوس الکتریکی مستقیم که برای تهیه و ذوب آلیاژهای آهنی به کار می رود، دارای سه الکتروود می باشد.

مراحل فرایند ذوب

الف - در مرحله نخست ذوب با یک ولتاژ متوسط آغاز می شود تا از آسیب رساندن به سقف کوره تا حد امکان جلوگیری بعمل آید، البته اگر سرعت ذوب بالایی مد نظر باشد، این مرحله را حذف می کنند.

ب - پس از وارد شدن الکتروودها بدخل شارژ جهت استفاده از حد اکثر انرژی ورودی به کوره ولتاژ مناسبی انتخاب می شود.

پ - پس از تشکیل مذاب و تجمع آن در حوضچه، ولتاژ را جهت جلوگیری از آسیبهای تشعشعی به آستر نسوز کوره کاهش می دهند.

ت - بیرون کشیدن الکتروودها از درون شارژ زمانی انجام می گیرد که حدوداً ۷۵٪ بار ذوب شده باشد، سپس بطریق مختلف آن را بهم زده تا بقیه بار که هنوز ذوب نشده است نیز ذوب گردد. پس از اتمام عملیات ذوب، کوره را

تخلیه می کنند.

۲-۱-۲-۲. کوره های القایی^۱

تکنولوژی گرمایش القایی در واقع تولید حرارت توسط میدان متغیر مغناطیسی قوی است که توسط سیستمهای مختلفی قابل تولید می باشد. در گذشته این میدانها توسط ژنراتورهای دینامیکی تولید می گردید، بدین شکل که یک ژنراتور فرکانس متوسط با یک موتور سه فاز کوپل شده و با اضافه کردن یکسری خازن در مدار رزونانس، جریان های متغیری در داخل کوئل گرمکن بوجود می گردد. بدین ترتیب حرارت در قطعه قرار داده شده در کوئل ایجاد می شود.

با پیشرفت تکنولوژی الکترونیک قدرت و ساخته شدن سوئیچهای سریع و قوی، نسل جدیدی از ژنراتورها بوجود آمد که اصطلاحاً به آنها ژنراتورهای استاتیکی گفته می شود. در این نوع ژنراتورها حرکت مکانیکی وجود ندارد. به اضافه اینکه کنترل قدرت ژنراتور بسیار دقیقتر و کاملتر میسر است.

این تکنولوژی زیر بنای بسیاری از تکنولوژیها و صنایع می باشد و به عبارتی اکثر صنایع سنگین به نوعی به این تکنولوژی وابسته اند. در ضمن این تکنولوژی خود بسترساز بسیاری از تکنولوژیهای دیگر است.

کوره های القایی در مقایسه با کوره های سوخت فسیلی دارای مزایای فراوانی از جمله دقت بیشتر، تمیزی و تلفات گرمایی کمتر و ... است. در ضمن در کوره هایی که در آنها از روشهای دیگر (غیر القا) برای ذوب استفاده می شود، اندازه کوره بسیار بزرگ بوده و زمان راه اندازی و خاموش کردن آنها طولانی است.

عبور جریان از یک سیم پیچ و استفاده از میدان مغناطیسی برای ایجاد جریان در هسته سیم پیچ، اساس کار کوره های القایی را تشکیل می دهد. در این کوره ها از حرارت ایجاد شده توسط تلفات فوکو و هیستریزیس برای ذوب فلزات یا هرگونه عملیات حرارتی استفاده می شود. نمایی از یک کوره القایی در شکل ۲-۸ نمایش داده شده است.




شکل ۲-۸. نمایی از یک کوره القایی

اطلاعات مربوط به کوره القایی که شامل نرخ ذوب، مصرف ویژه انرژی و بهترین عملکرد این نوع کوره در جدول ۲-۵ آورده شده است.

جدول ۲-۵. اطلاعات مربوط به کوره القایی، شامل نرخ ذوب، مصرف ویژه انرژی و بهترین عملکرد [۱۲]

نوع کوره	جنس فلز	نرخ ذوب	مصرف ویژه انرژی	بهترین عملکرد
		Ton/Hr	Kwh/Ton	Kwh/Ton
القایی	فولاد	1.12-11.2	535.25-970	539.71-714.29
	چدن	1.12-11.2	535.25-970	539.71-714.29

در شکل ۲-۹ راه های تلفات انرژی و مقدار آن در این نوع کوره مشخص گردیده است.

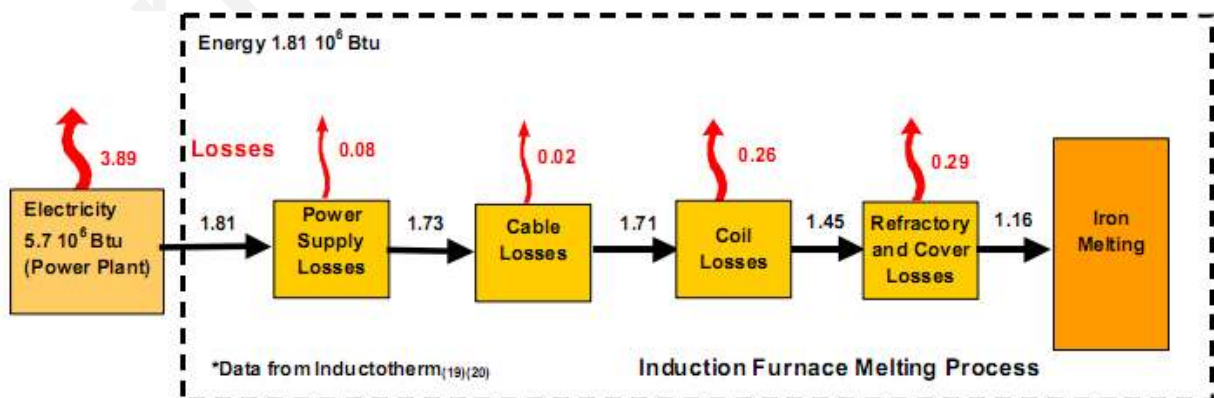

شکل ۲-۹. راه‌های تلفات انرژی و مقدار آن در کوره‌های القایی [۹]

لازم به ذکر است که مزیت‌های دیگر کوره‌های القایی همچون دقت زیاد برای گرم کردن تا عمق مورد نظر و حرارت دادن نواحی سطحی در طی پیشرفت‌های بعدی (در سالهای جنگ جهانی دوم) بیشتر آشکار شد. در گرمایش القایی عدم نیاز به منبع خارجی گرم کننده، تلفات گرمایی کمتر شده و تمیزی شرایط کار تامین می‌گردد. در این روش همچنین نیازی به تماس فیزیکی بار و کوئل نبوده و علاوه بر این چگالی توان بالا در مدت زمان گرمایش کم به آسانی قابل دسترس می‌باشد.

در ابتدا کوره‌های القایی مستقیماً از شبکه قدرت تغذیه می‌شدند که به نوبه خود گام موفقی در استفاده از توان الکتریکی جهت عملیات حرارتی بحساب می‌آمد.

از آنجائیکه تلفات فوکو و هیستریزیس با فرکانس نسبت مستقیم دارند و اینکه ابعاد کوئل کوره با بالا رفتن فرکانس کاهش می‌یابد، مهندسی به فکر تغذیه کوره در فرکانسهای بالاتر از فرکانس شبکه قدرت افتادند. اولین قدم در این راه استفاده از فرکانسهای دو برابر و سه برابر که از هارمونیکهای دوم و سوم بدست می‌آمدند، بود.

این هارمونیکها بر خلاف طبیعت مخرب خود، در این نوع کاربرد سودمند تشخیص داده شدند. پائین بودن راندمان در استفاده از هارمونیکهای فوق موجب گردید طراحان روش دیگری را مورد استفاده قرار دهند در این مرحله سیستم موتورژنراتور توسعه یافت که با استفاده از این سیستم توانستند فرکانس تغذیه را تا صدها هرتز افزایش دهند. در کوره‌های القایی افزایش فرکانس باعث کاهش عمق نفوذ جریان القایی می‌گردد، لذا در عملیات حرارتی سطحی که سخت کاری سطح فلز، مورد نظر می‌باشد از کوره‌های القایی با فرکانس بالا استفاده می‌شود.

از لحاظ سیستم قدرت می‌توان سیستمهای القایی را به چهار دسته اساسی تقسیم نمود:

الف) سیستمهای تغذیه^۱:

در این سیستمها که فرکانس کار آنها بین ۵۰ تا ۶۰ هرتز و ۱۵۰ تا ۵۴۰ هرتز می‌باشد احتیاجی به تبدیل فرکانس نیست و با توجه به فرکانس کار، عمق نفوذ جریان زیاد بوده و حدود ۱۰ تا ۱۰۰ میلیمتر می‌باشد. همچنین مقدار توان لازم تا حدود چندین صد مگا وات نیز می‌رسد.

ب) سیستمهای موتور-ژنراتور^۲:

فرکانس این سیستمها از ۵۰۰ هرتز تا ۱۰ کیلو هرتز می‌باشد. در این سیستمها تبدیل فرکانس لازم بوده و این عمل بوسیله ژنراتورهای کوئل شده با موتورهای القایی صورت می‌پذیرد. همچنین در این سیستمها توان به وسیله ماشینهای ۵۰۰ کیلو وات تامین می‌گردد و برای بدست آوردن توانهای بالاتر، از سری کردن ماشینها استفاده می‌شود. عمق نفوذ در این سیستمها به خاطر بالاتر بودن فرکانس نسبت به سیستمها تغذیه، کمتر بوده و در حدود

^۱ . Supply Systems
^۲ . Motor-Generator Systems

۱ تا ۱۰ میلیمتر است.

ج) سیستمهای مبدل نیمه هادی^۱:

در این سیستمها فرکانس در محدوده ۵۰۰ هرتز تا ۱۰۰ کیلو هرتز بوده و تبدیل فرکانس به طرق گوناگونی صورت می پذیرد. در این سیستمها از سوئیچهای نیمه هادی استفاده می شود و توان مبدل بستگی به نوع کاربرد آن تا حدود 2 MW می تواند برسد.

د) سیستمهای فرکانس رادیویی^۲:

فرکانس کار در این سیستم در محدوده ۱۰۰ کیلوهرتز تا ۱۰ مگاهرتز می باشد. از این سیستمها برای عمق نفوذ جریان بسیار سطحی، در حدود ۰/۱ تا ۲ میلیمتر استفاده می گردد و در آن از روش گرمایی متمرکز با سرعت تولید بالا استفاده می گردد [۱۴].

تقسیم بندی از لحاظ شکل و وضعیت قرارگیری کوپل ها :

الف) کوره های القائی هسته دار

در کوره کانالی، سیم پیچ کوره به دور یک هسته آهن لایه لایه که کانال را احاطه کرده و به بدنه کوره وصل می شود پیچیده شده. کانال امکان دارد بشکل u یا v باشد این مسئله به طرح کارخانه سازنده، و نوع آلیاژی که ذوب می شود بستگی دارد. با توجه به اینکه بعضی از آلیاژها در کانال گیر می کنند، شکل کانال بایستی طوری طرح شده باشد که با استفاده از یک سیخ بتوان هر نوع گرفتگی را از میان برد. در کانال، گرما مستقیماً بر روی فلز اثر می گذارد اما نیروهای مغناطیسی باعث می شوند که فلز از کوره بداخل کانال و بالعکس جریان پیدا کند فلز در کانال به مقدار زیادی گرم می شود. درجه حرارت فلز در کانال حدود ۱۰۰ درجه سانتیگراد بیش از درجه حرارت فلز مذاب در بدنه کوره است. چنانچه بخواهند کار را سرد شروع کنند بایستی ابتدا کوره را با استفاده از شعله گاز یا نفت گرم کرده و بعد فلز را بصورت سیال در آورند که بتواند کانال را پر کند.

ب) کوره های القائی بدون هسته

این نوع کوره شامل یک بوتله دیر گداز می باشد که یک کوپل مسی با قابلیت هدایت زیاد بدور آن پیچیده شده است. این کوپل با آب خنک می شود، حلقه های این سیم پیچ با فیبر شیشه و پنبه نسوز (آزبست) عایق شده اند، این لایه های عایق از اتصال کوتاه شدن جریان برق جلوگیری می کنند. کوره های بدون هسته معمولاً بر مبنای فرکانس کارشان طبقه بندی می شوند.

تقسیم بندی کوره های القائی از لحاظ فرکانس :

1 . Solid-State Converter Systems
2 . Radio-Frequency System

- کوره های القائی با فرکانس پایین.
- کوره های القائی با فرکانس متوسط.
- کوره های القائی با فرکانس بالا.
- کوره های القائی با فرکانس متعدد.

الف) کوره های القائی با فرکانس پایین

چنانچه از نام آن پیداست، این فرکانس همان فرکانس شبکه است. فرکانس شبکه ارزانترین راه برای نصب کوره بدون هسته می باشد، در این حالت به وجود مبدل فرکانس نیازی نیست. برای بار کوره فقط یک ترانسفورماتور موردنیاز می باشد. ترانسفورماتوری که در آن هسته ها از نظر مغناطیسی به حد اشباع در آمده اند یک جریان متغیر تولید می کند که شامل نوسانات زیادی می باشد. چنین کورهائی با ۳ یا ۹ برابر فرکانس شبکه کار می کنند. باید در کوئل اولیه یک فیلتر کار گذاشته شود تا از بازگشت نوسانات به برق شبکه جلوگیری بعمل آید. کویل های بسته ای که بصورت متوالی با سیم پیچ های اولیه قرار گرفته اند این فیلتر را تقویت میکنند کوره های که با فرکانس پائین کار میکنند نیازی بدستگاه تنظیم بار ندارند چون بار به محض ورود به طور مساوی بین سه فاز تقسیم می شود.

ب) کوره های القائی با فرکانس متوسط

فرکانس برق القا شده در این کوره ها بین ۶۰ الی ۵۰۰ هرتز می باشد. بنابر این دارای هزینه سرمایه گذاری اولیه بیشتری نسبت به کوره ها با فرکانس شبکه بوده و ظرفیت چنین کوره هایی از چند کیلوگرم تا حدود ۱۰ تن متغیر می باشد. کار با این کوره ها ساده بوده و سرعت ذوب آن زیاد می باشد. این کوره ها را می توان بدون نیاز به مذاب اولیه از حالت سرد بکار انداخت. این کوره ها بیشتر جهت تهیه چدن ها و فولادهای مخصوص در مقادیر کم بکار می روند.

ج) کوره القایی با فرکانس بالا

در فرکانس ۵۰۰ هرتز و بالاتر، معمولاً از اصطلاح فرکانس زیاد استفاده می شود. برق از یک منبع سه فاز تأمین می شود. استفاده از مبدل های فرکانس ثابت که با تایریستور کار می کند یک نوآوری جدید محسوب می گردد. در مورد موتور ژنراتور، برقی که وارد کوره می شود توسط منبع میدان کنترل و به آلترناتور هدایت می گردد. مزایای مبدل های ثابت بیش از موتور ژنراتور است. قسمت های متحرک در این گونه مبدلها وجود ندارد و بین روشن کردن ژنراتور و شتاب یافتن آن اختلاف فاز پیش نمی آید. همچنین نیروی تلف شده کاهش پیدا می کند چون وقتی کوره کار نکند، موتور افت نداشته و برقی هم مصرف نمی شود. مزیت دیگری که مبدل ثابت دارد این است که خودش تنظیم می شود. ظرفیت دستگاهی که با ژنراتور تغذیه می شود مرتباً بایستی تنظیم شود تا ضریب توان برق ثابت نگهداشته شود ولی مبدل ثابت بطور خودکار فرکانس خود را عوض می کند، در این حالت ضریب توان ثابت نگهداشته شده و

اپراتور کوره لازم نیست که خازن های تنظیم کننده را تنظیم نماید.

(د) **کوره های القائی با فرکانس متعدد**: این نوع کوره ها معمولاً دارای سه فرکانس متفاوت بوده و دارای مزایای هر دو کوره القائی با فرکانس شبکه و متوسط می باشد. استفاده از این کوره ها برای کارگاه های ریخته گری کوچک و متوسط مناسب می باشد.

۳-۲-۱-۲. کوره های مقاومتی^۱

کوره های مقاومتی برای ذوب فولاد، چدن، آلیاژهای مس و آلیاژهای غیر آهنی کاربرد دارد. اصولاً طرز کار این کوره بر مبنای المانهای گرمایی قرار دارد. در شکل ۲-۱۰ نمونه هایی از یک کوره مقاومتی آورده شده است.



شکل ۲-۱۰. نمونه هایی از یک کوره مقاومتی

مکانیزم کلی این کوره ها

مکانیزم عملکرد این کوره ها بر اساس مقاومت الکتریکی کوره استوار است. المنتهای این کوره از آلیاژی با نقطه ذوب بالا و مقاومت به خوردگی و اکسیداسیون بالا استفاده می شود. جریان الکتریسیته را با شدت جریان بالا از این

^۱ . Resistance Furnace

المنت ها عبور می دهند و از حرارت ایجاد شده و کنترل شده جهت ذوب فلزات استفاده می شود. جهت تنظیم حرارت این کوره ها از یک سیستم کنترل کننده استفاده می شود که با ارائه درجه حرارت به دستگاه تله رانسی حرارتی که خود دستگاه دارد حرارت را با قطع و وصل کردن جریان برق کنترل می کند.

انواع کوره های مقاومتی

الف) کوره های مقاومتی با گرم کنندگی غیر مستقیم

ب) کوره های مقاومتی با گرم کنندگی مستقیم

نوع الف: کوره های مقاومتی با گرم کنندگی غیر مستقیم

در این نوع از کوره ها جریان برق هیچ ارتباطی با شارژ کوره ندارد یعنی حرارت توسط المنت های فنری شکل که دور بوته وجود دارد و جریان برق از آنها می گذرد که ابتدا به بوته و بعد از بوته به شارژ انتقال می یابد. این نوع کوره بر اساس جنس مقاومت به انواع زیر تقسیم می شوند.

۱- کوره های مقاومتی با مقاومت فلزی جامد

در این نوع از کوره ها المنت های حرارتی بصورت مارپیچ (فنری شکل) به دور محفظه کوره پیچیده شده و حرارت ایجاد شده در اثر عبور جریان ، به فلز شارژ منتقل می گردد. جنس این المنت ها بیشتر از آلیاژهای نیکرم که تشکیل شده از نیکل- کروم و آهن می باشد.

۲- کوره های مقاومتی با مقاومت مایع:

در کوره های نوع «الف» حرارت ایجاد شده نسبتاً پائین (حدود ۱۲۰۰ الی ۱۳۰۰ درجه سانتیگراد) می باشد. لذا جهت ایجاد درجه حرارت بالاتر از کوره های با مقاومت بالاتری استفاده می شود. اکثر عناصر در حالت مایع هدایت الکتریکی کمتری دارند. لذا از این خاصیت جهت ذوب فلزات دیگر می توان بهره برداری کرد. به این صورت که مثلاً در یک نمونه از این کوره ها از سیلیس مایع استفاده می شود. یعنی سیلیس مایع در بستر کوره واقع بر روی فلز شارژ تحت تاثیر عبور جریان الکتریکی قرار می گیرد و با ایجاد حرارتی که از انعکاس و انتقال به شارژ می رسد و شارژ مورد نظر ذوب می شود که امروزه در صنعت استفاده چندانی ندارند.

۳- کوره های مقاومتی گرافیتی:

بطور کلی این نوع کوره ها دارای میله گرافیتی می باشد که بر روی دو تکیه گاه قرار گرفته است. با عبور جریان الکتریسیته از این میله گرافیتی حرارت ایجاد شده که باعث ذوب شارژ می شود. این میله های گرافیتی به مرور زمان ، مصرف می شود. مصرف این الکترودهای گرافیتی برای هر ۱۰۰۰ Kwh جریان برق ۲ Kg می باشد. اتمسفر ذوب در این نوع کوره ها معمولاً خنثی بوده، یعنی ذوب در خلاء واقع می شود و بیشتر برای ذوب فلزات غیر آهنی و چدن ها مورد استفاده قرار می گیرد و در موارد خاصی برای ذوب فولادها مورد استفاده قرار می گیرد.

نوع ب: کوره های مقاومتی با گرم کننده مستقیم

در این نمونه از کوره های مقاومتی، مقاومت مورد نظر که جریان برق از آن می گذرد همان فلز شارژ است که در اثر عبور جریان الکتریسیته با ولتاژ کم و جریان زیاد گرم شده و موجب ذوب آن می شود. از این نوع کوره ها جهت ذوب فلزات کمتر مورد استفاده قرار می گیرد و بیشتر جهت گرم نگهداشتن فلزات استفاده می شود. عیب اساسی این کوره ها مصرف برق زیاد است.

مزایای این نوع کوره ها عبارتند از آلودگی کم، کارکردن راحت تر نسبت به بقیه کوره ها و در موسسه های آموزش بزرگ و همچنین در دانشگاهها بزرگ جهت ذوب ، یا نگهداشتن ذوب استفاده می شود. و همچنین کار اصلی این کوره ها بهبود خواص مکانیکی در فلزات می باشد.

منابع

- [۱]. گزارش امکان سنجی مقدماتی طرح ریخته گری قطعات چدنی و فولادی، وزارت صنایع و معادن، شهریور ۱۳۸۶
- [۲]. مبانی ریخته‌گری فلزات نوشته دکتر علی اکبر فرشپانی
- [3]. U.S. Department of Energy, Office of Industrial Technologies, Energy and Environmental Profile of the U.S. Metal Casting
- [4]. William F.Hosford, Robert M.Caddll, "Metal Forming Mechanics and Metallurgy," Prentice Hall Inc., Englewood Cliffs, 1983
- [5]. Valery Marinov, Manufacturing Technology
- [6]. P.Farhang, "An Encyclopaedia of Metallurgy and Materials, English-Persian," Donya Publisher, 1990
- [7]. Caine, J.B Design of Ferrous Casting, American foundrymen's society, Des plaines, Illinois
- [8]. Theoretical/Best Practice Energy Use In Metalcasting Operations
- [9]. Best Available Techniques Reference Document on the Production of Iron and Steel December 2001
- [10]. communication with AFS, DOE/CMC
- [11]. Coal and Industrial Furnaces – Department of Coal Publications, Government of India
- [12]. Theoretical/Best Practice Energy Use In Metalcasting Operations by J. F. Schifo & J.T. Radia
KERAMIDA Environmental, Inc. Indianapolis, IN May 2004
- [13]. Advanced Melting Technologies: Energy Saving Concepts and Opportunities for the Metal Casting Industry November 2005
- [14]. Industrial Furnaces by W.Trinks, John Wiley and Sons Inc, Newyork