

# راه کار های صرفه جویی انرژی در صنعت ریخته گری

energyenergy.ir

## فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۶.....	فصل اول : راهکارهای بدون هزینه بهینه سازی انرژی در صنعت ریخته‌گری .....
۶.....	۱-۱. بررسی ضریب بار .....
۶.....	۲-۱. استقرار استاندارد مدیریت انرژی .....
۷.....	۳-۱. اندازه گیری و ارزیابی صحیح مصرف ویژه .....
۸.....	۴-۱. ارتقاء مهارت‌های کارکنان صنایع ریخته‌گری از طریق آموزش .....
۸.....	۵-۱. برنامه ریزی جهت افزایش راندمان فرآیند .....
۹.....	۱-۵-۱. کاهش تلفات ذوب .....
۱۱.....	۲-۵-۱. کاهش تلفات ناشی از پاشش و سرریز مذاب .....
۱۳.....	۳-۵-۱. کاهش تلفات سیستم راهگاه و تغذیه .....
۱۴.....	۴-۵-۱. کاهش ضایعات و قطعات برگشتی .....
۱۵.....	۶-۱. برنامه‌ریزی جهت افزایش راندمان تولید .....
۱۵.....	۱-۶-۱. کاهش تلفات ناشی از زمان توقف .....
۱۷.....	۲-۶-۱. کاهش تلفات ناشی از سرعت کم قالب‌گیری .....
۱۸.....	۳-۶-۱. کاهش تلفات ناشی از قالب‌های معیوب (ضایعات قالب) .....
۲۰.....	۴-۶-۱. برنامه‌ریزی جهت افزایش راندمان ظرفیت .....
۲۲.....	فصل دوم : راهکارهای کم هزینه بهینه سازی انرژی در صنعت ریخته‌گری .....
۲۲.....	۱-۲. بهبود عملکرد الکترو موتورها و سیستم‌های مرتبط .....
۲۲.....	۲-۲. بهبود کیفیت توان .....
۲۳.....	۳-۲. ولتاژ مناسب شبکه .....
۲۴.....	۴-۲. تقارن الکتریکی سه فاز .....
۲۶.....	۵-۲. افزایش بازدهی الکتروموتورها با اجرای برنامه تعمیرات و نگهداری .....
۲۸.....	۶-۲. کاهش تلفات داخلی الکتروموتور .....
۲۹.....	۷-۲. کاربرد رایانه در صنعت ریخته‌گری .....
۳۱.....	۸-۲. استفاده از قراضه‌های تمیز .....
۳۱.....	۹-۲. استفاده از قراضه‌های فشرده یا قراضه‌های خرد شده .....

۳۱.....	۱۰-۲. استفاده از قراضه‌های پیشگرم شده.....
۳۲.....	۱۱-۲. کاهش دمای مذاب.....
۳۲.....	۱۲-۲. تدوین برنامه منظم تعمیر و نگهداری تجهیزات فرآیندی و تأسیسات گرمایش و سرمایشی.....
۳۴.....	۱۳-۲. عایق بندی مبدل‌های حرارتی، دیگ بخار، لوله‌های بخار و آب گرم.....
۳۵.....	فصل سوم: راهکارهای پرهزینه بهینه سازی انرژی.....
۳۵.....	در صنعت ریخته‌گری.....
۳۵.....	۱-۳. استفاده از الکترو موتورهای پر بازده.....
۳۶.....	۲-۳. استفاده از جبران کننده‌های خازنی در صنعت.....
۳۷.....	۱-۲-۳. جبران سازی انفرادی.....
۳۷.....	۲-۲-۳. جبران سازی گروهی.....
۳۷.....	۳-۲-۳. جبران سازی مرکزی.....
۳۸.....	۴-۲-۳. تعیین قدرت خازن مورد نیاز.....
۳۹.....	۵-۲-۳. تهویه خازن‌ها.....
۳۹.....	۳-۳. استفاده از کوره نگهدارنده مذاب پیمان‌ای.....
۴۰.....	۱-۳. استفاده از پمپ‌های گردشی.....
۴۱.....	۲-۳. استفاده از تکنولوژی‌های نوین ذوب.....
۴۲.....	۱-۲-۳. ذوب با استفاده از اشعه الکترونی (EBM).....
۴۳.....	۲-۲-۳. هیترهای شناور.....
۴۳.....	۳-۲-۳. گرمایش مادون قرمز (IR).....
۴۴.....	۴-۲-۳. ذوب توسط امواج ماکروویو.....
۴۵.....	۵-۲-۳. گرمایش پلاسما.....
۴۵.....	۶-۲-۳. کوره‌های خورشیدی.....

## فهرست اشکال

صفحه	عنوان
۲۳	شکل ۱-۲. اثرات تغییرات ولتاژ بر عملکرد الکتروموتورها
۲۴	شکل ۲-۲. ارتباط تغییرات مربوط به افزایش دما با عمر عایق
۲۵	شکل ۳-۲. افزایش دما با توجه به ولتاژهای نامتعادل
۲۸	شکل ۴-۲. دلایل نامناسب بودن سائز موتورها
۲۹	شکل ۵-۲. صرفه جویی انرژی بوسیله تعویض اتصال در یک موتور ۷/۵ کیلووات
۳۶	شکل ۱-۳. منحنی بازده موتورهای الکتریکی
۴۱	شکل ۲-۳. نمایی ساده از کوره پیمانه ای
۴۱	شکل ۳-۳. نمایی ساده از پمپهای گردشی
۴۳	شکل ۴-۳. شمایی از فرآیند ذوب با اشعه الکترونی
۴۴	شکل ۵-۳. شمایی از فرآیند ذوب با استفاده از تابش مادون قرمز
۴۵	شکل ۶-۳. شمایی از فرآیند گرمایش با استفاده از پلاسما

### چکیده

راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت ریخته گری کشور به سه دسته بی هزینه، کم هزینه و پرهزینه تقسیم می شوند. راهکارهای بی هزینه مصرف انرژی، بیشتر راهکارهای مدیریتی را دربر می گیرد، هزینه اجرای آنها بسیار اندک بوده و در برابر سایر راهکارها قابل چشم پوشی است. راهکارهای کم هزینه بیشتر راهکارهایی را در بر می گیرد که نیاز به ایجاد تغییراتی در سیستم داشته اما هزینه آن کم می باشد. راهکارهای پرهزینه راهکارهایی را در بر می گیرد که نیاز به ایجاد تغییر اساسی در سیستم کارخانه (مانند تعویض کل کوره یا تغییر کلی در ساختار تجهیزات و ...) و استفاده از تجهیزات گران قیمت داشته که اجرای آنها بسیار پرهزینه می باشد. این راهکارها در ادامه توضیح داده شده اند.

## فصل اول

### راهکارهای بدون هزینه بهینه سازی

#### انرژی در صنعت ریخته گری

راهکارهای بدون هزینه در صنایع ریخته گری، شامل راهکارهای مدیریتی می باشند که هزینه آنها در مقایسه با هزینه سایر راهکارها بسیار ناچیز می باشد. این راهکارها در ادامه توضیح داده شده اند.

#### ۱-۱. بررسی ضریب بار

یکی از پارامترهایی که توانایی کارخانه در استفاده بهینه از انرژی الکتریکی را نشان می دهد، ضریب بار می باشد. بهترین شکل مصرف زمانی رخ می دهد که ضریب بار با حفظ تولید، در حالی که انرژی مصرفی کاهش یافته است، به یک نزدیکتر باشد. طبق تعریف، ضریب بار برابر است با انرژی مصرفی در یک دوره زمانی به حاصلضرب ماکزیمم توان مصرفی (دیمانده خوانده شده در قبوض) در ساعات کارکرد دوره مذکور و فرمول آن به صورت زیر می باشد.

$$\text{Load Factor} = \text{Energy Consumption} / (\text{Power Demand} * \text{Period})$$

در این رابطه، ضریب بار در یک دوره زمانی بر اساس میزان انرژی مصرفی، دیمانده خوانده شده و ساعات کارکرد در آن دوره محاسبه می شود [۱].

#### ۲-۱. استقرار استاندارد مدیریت انرژی

استقرار سیستم استاندارد مدیریت انرژی در صنایع ریخته گری بستری لازم برای ارتقاء پیوسته و اجرای راهکارهای کاهش مصرف انرژی در این صنایع را فراهم می کند.

استاندارد مدیریت انرژی، استراتژی تنظیم و بهینه سازی مصرف انرژی با استفاده از سیستمها و روشهای موجود در جهت کاهش مستمر انرژی لازم به ازای واحد محصول است. نخستین مرحله برای استقرار استاندارد مدیریت انرژی تدوین خط مشی انرژی است. خط مشی انرژی بیان مقاصد و جزییات مرتبط با عملکرد انرژی کلی واحد می باشد که زیربنایی برای اجرا، تنظیم و دستیابی به اهداف انرژی است. سیستم مدیریت انرژی مانند سیستم مدیریت محیط زیست یا کیفیت، دربرگیرنده مجموعه ای از مراحل چهارگانه طرح ریزی، اجرا، کنترل و بازنگری است که در قالب یک حلقه PDCA<sup>۱</sup> اجرا می شود. ممیزی انرژی اولیه که در واقع مرجعی برای بررسی میزان بهبود راندمان انرژی در آینده نیز محسوب می شود، اطلاعات مورد نیاز برای اولین مرحله این چرخه را تعیین می کند. ممیزی انرژی اولیه امکان تعیین

<sup>۱</sup> .Plan-Do-Check-act

طرح مصرف انرژی را فراهم می کند. طرح انرژی در تعیین نقاط مصرف کننده انرژی و کنترل هزینه های انرژی از طریق تشخیص نواحی دارای ضایعات و نواحی دارای پتانسیل صرفه جویی در مصرف انرژی در کارخانه مورد بررسی، بسیار اهمیت دارد. در ادامه باید مطالعه کمی در رابطه با مصرف بهینه انرژی صورت گیرد. مدیریت انرژی باید طرح مشخصی از مصارف انرژی تنظیم کند و یک دستورالعمل مرحله به مرحله برای اجرای آن تدوین کند. یک برنامه بهبود پیوسته و بازنگری دوره ای، باعث می شود که از تمام موقعیت های بهینه سازی مصرف انرژی به بهترین نحو استفاده شود. به طور کلی مدیریت انرژی مؤثر باید:

- ✓ یک برنامه سیستماتیک برای ارزیابی پیوسته و کاهش هزینه های انرژی تدوین نماید.
- ✓ به صورت پیش گستر باشد، نه فقط مربوط به هنگام افزایش هزینه های انرژی
- ✓ به صورت یک پروژه بهبود وضعیت انرژی گذرا نباشد، بلکه یک فرآیند مستمر باشد.
- ✓ به صورت مجزا باشد یا در کنار سایر برنامه های مدیریتی مثل مدیریت محیط زیست و مدیریت کیفیت موفق ترین برنامه های مدیریت انرژی توسط تیمی از افراد بخش های اداری، مدیریت، مهندسی، تعمیر و نگهداری، عملیات و مالی توسعه و ابقاء می شود و حتی برای سیستم مدیریت انرژی با ابعاد کوچک یا متوسط، بازنگری دوره ای ضرورت دارد [۱، ۲].

### ۳-۱. اندازه گیری و ارزیابی صحیح مصرف ویژه

تا زمانی که مصرف ویژه و تلفات انرژی مشخص نباشد، هرگونه پیش بینی و تحلیل راهکارهای قابل اجرا در صنعت ریخته گری ممکن نیست. با توجه به اینکه در یک واحد ریخته گری از حامل های انرژی متفاوتی استفاده می شود، طبق معیارها و مشخصات تدوین شده توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران رعایت نکات زیر الزامی است [۳، ۴]:

- ✓ برای اندازه گیری انرژی الکتریکی علاوه بر کنتور اصلی، هریک از بخش های ریخته گری باید کنتور فرعی جداگانه داشته باشد.
- ✓ تمام کوره های ذوب الکتریکی، باید به کنتور نشانگر مصرف و آمپر مجهز باشد.
- ✓ برای اندازه گیری گاز مصرفی، علاوه بر کنتور اصلی هریک از بخش های ریخته گری باید به کنتور فرعی مجهز باشد.
- ✓ مصرف سایر حامل های انرژی نیز باید برای هر بخش مشخص باشد.
- ✓ به منظور اطمینان از کارکرد کنتورها و سایر وسایل اندازه گیری، حداقل هر سه ماه یکبار، باید کنترل شده و عملیات کالیبراسیون انجام گیرد.
- ✓ در صورتیکه در یک بخش فقط یک نوع انرژی مصرف می شود (نظیر بخش ذوب با کوره های الکتریکی و یا

عملیات حرارتی با سوخته‌های گازی) میزان مصرف می‌تواند بر اساس واحدهای متداول (کیلووات ساعت، متر مکعب و ...) ثبت شود، ولی در سایر موارد که انرژی‌های متفاوت مورد استفاده قرار گیرد، اندازه گیری و ارزیابی انرژی معادل (با در نظر گرفتن راندمان نیروگاهی) ضرورت دارد.

#### ۴-۱. ارتقاء مهارت‌های کارکنان صنایع ریخته‌گری از طریق آموزش

با توجه به استاندارد مدیریت انرژی، افرادی که برای نقش‌ها و مسئولیت‌های مربوط به حوزه انرژی در یک صنعت مشخص تعیین شده‌اند، باید لیاقت و شایستگی کافی را در این زمینه دارا باشند. باید اطمینان حاصل شود که کلیه پرسنل و کارمندان مرتبط با صنایع ریخته‌گری در موارد زیر به آگاهی کامل رسیده‌اند:

- ✓ سیاست‌های انرژی و برنامه‌های مدیریت انرژی در صنعت ریخته‌گری.
- ✓ کلیه فعالیت‌های مرتبط با کنترل و بهبود مصرف انرژی.
- ✓ تأثیرات واقعی و بالقوه مرتبط با مصرف انرژی ناشی از فعالیت‌های خود و اینکه چگونه رفتار و فعالیت‌های آنها در دستیابی به اهداف انرژی سهیم می‌باشد.
- ✓ وظایف و مسئولیت‌ها در جهت کنترل و بهبود مصرف انرژی.
- ✓ مزایای بهبود راندمان انرژی.

کارمندانی که فعالیت‌های آنان تأثیر بارزی در مصرف انرژی در صنایع ریخته‌گری دارد، باید از لحاظ تحصیلات، آموزش و تجربه در حد بالایی باشند و این از مسئولیت‌های سازمان است که اطمینان حاصل نماید چنین پرسنلی دارای کفایت و شایستگی لازم می‌باشند. همچنین باید کلیه ابزارهای آموزشی لازم مرتبط با بهینه‌سازی مصرف انرژی شناسایی و تعیین شود. باید اطمینان حاصل شود که سطوح مدیریتی، آگاهی و آموزش‌های لازم و کافی در زمینه مدیریت انرژی را پیدا کرده تا با استفاده از ابزارها و متدلوژی مدیریت انرژی به اهداف تعیین شده دست یابند.

#### ۵-۱. برنامه ریزی جهت افزایش راندمان فرآیند

یکی از شاخص‌های عملکرد کلیدی در ترازبایی صنایع ریخته‌گری، راندمان فرآیند می‌باشد. راندمان فرآیند برابر است با مقدار قطعات ریخته‌گری فروخته شده که به صورت درصدی از مواد خام فلزی ورودی به کوره بیان می‌شود. این پارامتر میزان استفاده بهینه کارخانه از مواد خام ورودی را نشان می‌دهد [۷-۵].

از جمله پارامترهای مؤثر در راندمان فرآیند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- ✓ تلفات ذوب<sup>۱</sup>
- ✓ تلفات ناشی از پاشش و سرریز مذاب<sup>۱</sup>

<sup>۱</sup> Melting Loss



✓ تلفات سیستم راهگاه و تغذیه<sup>۲</sup>

✓ ضایعات و قطعات برگشتی<sup>۳</sup>

بنابراین برای بهبود راندمان فرآیند در صنایع ریخته گری باید هریک از این تلفات را به حداقل رساند. در ادامه راهکارهای کاهش تلفات مؤثر در راندمان فرآیند آورده شده اند.

#### ۱-۵-۱. کاهش تلفات ذوب

این تلفات شامل موادی است که در حین فرآیند ذوب به صورت تلفات خارج می شوند و به صورت درصدی از مواد فلزی شارژ شده به کوره های ذوب بیان می شود. تلفات ذوب را می توان به دو بخش تقسیم نمود:

✓ تلفات ضروری جهت حصول ترکیب شیمیایی و خواص مورد نظر

✓ تلفات ناخواسته بدلیل کیفیت پایین مواد اولیه، فرآیند و تکنولوژی

تلفات ذوب بر مصرف مواد اولیه و مصرف انرژی تأثیر گذار است. موارد زیر بر تلفات ذوب تأثیر بسزایی دارند:

• کیفیت مواد شارژ

• ترکیب مواد شارژ

• زمان و درجه حرارت نگهداری ذوب

• انتخاب غلط نسوز کوره ذوب

• کنترل ضعیف ترکیب شیمیایی سرباره

• تجهیزات ذوب نامناسب

اقدامات لازم جهت کاهش تلفات ذوب در ادامه آورده شده اند.

#### ۱. انتخاب مواد شارژ با کیفیت مناسب

✓ انطباق ترکیب شارژ اولیه با مشخصات نهایی قطعه ریخته گری، باعث می گردد تا:

• از افزودن مواد برای جبران کمبود عناصر آلیاژی نهایی جلوگیری شده و با عدم انجام اصلاحات ذوب از

سوختن عناصر جلوگیری خواهد شد.

• از اقدامات متالورژیکی اضافی برای کاهش عناصر شیمیایی اجتناب خواهد شد.

✓ باید اطمینان حاصل شود که مواد اولیه عاری از رطوبت باشند، زیرا:

• رطوبت باعث انجام فعل و انفعال شیمیایی اکسیداسیون و احیاء شده و باعث تلفات بسیاری از عناصر مهم

<sup>1</sup> Pig and Spillage

<sup>2</sup> Runners and Risers

<sup>3</sup> Scrap Casting and Rejects

آلیاژی می‌گردد.

- رطوبت بر روی مصرف مواد اولیه (برای رسیدن مذاب به مشخصات نهایی) تأثیر می‌گذارد.
- ✓ باید اطمینان حاصل شود که مواد اولیه از آلودگی‌هایی مثل روغن، گریس، ماسه، زنگ و ... عاری می‌باشد.
- آلودگی‌هایی از این نوع همراه با شارژ اولیه وزن شده و به کوره شارژ می‌شوند اما به صورت سرباره خارج می‌شوند و در نتیجه کم شدن وزن مذاب باید با افزودن مواد اولیه جبران شود.
- انتشار اکسیژن (توسط زنگ آهن) و یا سایر گازها در مذاب باعث سوختن عناصر درون مذاب و یا تولید سرباره اضافه می‌گردد.
- از آنجا که آلودگی‌ها بر ترکیب شیمیایی اثر گذاشته منجر به افزودن مواد خاص به مذاب می‌شود، باید مواد را تمیز کرده و در صورت امکان برگشتی‌ها را شات بلاست<sup>۱</sup> نمود.
- از استفاده‌ی از ورق‌های گالوانیزه<sup>۲</sup> اجتناب شود.

## ۲. اجتناب از افزایش دما و طولانی کردن زمان نگهداری

- ✓ از تلفات تشعشعی مذاب جلوگیری شود. این تلفات تابعی از درجه حرارت و زمان می‌باشند، به طوری که درجه حرارت بالاتر و زمان‌های طولانی تر تلفات را افزایش خواهد داد.
- ✓ عملیات ذوب با حداکثر سرعت ممکن انجام شود و میزان فوق ذوب لازم (و نه بیشتر) اعمال شود.
- ✓ از تصحیح زیاد ترکیب مذاب در بین فرآیند ذوب و بارریزی، با انتخاب شارژ مناسب پرهیز شود.

## ۳. استفاده از نسوز مناسب در کوره

اگر ذوب و نسوز با هم همخوانی نداشته باشند، مذاب با نسوز وارد فعل و انفعال شیمیایی شده، باعث سوختن عناصر مذاب و افزایش تولید سرباره می‌گردد.

## ۴. کنترل ترکیب شیمیایی سرباره

در صورت کنترل ضعیف و یا عدم کنترل ترکیب شیمیایی سرباره، برخی از عناصر آلیاژی مهم ممکن است در سرباره محبوس شده و به دلیل تلفات، احتیاج به جایگزینی آنها خواهد بود.

تأثیرات نهایی کاهش تلفات ذوب عبارتند از:

- ✓ کاهش مصرف فلز، زیرا بیشتر تلفات فلزی باید جایگزین شود.

<sup>1</sup> Shot-blast

<sup>2</sup> Zinc-coated

✓ کاهش مصرف انرژی، زیرا انرژی مصرف شده برای ذوب فلز تلف شده، هدر می‌رود.

#### ۱-۵-۲. کاهش تلفات ناشی از پاشش و سرریز مذاب

این تلفات، مذابی است که هنگام تخلیه کوره و بارریزی به قالب، سرریز یا پاشش کرده که به صورت درصدی از مذاب تخلیه شده بیان می‌شود. لازم به ذکر است که حدود ۵ تا ۱۰ درصد تلفات ناشی از پاشش، جزء تلفاتی خواهد بود که قابلیت بازیافت ندارد و حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد تلفات ناشی از پاشیدن مذاب قابل بازیابی است. اما باید توجه کرد که برای بازیابی:

✓ تلفات بیشتری در هنگام ذوب این ضایعات به وجود خواهد آمد.

✓ انرژی بیشتری برای ذوب باید صرف شود.

✓ ظرفیت ذوب و نیروی کار در بخش ذوب باید افزایش یابد.

✓ اگر بخش ذوب، گلوگاه تولید باشد ظرفیت کارخانه و نیروی کار باید افزایش یابد.

تلفات ناشی از پاشیدن مذاب با توجه به موارد زیر متغیر است:

- نوع فرآیند ذوب
- نوع تکنولوژی قالب گیری: در روش قالب گیری دستی باید همواره مقداری مذاب اضافی برای اطمینان از پرشدن قالب در نظر گرفته شود.

دلایل بروز تلفات بیش از اندازه ذوب در اثر پاشیدن عبارتند از:

✓ آنالیز غلط مذاب

✓ درجه حرارت اشتباه مذاب در پاتیل

✓ توقف خط قالب گیری پس از تخلیه کوره

✓ طرح تولید آسیب پذیر و شکننده

✓ تکنولوژی بارریزی نامناسب

اقدامات لازم جهت کاهش تلفات پاشش و سرریز مذاب در ادامه آورده شده اند.

#### ۱. تخلیه مذاب با ترکیب شیمیایی صحیح

✓ تجهیزات آزمایشی زیر نزدیک به کوره نصب شوند:

• آنالیز حرارتی

• آزمایش گوه (چدن خاکستری)

- اسپکترومتری
  - ✓ دستورالعمل‌های لازم برای نمونه‌برداری، آزمایشات و مستندسازی تدوین شود.
  - ۲. اطمینان از درجه حرارت صحیح مذاب در پاتیل
    - ✓ از پاتیل‌های پیش گرم شده استفاده شود.
    - ✓ قبل از تخلیه کوره، درجه حرارت مذاب اندازه‌گیری شود.
  - ۳. به حداقل رساندن زمان توقف خط قالب‌گیری
    - ✓ دسترسی به مدل یدکی برای جایگزینی مدل‌های صدمه دیده
    - ✓ تعمیر مدل‌های آسیب دیده در اسرع وقت
    - ✓ اطمینان از تعمیر خط قالب‌گیری در اسرع وقت
    - ✓ اطمینان از وجود لوازم یدکی کافی و لازم برای خط قالب‌گیری
  - ۴. خط تولید هماهنگ
    - ✓ هماهنگی سیستم تولید در بخش‌های ذوب، قالب‌گیری، ماهیچه‌گیری و بارریزی
    - ✓ انعطاف‌پذیری سیستم تولید برای تغییر سیستم ذوب متناسب با نیازهای مختلف
  - ۵. کسب اطمینان از کفایت تکنولوژی بارریزی و فرآیند
    - ✓ یک سیستم بارریزی مناسب انتخاب شود.
    - سیستم بار ریز دستی برای قطعات متوسط (خط قالب‌گیری ماشینی) تا قطعات بزرگ (قالب‌گیری دستی)
    - سیستم بار ریزی اتوماتیک برای ریخته‌گری در خطوط قالب‌گیری اتوماتیک
    - ✓ اطمینان از این که بار ریزها در سیستم‌های بار ریزی دستی، مهارت کامل داشته باشند.
    - ✓ نگهداری و کنترل هوشمند تجهیزات بار ریز اتوماتیک
      - نازل بار ریز تمیز باشد.
      - اگر از پاتیل بار ریز گرم نشده استفاده می‌شود، بهتر است از سیستم کنترل هوشمند درجه حرارت استفاده شود.
- تأثیرات نهایی کاهش تلفات پاشش و سر ریز مذاب عبارتند از:
- ✓ کاهش مصرف فلز، زیرا مذاب هدر رفته باید جایگزین گردد.

✓ کاهش مصرف انرژی، زیرا انرژی مصرف شده برای ذوب فلز تلف شده هدر رفته و به اندازه این تلفات باید ذوب دوباره انجام شود.

### ۱-۵-۳. کاهش تلفات سیستم راهگاه و تغذیه

همواره بخشی از مذابی که برای تولید قطعات ریخته‌گری به داخل قالب ریخته می‌شود، در سیستم راهگاه و تغذیه باقی می‌ماند، که تلفات سیستم راهگاه و تغذیه نام دارد و بر اساس موارد ذیل تغییر می‌یابد:

- ✓ نوع مواد و آلیاژ ریختگی
  - ✓ نوع محصول
  - ✓ نوع فرآیند ( سختی و صلب بودن قالب )
  - ✓ شکل قطعه ( مدول ) و پیچیدگی آن
- اقدامات لازم جهت کاهش تلفات ناشی از سیستم راهگاه و تغذیه در ادامه آورده شده‌اند.

#### ۱. طراحی مجدد سیستم راهگاه و تغذیه

- ✓ بالانس و متعادل نمودن سیستم‌ها
- ✓ استفاده از نرم افزارهای شبیه‌سازی برای پیش‌بینی انجماد ( به خصوص برای فولادها)

#### ۲. بهینه کردن ابعاد حوضچه بارریزی

حوضچه بارریزی باید دارای کوچکترین اندازه ممکن بوده ضمن این که سرعت تقسیم مذاب در سیستم راهگاهی کافی باشد.

تأثیرات نهایی کاهش تلفات ناشی از سیستم راهگاه و تغذیه عبارتند از:

- ✓ قطعات بیشتری می‌تواند با همان مقدار مذاب تولید شود.
- ✓ کاهش مصرف انرژی، زیرا مذابی که در سیستم راهگاه و تغذیه تلف شده، قابلیت تبدیل به قطعه ریختگی را داشته و با ذوب مجدد نیز دچار تلفات جرم و انرژی خواهد شد.
- ✓ تولید بر نفر را در فرآیند ریخته‌گری افزایش می‌دهد، زیرا با تبدیل راهگاه ها و تغذیه‌ها به قطعات ریختگی، کار پرسنل منجر به تولید می‌گردد که قابل فروش است.
- ✓ بهره‌وری ظرفیت را افزایش می‌دهد، زیرا ظرفیت با توجه به تجهیزات تولیدی در دسترس محدود می‌باشد و اگر تلفات سیستم راهگاهی و تغذیه‌گذاری کاهش یابد ظرفیت تولید قطعات قابل فروش افزایش خواهد یافت.

## ۱-۵-۴. کاهش ضایعات و قطعات برگشتی

این تلفات شامل قطعات قراضه<sup>۱</sup> کارخانه و قطعاتی است که از طرف خریدار برگشت داده شده‌اند و به صورت درصدی از وزن قطعات ناخالص<sup>۲</sup> تولید شده بیان می‌شود.

دلایل گوناگون برای افزایش ضایعات و قطعات برگشتی وجود دارد که عموماً عبارتند از:

✓ کنترل ناکافی فرآیند

✓ اشتباه متالورژیکی

✓ مشکلات مرتبط به ماسه

✓ طراحی قطعات ریختگی

✓ فرآیند تولید غلط

اقدامات لازم جهت کاهش این تلفات در ادامه آورده شده‌اند.

۱. ایجاد یک ساختار نظام مند برای تشخیص پتانسیل‌ها و تعیین اولویت‌ها

✓ میزان ضایعات از نظر وزنی، حجمی و هزینه بررسی شود.

✓ مقادیر بالای ضایعات از نظر نوع تولید و قطعه ریختگی خاص شناسایی شده و علل آن تعیین گردد.

✓ در مورد مقادیر بالای ضایعات یک برنامه بهبود هدفمند طراحی و استقرار یابد.

۲. اجرای برنامه‌های کنترل فرآیند و گردآوری آمار و اطلاعات در موارد ذیل

✓ اطلاعات کنترل فرآیندهای تولید (کنترل ترکیب شیمیایی، درجه حرارت و ...)

✓ الزامات متالورژیکی (ریز ساختار، سختی و ...)

✓ خصوصیات ماسه

✓ الزامات مشتری در مورد کیفیت قطعات ریختگی (استانداردهای پذیرش قطعه)

۳. بررسی بهبود مستمر و به روز رسانی اطلاعات کنترل فرآیند

۴. اطمینان از اینکه تمام طراحی‌ها بر پایه راندمان بهینه تولید انجام شده‌اند.

✓ مانند حذف گوشه‌های تیز، شیب ناکافی مدل‌ها، بروز نقاط ترک گرم، قوس‌های نامناسب در کنج‌ها، تدوین

استانداردهای دلخواه و مناسب و شاخص‌های مهم در ارتباط با مشتریان

<sup>1</sup> Scrap casting

<sup>2</sup> Gross casting

### ۵. بازنگری فرآیند و تجهیزات تولیدی

تأثیرات نهایی کاهش تلفات ناشی از ضایعات و قطعات برگشتی عبارتند از:

- ✓ کاهش مصرف انرژی، زیرا در هنگام بروز ضایعات ریختگی و برگشتی‌ها مذابی که می‌تواند تبدیل به قطعه سالم و قابل فروش شود هدر رفته و دوباره این ضایعات باید ذوب شوند.
- ✓ راندمان و اثر بخشی نیروی کار بهبود می‌یابد و خروجی نیروی کار در رابطه با تولید قطعات سالم و ارزشمند متناسب با کاهش ضایعات افزایش خواهد یافت.
- ✓ بهبود و ارتقای راندمان ظرفیتی واحد به دلیل افزایش حجم قطعات قابل فروش

### ۱-۶. برنامه‌ریزی جهت افزایش راندمان تولید

یکی از شاخصهای عملکرد کلیدی در ترازایی صنایع ریخته‌گری، راندمان تولید می‌باشد. راندمان تولید نشان دهنده زمان استفاده شده برای تولید محصول نهایی می‌باشد که به صورت درصدی از کل زمان عملیات بیان می‌شود [۲۳-۲۱]. از جمله عوامل مؤثر در راندمان تولید به موارد زیر می‌توان اشاره کرد:

- ✓ زمان توقف<sup>۱</sup>
- ✓ زمان کار با سرعت کم<sup>۲</sup>
- ✓ قالب‌های معیوب<sup>۳</sup>
- ✓ ضایعات ریختگی و برگشتی‌ها

بنابراین برای بهبود راندمان تولید در صنایع ریخته‌گری باید هر یک از این تلفات را به حداقل رساند. کاهش ضایعات ریختگی و برگشتی‌ها در بخش راندمان فرآیند توضیح داده شد، در ادامه سایر راهکارهای کاهش تلفات مؤثر در راندمان تولید آورده شده‌اند.

### ۱-۶-۱. کاهش تلفات ناشی از زمان توقف

زمان توقف نشان دهنده زمانی است که قالب‌گیری انجام نشده (متوقف بوده) و به صورت درصدی از کل زمان عملیات<sup>۴</sup> بیان می‌شود.

تلفات و هدر رفت متناسب با تکنولوژی قالب‌گیری متغیر است:

- ✓ قالب‌گیری دستی: به علت اینکه تجهیزات مورد استفاده در این فرآیند از پیچیدگی کمتری برخوردارند توقف

<sup>1</sup> Down Time

<sup>2</sup> Slow Running

<sup>3</sup> Bad moulds and Scrap casting

<sup>4</sup> Total time available for production

تولید کمتر بروز می نماید.

- ✓ قالب گیری ماشینی: به علت حجم گسترده تر استفاده از تجهیزات، زمان توقف در این نوع قالب گیری بیشتر اتفاق می افتد.
- ✓ قالب گیری اتوماتیک: این خطوط با خطر توقف مواجه هستند و نیاز به وجود یک سیستم هشدار دهنده و یک برنامه سازمان یافته تعمیر و نگهداری دارند.

دلایل توقف های اضافی در خطوط قالب گیری عبارتند از :

- ✓ توقف های الکتریکی و مکانیکی
  - ✓ انتظار و توقف برای مذاب و یا ماسه در خط
  - ✓ تعداد تغییرات زیاد مدل
  - ✓ ناکارآمدی های فرآیندی یا سازمانی
  - ✓ برنامه ریزی ضعیف
- اقدامات لازم جهت کاهش زمان توقف قالب گیری در ادامه آورده شده اند.

#### ۱. استقرار یک دیدگاه نظام مند برای تعیین علل اصلی توقف

- ✓ بررسی علل توقفات
- ✓ تعیین حوادثی که بیشترین تکرار را در ایجاد توقفات داشته اند و برطرف کردن آنها
- ✓ دسته بندی دلایل توقفات
  - عیوب تجهیزات
  - خطوط پشتیبانی ناهماهنگ (انتظار برای مذاب، ماسه، ماهیچه و ...)
  - کاستی های سازمانی (برنامه ریزی، تغییرات مدل و ...)
  - کنترل های مدیریتی ناهماهنگ

#### ۲. اجرای یک برنامه تعمیر و نگهداری مشخص جهت کاهش زمان های توقف

- ✓ تعیین استراتژی و راهبرد تعمیر و نگهداری
  - تجهیزات مورد هدف
  - تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه
  - مانیتورینگ تجهیزات



- ✓ حفظ و نگهداری از لوازم یدکی برای پشتیبانی از استراتژی و راهبرد تعمیر و نگهداری
- ✓ اطمینان از آموزش مناسب کادر مهندسی جهت نگهداری از تجهیزات خاص

### ۳. اطمینان از ذخایر فلز مذاب، ماسه و ماهیچه در خطوط قالب گیری

- ✓ هماهنگ نمودن فرآیند تولید در بخش های مختلف
- ✓ کاهش و حذف گلوگاهها با سرمایه گذاری بیشتر در ظرفیت بخش های ذخیره سازی

### ۴. کاهش تأثیرات تغییر مدل در خط با برنامه زمانبندی تولید ارتقا یافته

#### ۵. اطمینان از عدم تأثیر نیروی انسانی بر عملکرد خط قالب گیری

- ✓ اطمینان از آموزش کافی و کامل پرسنل
- تأثیرات نهایی کاهش زمان توقف خط قالب گیری عبارتند از:
  - ✓ افزایش خالص تولید قطعات ریختگی
  - ✓ افزایش اثر بخشی نیروی کار
- نیروی کار حاضر در خط تولید برای تولید مداوم فعال بوده و لازم است از انتظار و بیکاری غیر مولد در اثر توقف خط قالب گیری اجتناب شود.
- جلوگیری توقف خط قالب گیری باعث کاهش و حذف گلوگاهها در سایر بخشها مانند بخش ذوب، ماهیچه گیری، کنترل کیفی و تدارکات و ... خواهد گردید.
- حذف گلوگاهها باعث افزایش راندمان ظرفیت می شود، زیرا خط قالب گیری معمولاً تعیین کننده نهایی ظرفیت است و جلوگیری از توقفات آن باعث جلوگیری از اتلاف منابع و هزینه های صرف شده برای تجهیزات خواهد گردید.

### ۱-۶-۲. کاهش تلفات ناشی از سرعت کم قالب گیری

در صورتی که کارخانه در زیر ظرفیت مورد نظر کار کند، سرعت عملیات قالب گیری کمتر از سرعت قالب گیری در ظرفیت مورد نظر خواهد بود. تلفات ناشی از این سرعت کم، تلفات سرعت کم قالب گیری نامیده شده که به صورت درصدی از زمان کاری ( زمان توقف - زمان عملیات = زمان کاری ) بیان می شود. تلفات ناشی از سرعت پایین قالب گیری به تکنولوژی قالب گیری وابسته است:

- ✓ قالب گیری دستی: سرعت در قالب گیری دستی توسط نیروی کار کنترل شده و سرعت تولید می تواند به راحتی به کمتر از میزان استاندارد افت نماید.

✓ قالب گیری ماشینی و اتوماتیک: سرعت قالب گیری توسط ماشین آلات کنترل شده که می تواند توسط اپراتور کاهش یافته و یا متوقف گردد.

دلایل بروز سرعت کم قالب گیری عبارتند از:

- ✓ دشوار بودن قالب گیری قطعه ریخته گری در یک خط ماشینی نرمال
- ✓ وجود یک سری از توقف های کوچک و عدم ثبت آنها در زمان های توقف
- ✓ انجام عملیات و کارهای غیر هماهنگ با فرآیند قالب گیری
- ✓ زمان های طولانی بار ریزی برای قطعات سنگین
- ✓ سرپرستی ضعیف

اقدامات لازم جهت کاهش تلفات ناشی از سرعت کم قالب گیری در ادامه آورده شده اند.

#### ۱. بررسی علل افت سرعت قالب گیری و رفع آنها

##### ۲. بهبود سازمانی توسط مدیریت

- ✓ کاهش تلفات ناشی از سرعت کم قالب گیری که توسط اپراتور ایجاد شده است.
- ✓ بسیار مهم است که اطمینان حاصل شود پرسنل اقدامات لازم و وظایف محوله را در زمان تعیین شده انجام دهند ( بخصوص در روش قالب گیری دستی ).

تأثیرات نهایی کاهش سرعت کم قالب گیری عبارتند از:

- ✓ بهره وری نیروی کار بهبود می یابد، زیرا کاهش بهره وری در خط قالب گیری می تواند بر زنجیره تولید اثر بگذارد.
- ✓ حصول به میزان ظرفیت بیشتر، به دلیل اینکه ظرفیت در خط قالب گیری اغلب متناسب با ظرفیت پیش بینی شده تولید است و با کاهش سرعت در خط قالب گیری خروجی کل کارخانه کاهش می یابد.

#### ۱-۶-۳. کاهش تلفات ناشی از قالب های معیوب (ضایعات قالب)

این پارامتر نشان دهنده تعداد قالب هایی است که ساخته شده اما به دلیل معیوب بودن مورد استفاده قرار نگرفته اند. این پارامتر به صورت درصدی از کل قالب های ساخته شده بیان می شود. به عبارت دیگر این پارامتر نشان دهنده نسبت زمان صرف شده برای تولید قالب های معیوب به زمان تولید کل قالب ها می باشد (بر حسب درصد).

هدر رفت ناشی از قالب های معیوب برای تکنولوژی های قالب گیری مختلف متفاوت است:

- ✓ قالب گیری دستی: برخی از قالب های معیوب قابل تعمیر می باشند.
- ✓ قالب گیری ماشینی و اتوماتیک: معمولاً نمی توان برای تعمیر قالب، خط را متوقف نمود و فقط عیوب جزئی قابل ترمیم می باشند.

دلایل افزایش ضایعات قالب عبارتند از:

- ✓ شرایط ماسه استفاده شده
- ✓ شرایط مدل مورد استفاده
- ✓ مشکلات در تنظیمات ماشین قالب گیری ( عدم انطباق دو لنگه قالب)
- ✓ قالب های بارریزی نشده

اقدامات لازم جهت کاهش تلفات ناشی از قالب های معیوب در ادامه آورده شده اند.

#### ۱. اطمینان از مناسب بودن ماسه و مشخصات آن

- ✓ پایش و بررسی خصوصیات ماسه و تنظیم آنها مطابق الزامات و شرایط تعیین شده

#### ۲. حصول اطمینان از نگهداری و تعمیر ابزار آلات مربوطه

- ✓ کنترل مدل و تجهیزات مربوطه
  - کنترل ابعاد مدل، قالب و ابزار آلات
  - کنترل مدل و قالب و ابزار آلات از نظر صدمات
  - کنترل گوشه ها و انحنای لازم در محل برخورد سطوح
  - پرداخت و پولیش مدل، قالب و ابزار آلات
- ✓ یک دستور العمل مشروح برای بازرسی مدل، قالب و تجهیزات تهیه شود.
  - پس از هر تولید، کلیه مدل ها و تجهیزات قالب گیری مانند جعبه ماهیچه و سایر ابزار آلات باید تمیز شده، پولیش و کنترل شوند.
  - کنترل ابعاد باید بر روی مدل، تجهیزات و قطعات ریختگی تولیدی بر مبنای یک روند منظم مطابق با الزامات خریدار انجام گردد.
- ✓ بهبود در طراحی و ساخت ابزار آلات

#### ۳. اطمینان از متوازن و هم محور بودن ماشین قالب گیری

- ✓ اندازه گیری و کنترل محل استقرار صفحه مدل بر روی درجه و کنترل پیچیدگی در جفت شدن درجه ها
- ✓ کنترل و حفظ دقت های خط قالب گیری مطابق دستورالعمل ها

#### ۴. پرهیز از تولید قالب های اضافی که بار ریزی نمی شوند.

تأثیرات نهایی کاهش قالب های معیوب عبارتند از:

- ✓ افزایش تولید قطعات ریختگی و ارتقای ظرفیت عملی تولید

✓ افزایش بهره‌وری نیروی کار، با توجه به کارایی بیشتر خط تولید که باعث افزایش تولید کلی کارخانه نیز می‌شود.

✓ کاهش تلفات و هدر رفت هزینه‌های سرمایه‌گذاری تجهیزات و هزینه‌های تولید ماهیچه‌های به هدر رفته

#### ۱-۶-۴. برنامه‌ریزی جهت افزایش راندمان ظرفیت

راندمان ظرفیت برابر است با راندمان تولید کارخانه با فرض این که ساعت کارکرد کارخانه به ۲۴ ساعت در ۳۶۵ روز سال افزایش یابد.

دلایل پایین بودن راندمان ظرفیت عبارتند از:

✓ پایین بودن راندمان تولید

✓ سفارشات ناکافی

✓ محدودیت دسترسی به برق

✓ ترافیک مصرف بالای برق در ساعت‌های پیک

از چهار سناریوی مختلف می‌توان اقدامات لازم جهت بهبود راندمان ظرفیت را بررسی نمود که در ادامه آورده شده‌اند [۲۴-۲۱].

#### ۱. اقدامات لازم در صورت وجود سفارشات کافی

اگر کارخانه ریخته‌گری دچار محدودیت در سفارشات نباشد، اقدامات زیر جهت بهبود راندمان ظرفیت توصیه می‌شود:

✓ حذف کلیه گلوگاه‌های فنی که باعث کاهش ظرفیت می‌شوند.

✓ تغییر ساختار سازمان و نیروی کار به نحوی که با حداکثر ظرفیت کار نمایند.

✓ افزایش راندمان تولید

#### ۲. اقدامات لازم در صورت وجود سفارشات ناکافی

اگر کارخانه ریخته‌گری فاقد سفارشات کافی باشد، اقدامات زیر جهت بهبود راندمان ظرفیت توصیه می‌شود:

✓ توسعه و تولید محصولات جدید برای مشتریان موجود

✓ تولید و فروش محصولات موجود به مشتریان جدید با ارتقای مهارت فروش و بازاریابی برای بازارهای محلی

#### ۳. اقدامات لازم برای جستجوی مشتریان جدید در بازارهای صادراتی

اگر کارخانه ریخته‌گری در جستجوی مشتریان جدید در بازارهای صادراتی باشد، اقدامات زیر جهت بهبود راندمان

ظرفیت توصیه می شود:

- ✓ ارتقای مهارت در فرآیند با رعایت استانداردهای مورد نیاز مشتریان و بهبود فروش و مهارت بازاریابی به منظور توسعه کسب و کار بین المللی.
- ✓ اگر ریخته گری هیچ هدفی برای افزایش حجم فروش ندارد، در این صورت پس از در نظر گرفتن کلیه عوامل اقتصادی در مقیاس کوچکتری تولید کنید. این موضوع در نهایت باعث رقابت پذیرتر شدن واحد از نظر راندمان بالاتر ظرفیت خواهد شد.
- تأثیرات نهایی افزایش راندمان ظرفیت عبارتند از:
  - ✓ افزایش تولید
  - ✓ حداکثر استفاده از سرمایه گذاری های انجام شده در ریخته گری جهت بهره گیری از حداکثر ظرفیت ممکن وطمینان از عدم اتلاف هزینه های سرمایه گذاری.

## فصل دوم

### راهکارهای کم هزینه بهینه سازی انرژی

#### در صنعت ریخته گری

راهکارهای کم هزینه بیشتر راهکارهایی را در بر می گیرد که نیاز به ایجاد تغییراتی در سیستم داشته اما هزینه اجرای آنها کم می باشد. این راهکارها در ادامه توضیح داده شده اند.

#### ۱-۲. بهبود عملکرد الکترو موتورها و سیستم های مرتبط

در تمام بخش های صنعتی، برق از مهمترین منابع انرژی به شمار می رود و از آن جا که یکی از مصرف کنندگان عمده انرژی الکتریکی در کارخانجات صنعتی، موتورهای الکتریکی می باشند، لذا بهینه سازی مصرف انرژی در آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

اقدامات مختلفی برای صرفه جویی انرژی الکتریکی در الکتروموتورهای صنعتی، به عمل می آید. برخی از این اقدامات مربوط به مرحله طراحی بوده که در هنگام خرید تجهیزات مورد توجه قرار می گیرند و برخی دیگر باید در هنگام بهره برداری به انجام برسند. اقداماتی نظیر تهویه مناسب، روغن کاری، بارگذاری مناسب و استفاده از درایوهای کنترل سرعت در هنگام بهره برداری باعث بهبود عملکرد تجهیزات الکتریکی موتوری خواهد شد.

از آنجایی که یک موتور الکتریکی با دیگر اجزا سیستم قدرت در ارتباط بوده و عملکرد آن وابسته به کیفیت توان شبکه است، لذا بررسی پارامترهای مؤثر در کیفیت توان اهمیت پیدا می کند. در ادامه به بررسی این مؤلفه ها پرداخته می شود [۹].

#### ۲-۲. بهبود کیفیت توان


کیفیت توان تأثیر زیادی در بهبود یا اتلاف انرژی دارد. از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد [۱۰]:

- ✓ نامتعادلی ولتاژ
- ✓ افت ولتاژ
- ✓ سیستم ارتینگ ناقص
- ✓ هارمونیک

### ۳-۲. ولتاژ مناسب شبکه

ولتاژ اعمال شده به ترمینال باید در حد امکان نزدیک به ولتاژ کار موتور باشد. تغییرات ولتاژ در حدود  $\pm 5\%$  الی  $10\%$  مجاز می باشد ( شکل ۲-۱). تغییر ولتاژ اعمال شده در الکتروموتورها اثرات زیر را به همراه خواهد داشت [۱۰].


- ✓ افت ضریب قدرت
- ✓ کاهش عمر مفید موتور
- ✓ کاهش راندمان موتور

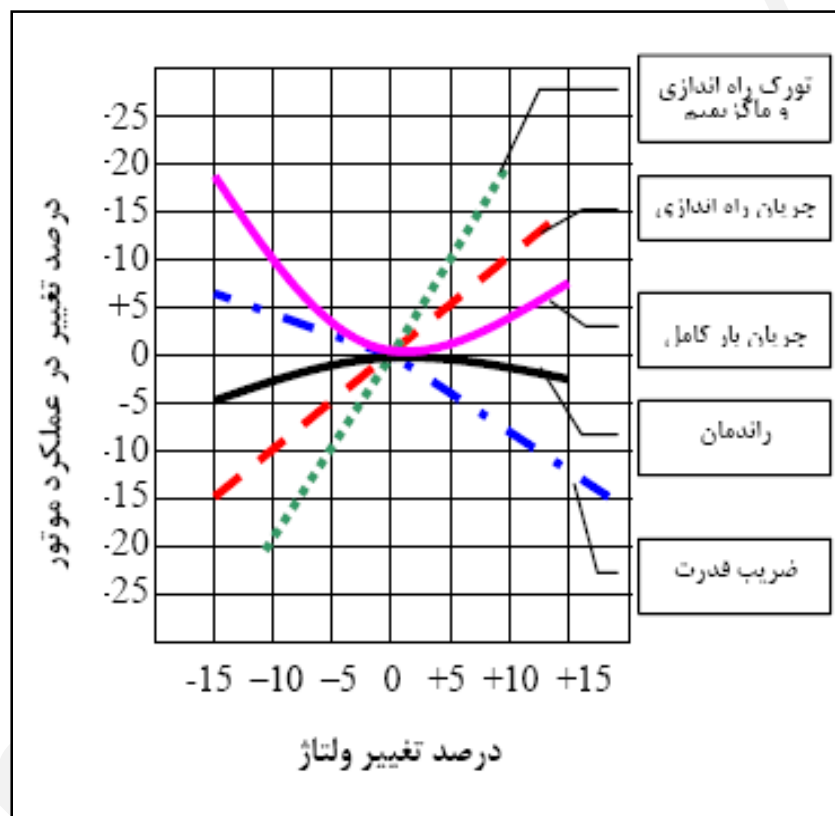

شکل ۲-۱. اثرات تغییرات ولتاژ بر عملکرد الکتروموتورها

همانگونه که در شکل فوق مشخص است، با تغییر  $5\%$  در ولتاژ القایی، راندمان موتور بین ۲ تا ۴ درصد کاهش خواهد داشت.

همچنین تحقیقات نشان داده است که با تغییر  $5\%$  در ولتاژ، دمای موتور حدود ۱۵ درجه سانتیگراد افزایش خواهد یافت که با توجه به شکل ۲-۲ این افزایش دما موجب افزایش دمای عایق و در نتیجه کاهش عمر الکتروموتور خواهد شد.

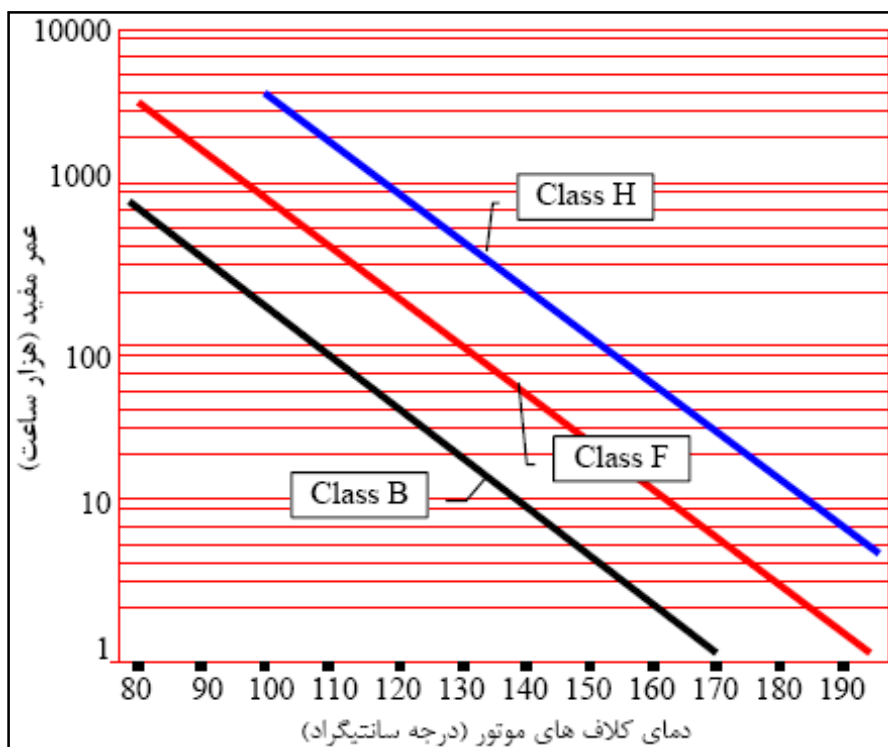

شکل ۲-۲. ارتباط تغییرات مربوط به افزایش دما با عمر عایق

#### ۲-۴. تقارن الکتریکی سه فاز

در یک سیستم سه فاز متقارن، ولتاژ هر یک از فازها از لحاظ اندازه با یکدیگر برابر بوده و ۱۲۰ درجه اختلاف فاز دارند. فاکتورهای بسیاری در تعادل الکتریکی فازها تأثیرگذار می‌باشد، از جمله بارهای تکفاز، متفاوت بودن سایز کابل‌ها در هر یک از فازها، یا بروز خطای تک فاز، عدم تقارن فازها باعث افزایش تلفات سیستم توزیع و کاهش راندمان موتورها می‌شود. علاوه بر این، بسیاری از موتورهای جدید حساسیت بیشتری نسبت به عدم تقارن ولتاژ دارند. مهمترین تأثیر این پدیده بر روی موتورهای الکتریکی، آسیب دیدن موتور به علت افزایش دما و در نتیجه شکست عایقی می‌باشد، چرا که عدم تقارن ولتاژ می‌تواند جریان‌های نامتقارنی ۶ تا ۱۰ برابر ولتاژ به وجود آورد. معیار سنجش تعادل ولتاژ در یک سیستم سه فاز که توسط استاندارد NEMA<sup>۱</sup> تعریف شده است، درصد عدم تعادل ولتاژ<sup>۲</sup> نام داشته و حداکثر مقدار مجاز آن یک درصد می‌باشد.

<sup>۱</sup>- National Electrical Manufacturers Association

<sup>۲</sup>- Voltage Unbalance Percent



$$\% V_{unbalance} = \left[ \frac{|V_{ave} - V_{max}|}{V_{ave}} \right] * 100\%$$

در رابطه ارائه شده،  $V_{ave}$  متوسط ولتاژ سه فاز و  $V_{max}$  ولتاژ فازی است که بیشترین اختلاف را با متوسط ولتاژ سه فاز دارد. درصد افزایش دمای ناشی از ولتاژهای نامتعادل به طور تقریبی توسط رابطه زیر به دست می‌آید، که نمودار شکل ۲-۳ نیز به همین موضوع اشاره دارد [۱۱].


$$\text{درصد افزایش دما} = 2 * (\% V_{unbalance})^2$$

با توجه به استاندارد درصد نامتعادلی ولتاژ که ۲ درصد می‌باشد [۱۲] لذا نامتعادلی ولتاژ در حد مجاز می‌باشد. لازم به ذکر است که بررسی شبکه الکتریکی از دیدگاه کیفیت توان بر اساس استانداردهای معتبر نیاز به تحلیل و بررسی مفصل‌تری دارد که در مقوله این پروژه نمی‌گنجد و لازم به تعریف یک پروژه کامل در زمینه کیفیت توان می‌باشد.

$$V_{max} = 231 \text{ Volt}$$

$$V_{avg}(\text{measur}) = 227 \text{ Volt}$$

$$\% V_{unbalance} = \left[ \frac{|V_{ave} - V_{max}|}{V_{ave}} \right] * 100\% = 1.8\%$$

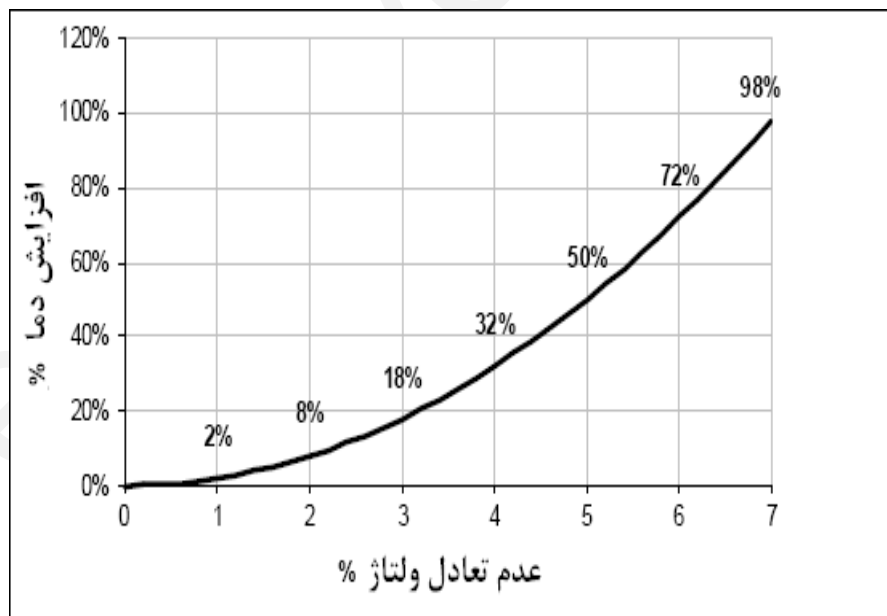

شکل ۲-۳. افزایش دما با توجه به ولتاژهای نامتعادل

به طور مثال موتوری را با دمای ۸۰ درجه سانتیگراد در نظر بگیرید، در صورتیکه ۲ درصد عدم تعادل ولتاژ داشته باشد، دمای آن ۶/۴ درجه سانتیگراد افزایش پیدا خواهد کرد.

## ۲-۵. افزایش بازدهی الکتروموتورها با اجرای برنامه تعمیرات و نگهداری

✓ تلفات مکانیکی موتورها بستگی به شرایط نگهداری آنها دارد.  
✓ با نگهداری و سرویس به موقع موتورها و اجرای برنامه‌های PM میزان تلفات به حداقل می‌رسد.  
✓ تلفات مکانیکی در موتورها موجب افزایش درجه حرارت سیم‌پیچ‌ها و کوتاهی عمر آنها می‌شود.  
✓ مناسب بودن سیستم خنک‌کننده موتورها تأثیر زیادی در کاهش درجه حرارت سیم پیچ موتورها دارد.  
در بسیاری از موارد به علت عدم نگهداری صحیح موتورها و افزایش درجه حرارت بدنه آنها به جای رفع اشکال، به تعویض و جایگزینی آن با موتور بزرگتر پرداخته می‌شود. این امر باعث افزایش هزینه‌های مربوطه در خرید موتور جدید و همچنین اتلاف انرژی خواهد شد. مواردی که در نگهداری موتورهای الکتریکی دارای اهمیت بوده و در بازدهی‌های برنامه ریزی شده بررسی می‌شوند، عبارتند از:

- ✓ تمیز بودن بدنه موتور و دریچه‌های سیستم تهویه
  - ✓ روغنکاری قسمت‌های متحرک موتور
  - ✓ محکم بودن اتصالات مکانیکی<sup>۱</sup>
  - ✓ بررسی تعادل ولتاژهای سه فاز
  - ✓ تهیه چک لیست برای موتورهای بازدید شده
- بطور خلاصه عوامل موثر در بهره‌برداری از موتور که منجر به افزایش بازدهی آنها می‌شود اشاره شده است. جدول ۲-۱ خلاصه ای از عوامل موثر در بازدهی موتورهای الکتریکی آورده شده است [۱۳].

<sup>۱</sup>- Couplings

جدول ۲-۱. عوامل موثر در بازدهی موتورهای الکتریکی

توضیحات	شرایط کارکرد موتور	
بازدهی موتور عموماً در صورتی حداکثر خواهد بود که بار موتور در حدود ۸۰ تا ۱۰۰ درصد بار نامی شود.	بار کامل	وابسته به شرایط بار گذاری موتور
برای جلوگیری از هر گونه تغییر سرعت موتور	بار ثابت	
تغییر سرعت در صورت لزوم باید توسط کنترل کننده‌های دور موتور (درايوها) انجام گیرد.	سرعت	
برای جلوگیری از کاهش گشتاور موتور	ولتاژ ثابت	وابسته به شرایط نگهداری موتور
برای اطمینان یافتن از عدم افزایش دمای موتور از حد مجاز و برخورداری از عمر مفید مورد نظر	تهویه	
برای جلوگیری از اعمال بار اضافی (مجازی) بر محور موتور ناشی از افزایش اصطکاک	روغن کاری	

در ادامه در جدول ۲-۲ یک لیست پیشنهادی جهت زمانبندی بازرسی موتورها ارائه شده است که می‌تواند توسط کارخانجات مورد استفاده قرار گیرد.


جدول ۲-۲. لیست پیشنهادی برنامه زمانبندی بازمینی موتورها

شرح کار	پیشنهادات	بازدید
هم راستایی اتصالات	بازدید محل اتصالات از نظر تجمع ذرات آهن و شنیده شدن صدای غیرعادی	هفتگی
وضعیت موتور	بررسی میزان دما و لرزش موتور	هر سه ماه
تمیزکاری	پاک کردن بدنه موتورها به منظور بهبود فرآیند خنک سازی	هر سه ماه
روغنکاری	بررسی بلبرینگ‌ها از لحاظ روغنکاری طبق دستور سازنده	سالانه (بسیار اساس زمان کارکرد)
بررسی محل نصب موتورها	محکم کردن موتورها در محل آنها	سالانه
بررسی ترمینال ورودی موتورها	محکم کردن اتصالات الکتریکی	سالانه
بررسی تعادل الکتریکی سه فاز	برطرف کردن مشکل عدم تعادل فازها در صورتی که از ۱٪ بیشتر باشد	سالانه
بررسی ولتاژ ورودی موتورها	بهبود ولتاژ ورودی در صورتیکه تفاوت زیادی با مقادیر طراحی داشته باشد	سالانه

همانطور که مشاهده می شود مجموعه اقدامات ساده فوق، خصوصاً اقداماتی که به عوامل وابسته به شرایط نگهداری موتور می شود، می تواند منجر به صرفه جویی اقتصادی قابل توجهی شود.

## ۲-۶. کاهش تلفات داخلی الکتروموتور


یکی از عوامل افزایش تلفات در موتورهای الکتریکی، کم باری آنها در زمان کار می باشد که موجب کاهش ضریب توان و در نتیجه افزایش جریان می شود. همچنین موتورهای بزرگتر به علت استفاده از حجم بیشتر هسته های مغناطیسی تلفات آهن بزرگتری دارند که این به معنی افزایش تلفات ثابت موتور می باشد. علت اصلی بزرگ بودن موتور اصولاً عبارتست از محاسبه بار موتور در مرحله طراحی و ضرب آن در یک ضریب جهت اطمینان از کارکرد موتور در شرایط واقعی. پس از آن نتایج در اختیار مدیر پروژه قرار گرفته و او نیز جهت اطمینان این مقدار را در ضریبی دیگر ضرب می کند، بعد از آن هنگام خرید نیز در صورت موجود نبودن موتور با این ظرفیت، موتور یک سایز بزرگتر تهیه می شود (شکل ۲-۴). مجموعه این عوامل موجب می شود تا موتور نصب شده در شرایط کاری زیر بار کار کند.

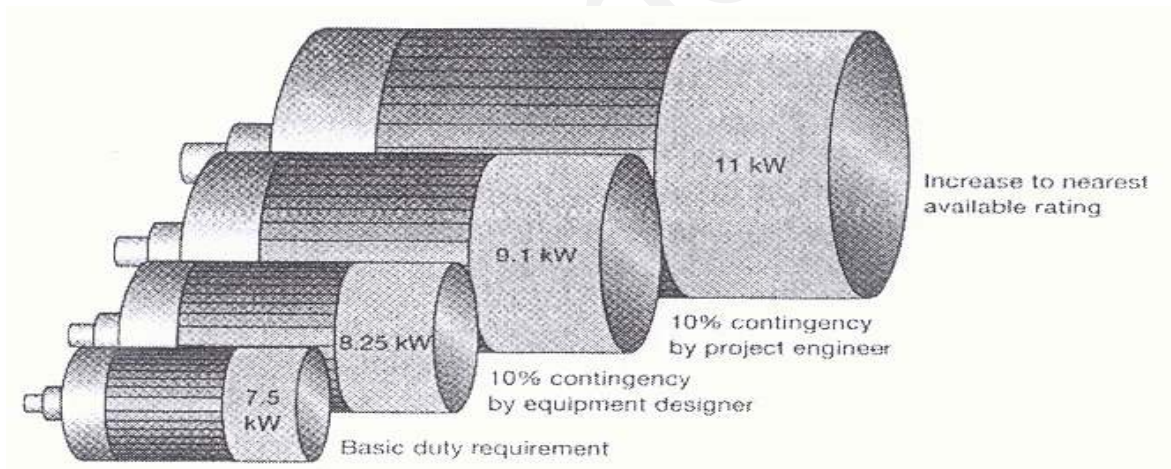

شکل ۲-۴. دلایل نامناسب بودن سایز موتورها

جهت بهینه سازی در چنین مواردی ۳ راه وجود دارد. یکی تعویض موتور که به تنهایی توجیه پذیر نبوده و بیشتر در مواقعی صورت می پذیرد که موتور موجود سوخته و به جای تعمیر، تعویض می شود که علاوه بر تهیه موتور می توان از موتورهای جدید با راندمان بالاتر نیز استفاده نموده و در این حالت صرفه جویی خوبی حاصل می گردد. راه دیگر استفاده از راه اندازی های نرم با متدهای بهینه سازی مصرف انرژی می باشد که معمولاً هزینه آن از تهیه الکتروموتور جدید نیز

بیشتر بوده ولی فواید دیگر نظیر کنترل و حفاظت اضافی بر روی موتور را دارد. راه حل سوم استفاده از مبدل های ستاره مثلث و یا قرار دادن اتصال ستاره برای الکتروموتورهایی که به طور دائم در زیر ۴۰ درصد بار نامی کار می کنند. شکل ۲-۵ تلفات موتور را در دو حالت اتصال ستاره و مثلث برای یک الکتروموتور ۷/۵ کیلووات نشان می دهد. همانگونه که شکل ۲-۵ نشان می دهد، اگر موتور در زیر ۴۰ درصد بار نامی کار کند، در صورت استفاده از اتصال ستاره به جای مثلث، تلفات موتور کاهش می یابد. ولی اگر بار موتور از حدود ۴۰ درصد بالاتر برود، استفاده از اتصال ستاره نتیجه معکوس خواهد داد و باعث افزایش تلفات موتور خواهد شد [۱۴].

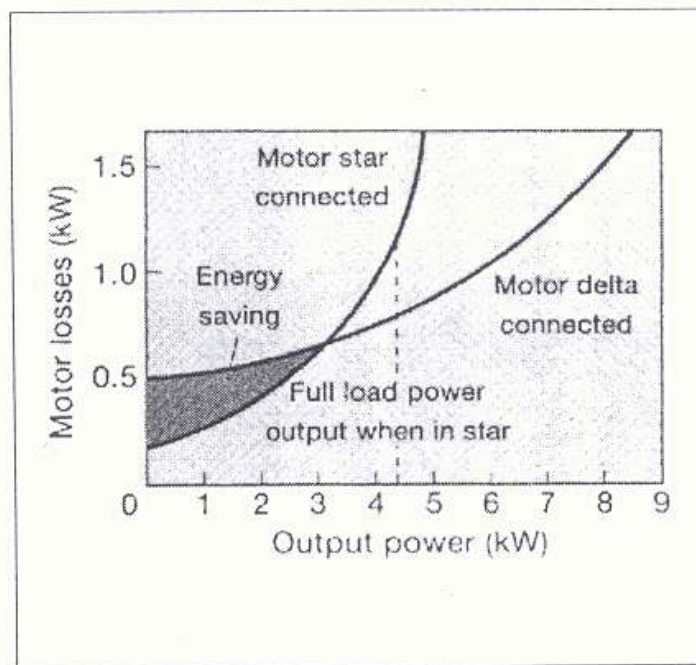

شکل ۲-۵. صرفه جویی انرژی بوسیله تعویض اتصال در یک موتور ۷/۵ کیلووات

## ۲-۷. کاربرد رایانه در صنعت ریخته گری

یکی از مهم ترین زمینه های توسعه علم و فناوری در ریخته گری، کاربرد رایانه و روش های عددی برای حل مسائل مکانیک سیالات و ترمودینامیک در جریان حرکت مذاب در راهگاه ها و قالب و انجماد مذاب در قطعه است. این توسعه به ویژه موجب گردیده تا طراحان بتوانند از طریق طراحی روش های تولید به وسیله رایانه قبل از اقدام به ساخت مدل و ریختن فلز مذاب در قالب، به مشخصات ساخت و تولید قطعه دست یافته و از قابل تولید بودن قطعه اطمینان حاصل نمایند.

شبیه سازی های رایانه ای سبب شده تا طراحان بتوانند بدون صرف وقت و هزینه های اضافی، نسبت به اصلاح طرح های خود اقدام نموده و روش های بهینه تولید قطعه ریخته گری مورد نظر خود را به دست آورند. نتیجه عملی استفاده از نرم افزارهای رایانه ای در طراحی فرایندهای تولید، دستیابی سریع به قطعه ای ارزان تر است. با استفاده از رایانه امروزه طول زمان ساخت یک محصول از ماه ها و سال ها به روزها و هفته ها کاهش یافته است. این تحول از طریق توسعه فناوری رایانه ای و پیشرفت در روش های شبیه سازی عددی تحقق یافته است.

نوآوری های بسیار در این حوزه موجب گردیده تا مهندسان و طراحان بتوانند محصولاتی را تولید کنند که دارای پیچیدگی های بالاتر و زمینه های کاربردی بیشتر می باشند. تولید محصول با سرعت بالاتر با صرف هزینه های کمتر، تنها با سرمایه گذاری در خرید رایانه و نرم افزارهای مربوطه میسر خواهد شد.

در ارتباط با کاربرد رایانه در ساخت محصول به مزایای زیر می توان اشاره کرد:

- بهینه سازی طرح و وزن قطعات
- بهبود در کارایی و کیفیت محصول
- کاهش زمان ساخت و تحویل محصول
- کاهش هزینه های تولید قطعه

از آنجا که امروزه توانایی رایانه ها روز به روز در حال افزایش بوده و در مقابل قیمت آنها کاهش یافته و استفاده از آن برای کاربران آسان تر می شود، کاربرد این ابزار در بسیاری از فناوری های ساخت و تولید با اقبال بسیاری همراه گشته است. به علاوه نرم افزارها دارای انتخاب های بسیار به همراه بانک های اطلاعاتی جامع تر شده اند، به گونه ای که محاسبات بسیار پیچیده ریاضی به همراه تحلیل های دشوار مهندسی را می توان به سهولت و در حداقل زمان ممکن با رایانه انجام داد. بر همین اساس کاربرد رایانه در شبیه سازی بسیار گسترده شده به گونه ای که انتظار می رود حتی کارگاه های کوچک در آینده نه چندان دور از این تکنولوژی استفاده کنند.

در عصر ریخته گری مدرن، بسیاری از مسایل پیچیده مهندسی نظیر: بهینه سازی سیستم های راهگامی و تغذیه گذاری، طراحی برای محصولاتی که به سهولت قابل تولید یا مونتاژ باشند، شبیه سازی فرآیندهای تولید بر اساس تغییرات آماری، آنالیز پارامتریک تولید، آنالیز عمر خستگی قطعه و ... توسط روش های عددی حل می شوند. با وجود اینکه در حال حاضر جهت دستیابی به نرم افزارهایی که دارای حداکثر توانمندی و کارایی بوده و همه نیازهای طراحان، مهندسان و تکنولوژیست های ریخته گری را برآورده سازند، کارهای تحقیقاتی بیشتری مورد نیاز است، اما استفاده از رایانه و نرم افزارهای شبیه سازی، پیشرفت های شگرفی در صنعت ریخته گری جهان به وجود آورده است. لذا آشنایی ریخته گران با این فناوری پیشرفته از اهمیت زیادی برخوردار بوده و بدون تردید همگی آنان دیر یا زود ناگزیر به استفاده از این ابزار پیشرفته خواهند بود [۱۵].

## ۲-۸. استفاده از قراضه‌های تمیز

آلودگی‌های موجود در قراضه‌ها (شامل زنگ، روغن و ...) باعث به وجود آمدن سرباره و در نتیجه افزایش انرژی مصرفی می‌شود. بنابراین باید در کارخانجات ریخته‌گری حتی الامکان از قراضه‌های تمیز استفاده نمود و همچنین نگهداری قراضه‌ها باید به گونه ای باشد که از زنگ زدن آن‌ها جلوگیری شود.

استفاده از قراضه‌های تمیز آهنی (برای ریخته‌گری چدن و فولاد) منجر به افزایش هزینه‌ها شده و همچنین مستلزم سرمایه گذاری و تهیه تجهیزات تمیز کننده می‌باشد. قیمت قراضه‌های تمیز حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد بیشتر از قیمت قراضه‌های معمولی است. اما مقدار تلفات در صورت استفاده از قراضه‌های تمیز (با توجه به کاهش سرباره تولیدی) کمتر بوده و مصرف انرژی نیز در این حالت ۱۰ تا ۱۵٪ کاهش خواهد یافت. لازم به ذکر است که در ریخته‌گری ماسه ای، ضایعات داخل کارخانه نیز آلوده به ماسه هستند بنابراین قبل از استفاده از این ضایعات در کوره ذوب باید با استفاده از تکنولوژی سندبلاست یا شات‌بلاست این قطعات را تمیز کرد [۱۶، ۱۵].

## ۲-۹. استفاده از قراضه‌های فشرده یا قراضه‌های خرد شده

یکی از عواملی که تأثیر بسزایی در میزان مصرف انرژی کوره‌ها دارد، ابعاد و شکل قراضه‌های ورودی به کوره می‌باشد. هر چه ابعاد قراضه‌های شارژ شده به کوره کوچکتر باشد، فرآیند ذوب با انرژی کمتری انجام می‌شود. از دیگر عواملی که در میزان مصرف انرژی در این بخش تأثیرگذار هستند می‌توان تعداد دفعات باز شدن درب کوره و زمان باز ماندن درب کوره را نام برد. ۹۰٪ علت باز ماندن بیش از حد دهانه کوره به خاطر پایین بودن دانسیته آهن قراضه در سبد حمل قراضه است که باعث می‌شود تقریباً هیچ یک از سبدهای شارژ کوره نتوانند از تمام ظرفیت خود برای جابجایی آهن قراضه استفاده کنند و در نتیجه برای شارژ کوره به تعداد سبدهای بیشتری نیاز است. دو عامل آخر خود وابسته به ابعاد قراضه‌ها هستند و با کوچک کردن ابعاد قراضه‌ها خود به خود قابل حل هستند.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که با وارد کردن قراضه خرد شده و قراضه‌های فشرده به داخل کوره، به دلیل زیاد شدن سطح تماس و امکان بستن درب کوره، سرعت ذوب بالا رفته، زمان ذوب و مصرف انرژی کاهش می‌یابد [۱۶، ۱۵].

## ۲-۱۰. استفاده از قراضه‌های پیشگرم شده

پایین بودن دمای مواد شارژ شده به کوره باعث پایین آمدن عملکرد کوره می‌شود، در حالی که پیشگرمایش یا خشک کردن قراضه‌ها قبل از ورود به کوره باعث حذف رطوبت و مواد فرار از شارژ کوره و لذا جلوگیری از انفجار، کاهش تولید سرباره، کاهش انرژی مورد نیاز برای ذوب و افزایش ظرفیت ذوب کوره می‌شود.

پیشگرمایش قراضه‌ها معمولاً توسط گاز طبیعی انجام می‌شود. همچنین می‌توان از گازهای احتراق کوره ذوب برای پیشگرمایش مواد ورودی استفاده نمود. کوره‌های ناپیوسته راندمان پایین تری نسبت به کوره‌های پیوسته دارند. زیرا در

کوره‌های ناپیوسته مقداری از حرارت در ابتدای هر سیکل، صرف بالا بردن دمای کوره می‌شود [۱۶، ۱۵].

## ۱۱-۲. کاهش دمای مذاب

با توجه به اتلافات دمایی که هنگام انتقال مذاب و تخلیه آن به داخل قالب صورت می‌گیرد، باید دمای مذاب را کمی بالاتر برد تا بعد از این تلفات، دما به اندازه کافی بالا باشد. کاهش دمای مذاب تولیدی مستلزم کاهش تلفات حرارتی هنگام انتقال و تخلیه مذاب است که برای این منظور موارد زیر توصیه می‌شود [۱۶]:

- ✓ پیشگرمایش پاتیلها، برای جلوگیری از افت دمای مذاب
- ✓ استفاده از درپوش برای پاتیلها، برای جلوگیری از تلفات تابشی
- ✓ نزدیک بودن کوره ذوب با محل قالب گیری برای کاهش زمان انتقال

## ۱۲-۲. تدوین برنامه منظم تعمیر و نگهداری تجهیزات فرآیندی و تأسیسات گرمایش و سرمایشی

یکی از مهمترین راهکارهای کاهش مصرف پیشگیرانه کم هزینه، اعمال برنامه تعمیر و نگهداری منظم برای تجهیزات موجود در کارخانه است.

قسمت عمده ای از تلفات انرژی در تجهیزات به دلیل اشکالاتی است که به مرور زمان در عملکرد آنها ایجاد شده است. بسیاری از مشکلات موجود با اعمال برنامه تعمیر و نگهداری منظم به سادگی قابل رفع می‌باشد.

فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات انواع تجهیزات موجود در هر واحد تولیدی و خدماتی باید در چهارچوب یک نظام کامل، جامع و مناسب که به صورت نرم‌افزار و یا مدون توسط کارشناسان و صاحب‌نظران طراحی سیستم تهیه شده است، به مرحله اجرا درآید.

در مورد سیستم تعمیرات و نگهداری، تعمیرات و نگهداری اصلاح گرایانه<sup>۱</sup>، پیشگیرانه<sup>۲</sup> و پیشگویانه<sup>۳</sup> از رایج‌ترین انواع سیستم‌های تعمیرات هستند که در ادامه به توضیح آنها پرداخته شده است. این روش‌ها پس از طراحی تجهیز و معمولاً براساس نظر و تصمیم کارشناسان و متولیان امور نگهداری و تعمیرات، با توجه به توان فنی و مهندسی و منابع موجود، نوع سرویس و اهمیت دستگاه و برنامه‌های کلان مدیریت، انتخاب و پیاده‌سازی می‌شوند.

### ➤ سیستم تعمیر و نگهداری اصلاح گرایانه

در این استراتژی به تجهیزات اجازه داده می‌شود که تا زمانی که دچار ایراد و خرابی نشده اند، به کار خود ادامه داده و فقط زمانی به تعمیر آن اقدام می‌شود که خرابی رخ دهد.

معایب این شیوه نگهداری عبارتند از:

<sup>1</sup> Corrective or Breakdown Maintenance

<sup>2</sup> Preventive Maintenance

<sup>3</sup> Predictive Maintenance



✓ احتمال وقوع خسارت‌های ثانویه به سایر تجهیزات

✓ افزایش تلفات حامل‌های انرژی

✓ افزایش خرابی

✓ تعمیر و نگهداری بدون برنامه ریزی قبلی

اتخاذ این روش نگهداری در مواقعی امکان پذیر است که توقف‌های بدون برنامه ریزی باعث بروز مشکلات نشود، به علاوه قیمت تجهیزاتی که به این روش نگهداری می‌شوند زیاد نبوده و زمان تعمیرات آن‌ها نیز کم باشد.

#### ➤ سیستم تعمیر و نگهداری پیشگیرانه

این گونه سیستم تعمیر و نگهداری با هدف جلوگیری از توقفات بدون برنامه و خراب شدن ناگهانی تجهیزات که باعث نیاز به تعمیرات اصلاحی می‌گردد، صورت می‌گیرد. در واقع در این نوع سیستم بازرسی تجهیز پس از بازه زمانی ارائه شده از طرف سازنده و با توجه به زمان انقضای تجهیز<sup>۱</sup> مورد توجه قرار می‌گیرد.

در سیستم تعمیر و نگهداری پیشگیرانه، بازرسی و تعمیر تجهیز بر اساس احتمال تخریب در زمان‌های مختلف برنامه‌ریزی می‌شود. نکته مشترک برنامه‌های تعمیر و نگهداری پیشگیرانه، ارائه برنامه زمانی مشخص برای تعمیرات و نگهداری است. مهمترین اشکال این نوع سیستم تعمیر و نگهداری نیز عدم در نظر گرفتن تأثیر پارامترهای مختلف عملیاتی در تنظیم برنامه زمانی مورد نظر و لذا احتمال ایجاد مشکل قبل از رسیدن زمان پیش بینی شده در برنامه است. این در حالی است که هزینه تعمیر پس از تخریب، حدود سه برابر بیش از تعمیر برنامه ریزی شده قبل از تخریب است.

#### ➤ سیستم تعمیر و نگهداری پیشگویانه

این سیستم تعمیر و نگهداری بر مبنای مانیتورینگ سیستم برای آشکار شدن اشکالات اولیه سیستم و ممانعت از ایجاد اشکالات اساسی است. این سیستم با بهره گیری از اطلاعات حاصل از مانیتورینگ منظم شرایط واقعی، راندمان عملیاتی و سایر پارامترهای بیانگر کارایی یک تجهیز، به تعیین حداکثر بازه زمانی مطمئن بین تعمیرات می‌پردازد. در این روش ضمن حداقل شدن هزینه مربوط به تعمیر و نگهداری، حداکثر قابلیت اطمینان از عملکرد صحیح و بهینه سیستم فراهم می‌گردد. در این حالت از آنجا که پیشگیری از هرگونه اشکال در سیستم بر مبنای اطلاع از شرایط واقعی صورت می‌گیرد، مانیتورینگ صحیح و دقیق از مهمترین ابزارهای لازم برای تعمیرات پیشگویانه است. مهمترین حسن این نوع سیستم تعمیر و نگهداری، عیب یابی سریع تجهیزات مختلف است و بدیهی است که اگر تعمیرات مکانیکی در همان مراحل اولیه بروز عیب در تجهیز صورت گیرد، هزینه آن به مراتب کمتر از تعمیر اساسی یک تجهیز خراب است [۱۷، ۱۸].

<sup>۱</sup> Mean-Time-to-Failure (MTTF)

## ۲-۱۳. عایق بندی مبدل های حرارتی، دیگ بخار، لوله های بخار و آب گرم

مقداری از انرژی سیال داغ در مبدل های حرارتی، دیگ های بخار، لوله های بخار و آب گرم به صورت تشعشع و جابجایی از پوسته به محیط اطراف منتقل می گردد، که با عایق بندی آنها می توان مقدار این اتلاف را به طور قابل ملاحظه ای کاهش داد. همچنین عایق ها باید مرتباً بازبینی شده و در صورت نیاز تعویض شوند.

energyenergy.ir

## فصل سوم

### راهکارهای پرهزینه بهینه سازی انرژی

#### در صنعت ریخته گری


راهکارهای پرهزینه راهکارهایی را در بر می گیرد که نیاز به ایجاد تغییر اساسی در سیستم کارخانه (مانند تعویض کل کوره یا تغییر کلی در ساختار تجهیزات و ...) و استفاده از تجهیزات گران قیمت داشته که اجرای آن ها پرهزینه می باشد. این راهکارها در ادامه توضیح داده شده اند.

#### ۱-۳. استفاده از الکترو موتورهای پر بازده

هدف استفاده از الکتروموتورهای پر بازده، کاهش تلفات داخلی الکتروموتورها می باشد. تلفات داخلی الکتروموتورها شامل موارد زیر است.

- ✓ تلفات مسی که وابسته به جریان بار است.
- ✓ تلفات هسته که مقدار ثابتی است و مستقل از جریان بار می باشد.
- ✓ تلفات مکانیکی که به سرعت وابسته است ولی مستقل از بار می باشد.

با انتخاب موتورهای الکتریکی پر بازده مقادیر تلفات داخلی کمتر خواهند شد. این الکتروموتورها دارای طول هسته بیشتری هستند و در ساختمان هسته آنها از ورقهای با تلفات کم استفاده شده است. برای کاهش تلفات مس، سطح مقطع هادی بزرگتری برای آنها بکار رفته است و با توجه به اینکه در این الکتروموتورها حرارت کمتری تولید می شود، لذا اندازه فن خنک کاری، کوچکتر انتخاب شده که باعث کاهش تلفات مکانیکی آن خواهد شد. در شکل ۱-۳ منحنی های بازده الکتروموتورهای استاندارد و الکتروموتورهای پر بازده در اندازه های مختلف مقایسه شده اند.

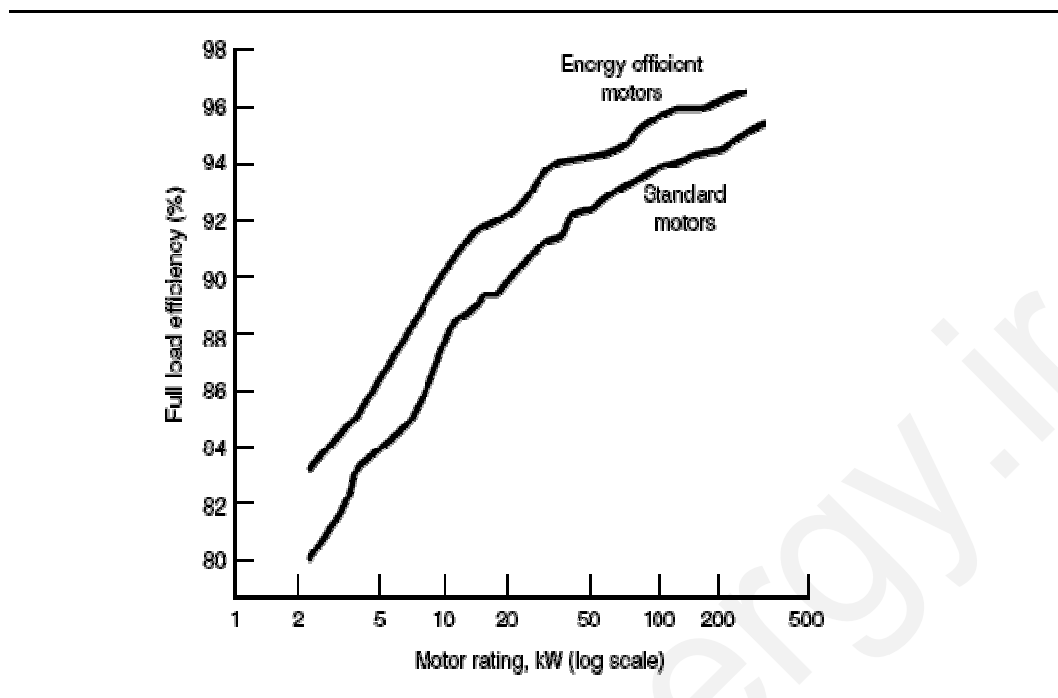

شکل ۳-۱. منحنی بازده موتورهای الکتریکی

موتورهای پربازده علاوه بر اینکه دارای کارایی بیش از ۲ درصد نسبت به موتورهای عادی هستند، جریان‌های بیشتری را نیز در هنگام راه اندازی تحمل و حرارت و نویز کمتری تولید می‌کنند. لازم به ذکر است هزینه خرید این موتورها بسیار زیاد می‌باشد و پیشنهاد می‌گردد هنگام تعویض موتورهای مستهلک از این راهکار استفاده شود. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که با توجه به راندمان موتورهای مختلف و قیمت موتورهای معمولی و راندمان بالا، استفاده از موتورهای راندمان بالا تا قدرت ۱۵ اسب بخار دارای صرفه اقتصادی بوده، و با توان‌های بیشتر توجیه اقتصادی ندارد. [۱۳].

### ۳-۲. استفاده از جبران‌کننده‌های خازنی در صنعت

توان راکتیو، یکی از مهمترین عواملی است که در طراحی و بهره برداری شبکه‌های الکتریکی در نظر گرفته می‌شود. اهمیت ضریب توان نیز مربوط به مولفه راکتیو بار می‌باشد، از این رو بهبود ضریب توان تجهیزات الکتریکی، باعث تنظیم بهتر ولتاژ، تلفات کمتر در خطوط توزیع و کاهش هزینه‌ها خواهد شد.

تنظیم ولتاژ با وجود بارهایی که توان راکتیو مصرفی آن‌ها تغییر می‌کند، یک موضوع مهم به شمار می‌رود. این موضوع از این جهت دارای اهمیت است که تغییرات ولتاژ در محل بار، بر عملکرد مفید تجهیزات تأثیرگذار بوده و باعث

کاهش راندمان آن‌ها خواهد شد.

استفاده از خازن به عنوان تولیدکننده بار راکتیو، به منظور تنظیم ولتاژ و اصلاح ضریب توان به علت ارزانی و سادگی عملکرد آن بسیار متداول است. استفاده از بانک‌های خازنی موازی در کارخانه باعث کاهش جریان خط، افزایش ضریب توان، افزایش ولتاژ مصرف کننده و کاهش تلفات خواهد شد. بانک خازنی موازی، جریان تصحیح کننده ثابتی در محل بار تولید می‌کند که تمام مولفه راکتیو یا بخشی از آن را تأمین خواهد کرد [۱۰].

موتورهای القایی به علت جریان مغناطیس کنندگی مورد نیاز، باعث تغییرات ضریب توان شبکه می‌شوند و هر اندازه قدرت موتور بیشتر باشد، جریان مغناطیس کنندگی آن نیز بیشتر خواهد بود. ضریب توان موتور به بار آن بستگی دارد و بر حسب نوع، در نیمه بار بین ۰/۴۵ تا ۰/۶ و در بی باری به ۰/۲ نیز می‌رسد. بنابراین اگر بخواهیم مصرف راکتیو کارخانه را کاهش دهیم، توان نامی موتورها تا حد امکان نباید بیشتر از توان مکانیکی مورد نیاز انتخاب شود. لازم به ذکر است، از جریان کننده‌های خازنی به سه روش زیر استفاده می‌شود:

✓ جبران سازی انفرادی

✓ جبران سازی گروهی

✓ جبران سازی مرکزی

در ادامه به توضیح این سه روش پرداخته شده است.

### ۳-۲-۱. جبران سازی انفرادی

در این نوع جبران سازی توان راکتیو مورد نیاز بار در همان محل تأمین می‌شود، لذا خازن‌های جبران کننده باید در محل بار با تجهیز مورد نظر موازی شوند. ولی همیشه نمی‌توان از این نوع جبران سازی استفاده کرد، زیرا اغلب استفاده از خازن‌ها به صورت یکجا مقرون به صرفه تر خواهد بود.

### ۳-۲-۲. جبران سازی گروهی

در این روش به جای استفاده از تعداد زیادی خازن‌های کوچک برای هر دستگاه از یک خازن بزرگ یا یک بانک خازنی برای جبران سازی استفاده می‌شود. مزیت این روش نسبت به حالت قبل اقتصادی تر بودن آن است و برای مصرف کننده‌هایی که به صورت گروهی کار می‌کنند به کار می‌رود.

### ۳-۲-۳. جبران سازی مرکزی

در این روش چند خازن در تابلوی مخصوصی نصب می‌شوند و بر حسب نیاز تعدادی از آن‌ها به شبکه اصلی وصل می‌شوند. با توجه به در نظر گرفتن ضریب همزمانی در کارخانه، توان خازنی کمتری نسبت به جبران سازی انفرادی یا

گروهی مورد نیاز می باشد.

### ۳-۲-۴. تعیین قدرت خازن مورد نیاز

برای به دست آوردن قدرت خازن مورد نیاز برای جبران توان راکتیو و اصلاح ضریب توان، با فرض این که توان ظاهری مصرف کننده  $S_1$  و ضریب توان اولیه  $\cos \varphi_1$  باشد، جهت افزایش ضریب توان به  $\cos \varphi_2$  به صورت زیر عمل می کنیم.

$$Q_1 = P_1 \cdot \operatorname{tg}(\varphi_1)$$

$$Q_2 = P_1 \cdot \operatorname{tg}(\varphi_2)$$

$$Q_c = Q_1 - Q_2 = P_1 \cdot (\operatorname{tg}(\varphi_1) - \operatorname{tg}(\varphi_2))$$

$P_1$ : توان اکتیو بار (KW)

$Q_c$ : توان خازن مورد نیاز برای بهبود ضریب توان می باشد (KVAR)

همچنین برای به دست آوردن قدرت خازن مورد نیاز برای اصلاح ضریب توان می توان با تعیین ضریب  $K$  با استفاده

از جدول ۳-۱ و با توجه به رابطه زیر مقدار توان خازن مورد نیاز را تعیین نمود [۱۰].

$$Q_c = K \cdot P_1$$

جدول ۳-۱. تعیین ضریب K (KVAR/ KW)

initial cosp	final cosp												
	0.80	0.85	0.90	0.91	0.92	0.93	0.94	0.95	0.96	0.97	0.98	0.99	1
0.60	0.583	0.714	0.849	0.878	0.907	0.938	0.970	1.005	1.042	1.083	1.130	1.191	1.333
0.61	0.549	0.679	0.815	0.843	0.873	0.904	0.936	0.970	1.007	1.048	1.096	1.157	1.299
0.62	0.515	0.646	0.781	0.810	0.839	0.870	0.903	0.937	0.974	1.015	1.062	1.123	1.265
0.63	0.483	0.613	0.748	0.777	0.807	0.837	0.870	0.904	0.941	0.982	1.030	1.090	1.233
0.64	0.451	0.581	0.716	0.745	0.775	0.805	0.838	0.872	0.909	0.950	0.998	1.058	1.201
0.65	0.419	0.549	0.685	0.714	0.743	0.774	0.806	0.840	0.877	0.919	0.966	1.027	1.169
0.66	0.388	0.519	0.654	0.683	0.712	0.743	0.775	0.810	0.847	0.888	0.935	0.996	1.138
0.67	0.358	0.488	0.624	0.652	0.682	0.713	0.745	0.779	0.816	0.857	0.905	0.966	1.108
0.68	0.328	0.459	0.594	0.623	0.652	0.683	0.715	0.750	0.787	0.828	0.875	0.936	1.078
0.69	0.299	0.429	0.565	0.593	0.623	0.654	0.686	0.720	0.757	0.798	0.846	0.907	1.049
0.70	0.270	0.400	0.536	0.565	0.594	0.625	0.657	0.692	0.729	0.770	0.817	0.878	1.020
0.71	0.242	0.372	0.508	0.536	0.566	0.597	0.629	0.663	0.700	0.741	0.789	0.849	0.992
0.72	0.214	0.344	0.480	0.508	0.538	0.569	0.601	0.635	0.672	0.713	0.761	0.821	0.964
0.73	0.186	0.316	0.452	0.481	0.510	0.541	0.573	0.608	0.645	0.686	0.733	0.794	0.936
0.74	0.159	0.289	0.425	0.453	0.483	0.514	0.546	0.580	0.617	0.658	0.706	0.766	0.909
0.75	0.132	0.262	0.398	0.426	0.456	0.487	0.519	0.553	0.590	0.631	0.679	0.739	0.882
0.76	0.105	0.235	0.371	0.400	0.429	0.460	0.492	0.526	0.563	0.605	0.652	0.713	0.855
0.77	0.079	0.209	0.344	0.373	0.403	0.433	0.466	0.500	0.537	0.578	0.626	0.686	0.829
0.78	0.052	0.183	0.318	0.347	0.376	0.407	0.439	0.474	0.511	0.552	0.599	0.660	0.802
0.79	0.026	0.156	0.292	0.320	0.350	0.381	0.413	0.447	0.484	0.525	0.573	0.634	0.776
0.80		0.130	0.266	0.294	0.324	0.355	0.387	0.421	0.458	0.499	0.547	0.608	0.750
0.81		0.104	0.240	0.268	0.298	0.329	0.361	0.395	0.432	0.473	0.521	0.581	0.724
0.82		0.078	0.214	0.242	0.272	0.303	0.335	0.369	0.406	0.447	0.495	0.556	0.698
0.83		0.052	0.188	0.216	0.246	0.277	0.309	0.343	0.380	0.421	0.469	0.530	0.672
0.84		0.026	0.162	0.190	0.220	0.251	0.283	0.317	0.354	0.395	0.443	0.503	0.646
0.85			0.135	0.164	0.194	0.225	0.257	0.291	0.328	0.369	0.417	0.477	0.620
0.86			0.109	0.138	0.167	0.198	0.230	0.265	0.302	0.343	0.390	0.451	0.593
0.87			0.082	0.111	0.141	0.172	0.204	0.238	0.275	0.316	0.364	0.424	0.567
0.88			0.055	0.084	0.114	0.145	0.177	0.211	0.248	0.289	0.337	0.397	0.540
0.89			0.028	0.057	0.086	0.117	0.149	0.184	0.221	0.262	0.309	0.370	0.512
0.90				0.029	0.058	0.089	0.121	0.156	0.193	0.234	0.281	0.342	0.484

### ۳-۲-۵. تهویه خازن ها

خازن در برابر افزایش دما بسیار حساس است و همواره در بار دائمی خود کار می کند. بنابراین در حالت اضافه ولتاژ (که به معنای افزایش بار خازن و در نتیجه افزایش دمای آن است) نباید وارد مدار شود. خازن ها معمولاً طوری طراحی می شوند که اضافه درجه حرارت زمان کار آن ها نسبت به تجهیزات دیگر کمتر است و این به خاطر عملکرد دائمی خازن ها در بار کامل می باشد. بنابراین لازم است که به آرایش نصب خازن ها توجه شود تا تهویه کافی و تبادل حرارت انجام پذیرد. همچنین قراردادن خازن ها در مکان های خنک تر و استفاده از فن در خنک سازی نیز به منظور افزایش طول عمر خازن ها توصیه می شود [۱۰].

### ۳-۳. استفاده از کوره نگهدارنده مذاب پیمانه ای<sup>۱</sup>

معمولاً مذاب تولیدی قبل از تزریق به قالب ها وارد یک کوره نگهدارنده می شود که این کار منجر به یک عملیات

<sup>1</sup> Dosing Furnace

پیوسته با ترکیب و کیفیت مذاب همسان می شود. لازم به ذکر است که کوره های نگهدارنده به علت مصرف انرژی نسبتاً بالا، در کل باعث کاهش کارایی عملیات ریخته گری می شوند. بنابراین در یک عملیات ایده آل در ریخته گری، بعد از ذوب شدن فلز در کوره ذوب، بلافاصله مذاب وارد قالب های ریخته گری می شود.


در صورت نیاز فرآیند به کوره نگهدارنده کوره های پیمانه ای مناسب می باشند. این کوره ها نوعی کوره نگهدارنده بسته با یک خروجی هستند که برای توزیع مقدار دقیقی از مذاب به خط قالب گیری استفاده می شوند. مزیت کوره های پیمانه ای این است که به خاطر ساختار بسته ای که دارند، اتلاف انرژی را حداقل کرده و از اکسیداسیون اضافی مذاب جلوگیری می کنند. انرژی مورد نیاز در این کوره ها برای نگهداری از مذاب، نسبت به کوره های بوته ای تقریباً یک پنجم می باشد. در اروپا کوره های پیمانه ای جایگزین کوره های پاتیلی در ریخته گری تحت فشار شده اند، زیرا مقدار دقیقی از مذاب را در دمای مناسب منتقل می کنند [۱۵].

### ۳-۱. استفاده از پمپ های گردش<sup>۱</sup>

تلاطم نداشتن و راکد بودن مذاب در کوره ها باعث متمرکز شدن حرارت در سطح مذاب و در نتیجه بالارفتن دمای آن و همچنین افزایش اکسیداسیون سطحی و تولید بیشتر سرباره می شود. اختلاف دمای به وجود آمده در مذاب راکد تا  $100^{\circ}\text{C}$  نیز می رسد که در صورت اختلاط مذاب این مقدار را می توان تا  $4^{\circ}\text{C}$  کاهش داد. با استفاده از این نوع پمپ ها می توان مذاب را به حرکت درآورد و در نتیجه اتلاف انرژی از سطح کاهش پیدا می کند. یکسان بودن دمای مذاب باعث افزایش نرخ ذوب، کاهش زمان ذوب، بالا بردن کیفیت محصول و کاهش مصرف انرژی می شود. به علاوه، عمر نسوزها نیز با این کار افزایش می یابد، زیرا بیشتر حرارت به فلز منتقل شده و مقدار کمتری از آن جذب نسوزها می شود [۱۵].

<sup>1</sup> Mechanical circulating pumps



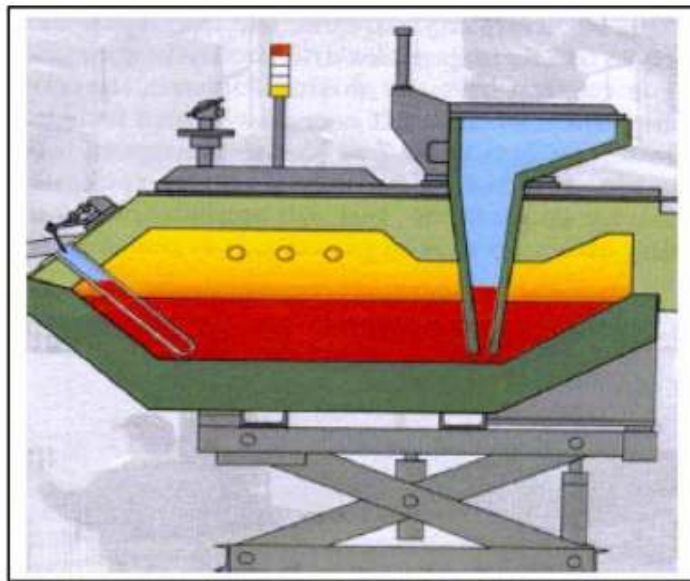

شکل ۳-۲. نمایی ساده از کوره پیمانه ای



شکل ۳-۳. نمایی ساده از پمپ‌های گردشی

### ۳-۲. استفاده از تکنولوژی‌های نوین ذوب

چندین تکنولوژی جدید برای ذوب در ریخته‌گری در دست تحقیق بوده که با توجه به اهمیت روزافزون انرژی و کمبود ذخایر انرژی فسیلی، این تکنولوژی‌ها بسیار مورد توجه هستند. هر یک از این تکنولوژی‌ها مزایا و معایب خاص

خود را دارند. در ادامه به توضیح این تکنولوژی‌ها و بررسی مزایا و معایب آن‌ها پرداخته شده است [۱۶،۱۵،۱۹].


### ۱-۲-۳. ذوب با استفاده از اشعه الکترونی<sup>۱</sup> (EBM)

این کوره‌ها از دستگاهی به نام تفنگ الکترونی<sup>۲</sup> (که اشعه‌های الکترونی ساطع می‌کند) برای ذوب استفاده می‌کنند. در این فرآیند قطعات فلز متراکم توسط اشعه‌های پرتوان الکترونی، به صورت لایه به لایه از پودر فلز ساخته می‌شود. بدین ترتیب که هر لایه به صورت جداگانه و دقیقاً به شکل هندسه مورد نظر ذوب می‌شود. تکنولوژی ذوب با اشعه‌های الکترونی با به کار بردن انرژی بالا، ظرفیت بالایی در ذوب و تولید محصولات ایجاد می‌کند. قطعه فلزی تحت دمای بسیار بالا و در خلأ ساخته می‌شود که در نتیجه آن تنش‌هایی که معمولاً در هنگام ساخت قطعات ایجاد می‌شود، در قطعات ساخته شده بدین روش ایجاد نخواهد شد. قطعات ساخته شده بدین روش نسبت به سایر قطعات ریخته‌گری از ویژگی‌های بهتری برخوردار بوده و مشابه قطعات شکل پذیر، قابلیت چکش‌خواری دارند. این روش در سال ۱۹۰۷ برای ذوب فلزات با دمای ذوب بالا مانند تنگستن و تانتالیوم<sup>۳</sup> معرفی شد. این تکنولوژی تنها تکنولوژی است که امکان مانیتور کردن کیفیت مذاب را در طی عملیات دارد، که این قابلیت منجر به افزایش کیفیت محصول و کاهش ضایعات می‌شود. امروزه این کوره در مقیاس آزمایشگاهی استفاده می‌شود و امکان‌سنجی استفاده از آن در مقیاس صنعتی در دست تحقیق می‌باشد. یکی از معایب این روش، هزینه سرمایه‌گذاری اولیه بالای آن می‌باشد. به علاوه قرار گیری مواد اولیه در این روش باید بسیار دقیق باشد. شمایی از ذوب با اشعه الکترونی در شکل ۳-۴ آورده شده است.

<sup>1</sup> Electron beam melting (EBM)

<sup>2</sup> Electron gun

<sup>3</sup> tungsten and tantalum

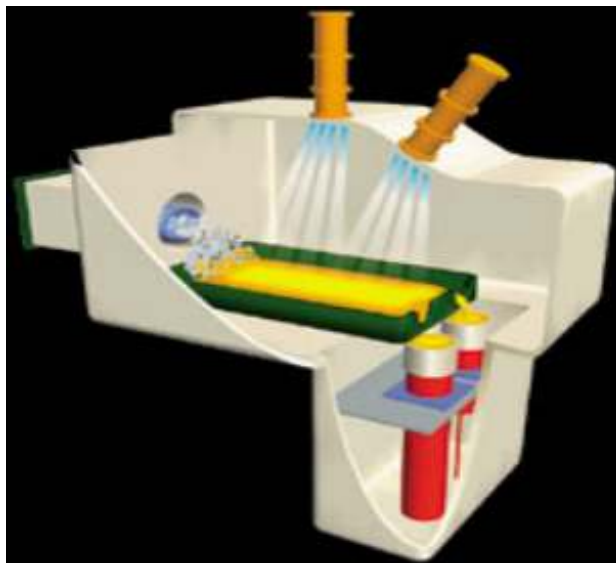

شکل ۳-۴. شمایی از فرآیند ذوب با اشعه الکترونی

### ۳-۲-۲. هیترهای شناور<sup>۱</sup>

در حال حاضر هیترهای شناور را می توان برای ذوب روی به کار گرفت، اما این هیترها هنوز قابلیت ذوب فلزات با دمای ذوب بالاتر از روی را دارا نیستند. پوشش سرامیکی محافظ این هیترها باعث کاهش راندمان ذوب می شود. تحقیقات زیادی برای استفاده از این هیترها در صنایع ریخته گری در حال انجام است. برای این کار سعی شده که فلاکس حرارتی این هیترها را افزایش دهند تا قابلیت ذوب فلزات با دمای ذوب بالا را نیز دارا شوند.

### ۳-۲-۳. گرمایش مادون قرمز<sup>۲</sup> (IR)

گرمایش مادون قرمز، یک روش سریع برای گرمایش بیلت هاست. در این تکنولوژی از لامپ های هالوژن تنگستن استفاده می شود که می توانند در دمای معمولی روشن شده و در عرض کمتر از یک ثانیه به ماکزیمم توان خود برسند. این گرمکن ها می توانند فلاکس حرارتی به بزرگی ۲۰ تا ۴۰  $W/cm^2$  را برآورده کنند. لامپ های مادون قرمز می توانند در کمتر از یک ثانیه خاموش شده و همچنین می توانند انرژی الکتریکی را با راندمان بزرگتر از ۹۰٪ به انرژی تابشی تبدیل کنند. این روش منجر به صرفه جویی قابل ملاحظه ای در زمان و هزینه انرژی مصرفی می شود. همچنین مقدار ضایعات در این روش به علت توزیع دمای یکنواخت توسط گرمایش مادون قرمز، کاهش می یابد. شمایی از ذوب با تابش مادون قرمز در شکل ۳-۵ آورده شده است.

<sup>1</sup> Immersion heater

<sup>2</sup> Infrared heating



شکل ۳-۵. شمایی از فرآیند ذوب با استفاده از تابش مادون قرمز

### ۳-۲-۴. ذوب توسط امواج ماکروویو<sup>۱</sup>

این فرآیند ابتدا برای ذوب اورانیوم معرفی شد، اما امروزه برای فلزات زیادی استفاده می‌شود. نفوذ امواج ماکروویو به داخل فلز ذوب شونده بسیار زیاد است، در حالی که در روش‌های قبلی گرما ابتدا به سطح خارجی و سپس به سطح داخلی فلز منتقل می‌شود. بنابراین سرعت انتقال حرارت در این روش بسیار بیشتر از روش‌های سنتی است که این مسئله باعث صرفه جویی در زمان و انرژی مصرفی می‌شود.

اگرچه تصور می‌شود که فلز امواج ماکروویو را بازتاب دهد، اما در واقع فلزات در دمایی برابر با سه چهارم دمای ذوب خود شروع به جذب امواج ماکروویو می‌نمایند.

در این روش، شارژ فلزی ابتدا وارد یک بوته سرامیکی در باز می‌شود. این بوته در یک محفظه عایق قرار دارد که کاملاً آن را می‌پوشاند. دیواره‌های گرم شده این بوته، محتوای فلز بوته را با استفاده از انتقال حرارت تشعشعی، هدایتی و جابجایی گرم می‌کنند. محفظه عایق اطراف این بوته باعث افزایش راندمان انرژی سیستم ماکروویو می‌شود. این روش می‌تواند هزینه‌های ذوب را تا ۳۰٪ کاهش دهد.

از معایب این روش، این است که فلزات در دماهای معمولی امواج ماکروویو را جذب نمی‌کنند. به علاوه برای ذوب توسط امواج ماکروویو نیاز به تابش امواج با طول موج حدود ۲/۳۵ میکرون می‌باشد که بسیار گران است.

<sup>۱</sup> Microwave Melting

### ۳-۲-۵. گرمایش پلاسما<sup>۱</sup>

پلاسما به مجموع گازهای ذرات شارژ شده الکتریکی، مانند الکترون ها و پروتون ها گفته می شود. این ذرات حاوی انرژی بالایی هستند. وقتی جریان یونیزه شده پلاسما با سطح فلز تماس پیدا کند، انرژی آزاد می کند و فلز ذوب می شود. ثابت شده است که فرآیند ذوب پلاسما از لحاظ انرژی مؤثرتر از روش های قدیمی بوده و می تواند درجه حرارت را بسیار سریع تر بالا ببرد. با توجه به این انتقال حرارت سریع، فرآیند ذوب نیز بسیار سریع خواهد بود. عملیات ذوب در کوره های پلاسمای ذوب آلومینیوم، تقریباً ۶۰٪ سریعتر از سرعت ذوب در ذوب کننده های متداول می باشد.

شمایی از گرمایش پلاسما در شکل ۳-۶ آورده شده است.



شکل ۳-۶. شمایی از فرآیند گرمایش با استفاده از پلاسما

### ۳-۲-۶. کوره های خورشیدی<sup>۲</sup>

اولین کوره خورشیدی در قرن هجدهم در فرانسه ساخته شد. متداولترین سیستم یک کوره خورشیدی متشکل از دو آینه تخت و کروی می باشد. نور خورشید به آینه تخت رسیده و توسط این آینه به آینه کروی بازتابیده می شود. در

<sup>۱</sup> Plasma heating

<sup>۲</sup> Solar furnace

واقع انرژی خورشید از طریق این آینه‌ها به یک گیرنده<sup>۱</sup> می‌رسد. این گیرنده انرژی خورشیدی را ذخیره کرده و به تجهیز مورد نظر انتقال می‌دهد. طبق قوانین اپتیک هر گاه یک دسته پرتوی موازی محور آینه با آن برخورد نماید، در محل کانون متمرکز می‌شوند و به این ترتیب انرژی حرارتی گسترده خورشید در یک نقطه جمع می‌شود که این نقطه به دماهای بالایی می‌رسد. این تکنولوژی می‌تواند گرمایی به بزرگی ۱ MWh را تأمین کند. امروزه پروژه‌های متعددی در زمینه کوره‌های خورشیدی در سراسر جهان در حال طراحی و اجراء می‌باشد.

یکی از جنبه‌های مهم سیستم‌های خورشیدی این است که کاملاً اتوماتیک بوده و نیاز به اپراتور ندارند. اگرچه کوره‌های خورشیدی برای ذوب فلزات در زمینه راندمان انرژی بسیار ایده آل هستند، اما بسیار پرهزینه بوده و همچنین فقط در روزهای آفتابی قادر به کار هستند. همچنین کوره‌های خورشیدی نیاز به زمینی با مساحت بالا دارند.

---

<sup>۱</sup> Receiver

## مراجع

- [۱] مرجع کاربردی مدیریت انرژی، تدوین مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف، گروه نفت و انرژی با همکاری شرکت توسعه بهره وری انرژی فناوران، ناشر دانشگاه صنعتی شریف، مرکز مطالعات تکنولوژی ۱۳۸۵
- [2] Jim Bettinghaus, P.E., Thomas P. Kunes, P.E., John Nicol, P.E., Doug Presny, P.E. , Craig Schepp, Nate Altfeather; " Metal Casting Industry Energy Best Practice Guidebook" ; Focus on Energy, 2006
- [۳] مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، " معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی حرارتی و الکتریکی در صنایع ریخته‌گری چدن- روش قالب ماسه ای " ICS:29، چاپ اول ۱۳۸۸
- [۴] مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، " معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی حرارتی و الکتریکی در صنایع ریخته‌گری فولاد- روش قالب ماسه ای " ICS:29، چاپ اول ۱۳۸۸
- [5] GEMCO, International Financial Corporation, "Resource Efficiency in the Ferrous Foundry Industry in Russia : Benchmarking Study", 2011.
- [6] American iron & steel institute
- [7] K.K.Singhal , "Energy Efficiency in Steel Industry in Steel Industry and clean Development Mechanism(CDM)".
- [8] www.wikipedia.org, OEE and TEEP
- [9] Power factor correction and harmonic filtering in electrical plants : Technical Application Papers – ABB
- [۱۰] روشهای مدیریت و صرفه جویی انرژی الکتریکی : گروه مولف حسین بهرامی، محمدعلی شفیعی زاده، محمودرضا قهارپور و ..
- [11] Voltage Unbalance and Motors: pacific gas and electric company
- [12] Reducing power factor cost, motor.doe.org
- [13] Determining electric motor load and efficiency, motor.doe.or g
- [14] Focus on optimizing life time performance on motors "Relof Timmer, Mikko .[Helinko, Ritva Eskola
- [15] BCS Incorporated, "Advanced Melting Technologies: Energy Saving Concepts and Opportunities for the Metal Casting Industry", Prepared for ITP Metal Casting, November 2005.
- The Energy conservation Center Japan, "Seminar On Energy Conservation In Iron Casting Industry", 1998.